

equotip[®] 3

Tragbares Härteprüfgerät

Bedienungsanleitung



ISO
9001

proceq

Proceq SA

Ringstrasse 2
CH-8603 Schwerzenbach
Switzerland

Tel. +41-43-355-38-00
Fax +41-43-355-38-12
info-europe@proceq.com

Proceq USA, Inc.

117 Corporation Drive
Aliquippa, PA 15001
USA

Phone +1-724-512-0330
Fax +1-724-512-0331
info-usa@proceq.com

Proceq Asia Pte Ltd

12 New Industrial Road #02-02A
Singapore 536202
Republic of Singapore

Phone +65-6382-3966
Fax +65-6382-3307
info-asia@proceq.com

www.proceq.com

Änderungen vorbehalten

Inhalt

1	Sicherheit	3
1.1	Allgemeine Informationen	3
1.2	Haftung	3
1.3	Sicherheitshinweise	4
1.4	Zweckmäßige Verwendung	5
1.5	Angewandte Standards und Bestimmungen	7
2	Produktbeschreibung	8
2.1	Anwendungsgebiet	8
2.2	Produkteigenschaften	9
2.3	Messmethode	13
2.4	Funktion	14
2.5	Messbereiche	14
2.6	Anwendungsbeispiele	16
2.7	Messbedingungen	16
2.8	Eindruckgröße auf Testoberfläche	18
3	Inbetriebnahme	19
3.1	Anschluss der Instrumente	19
3.2	Starten der Einheit	19
3.3	Konfiguration der Standby-Einstellungen	20
3.4	Laden der Batterie	21
4	Einstellungen	23
4.1	Tastatur	23
4.2	Display	28
4.3	Vorausgewählte Parameter des EQUOTIP® 3	
	Anzeigegeräts	29
4.4	Überblick Menüs	30
4.5	Korrektur der nicht-vertikalen Schlagrichtung	46
4.6	Einstellung von Umwertungen in andere Härteskalen oder Zugfestigkeit	52

4.7	Einrichten von anlageninternen Umwertungskurven	54
4.8	Protokollausdruck.	62
4.9	Speicherverwaltung	71
4.10	Benutzerkonfigurationen und -profile	74
4.11	Hilfesystem.	81
5	EQUOLINK3 Evaluierungssoftware	82
5.1	Beschreibung und Eigenschaften	82
5.2	EQUOLINK3 installieren	83
5.3	Erste Verbindung zwischen EQUOTIP® 3 und dem PC.	86
5.4	Arbeiten mit EQUOLINK3.	88
5.5	Software-Upgrade	98
5.6	Hilfe zu EQUOLINK3	103
6	Bedienung.	104
6.1	Vorbereitung der Probe	104
6.2	Auslösen des Schlags	108
6.3	Umwertungsabweichungen	112
6.4	Berechnung des durchschnittlichen Härtewerts	114
7	Wartung, Aufbewahrung und Pflege	115
7.1	Funktionskontrolle (vor jeder Verwendung)	115
7.2	Wartung	117
7.3	Aufbewahrung	120
7.4	Reinigung (nach jeder Verwendung)	120
8	Fehlerbehebung	122
9	Teile und Zubehör	125
9.1	Bestellinformationen.	125
9.2	Schlaggeräte	126
9.3	Prüfblöcke	129
9.4	Anschlagkappen.	130
9.5	Technische Daten.	134

1 Sicherheit

1.1 Allgemeine Informationen

Diese Betriebsanleitung enthält wichtige Informationen zur Sicherheit, Verwendung und Wartung des Härteprüfgeräts und seiner Komponenten. Die Betriebsanleitung soll Sie als Bediener schützen, Schäden am Gerät vermeiden helfen und einen reibungslosen Betrieb des Geräts gewährleisten.

- ▶ Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der ersten Verwendung des Geräts aufmerksam durch.
- ▶ Bewahren Sie die Betriebsanleitung sorgfältig auf.

1.2 Haftung

Es gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen". Jegliche Haftungsansprüche in Bezug auf Personen- oder Sachschäden, die aus einem oder mehreren der folgenden Gründe geltend gemacht werden, werden abgelehnt:

- Nicht sachgerechte Verwendung des Härteprüfgeräts und seiner Komponenten.
- Nicht korrekt durchgeführte Funktionskontrolle für Betrieb und Wartung des Härteprüfgeräts und seiner Komponenten.
- Nichteinhaltung der Anweisungen in der Betriebsanleitung zu Funktionsprüfung, Betrieb und Wartung des Härteprüfgeräts und seiner Komponenten.
- Schwere Beschädigung durch Fremdkörper, Unfälle, Vandalismus und höhere Gewalt.

1.3 Sicherheitshinweise

1.3.1 Allgemeine Informationen

- ▶ Führen Sie die vorgeschriebenen Wartungsarbeiten zeitgerecht durch.
- ▶ Führen Sie nach Abschluss der Wartungsarbeiten eine Funktionskontrolle durch.
- ▶ Achten Sie auf die sachgemäße Verwendung und die geeignete Entsorgung von Reinigungsmitteln.

1.3.2 Verwendung durch nicht befugte Personen

Das Härteprüfgerät und seine Komponenten dürfen nicht von Kindern oder Personen unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss verwendet werden.

Personen, die mit der Betriebsanleitung nicht vertraut sind, dürfen das Härteprüfgerät und seine Komponenten nicht verwenden oder müssen bei ihrer Verwendung beaufsichtigt werden.

1.3.3 Im Handbuch verwendete Hinweise

Die folgenden Symbole werden im Zusammenhang mit allen wichtigen Sicherheitshinweisen in dieser Betriebsanleitung verwendet.



GEFAHR

Gefahren, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen können.



WARNUNG

Gefahren, die zu schweren Körperverletzungen oder beträchtlichen Sachschäden führen können.



VORSICHT

Gefahren, die zu Körperverletzungen oder Sachschäden führen können.

VORSICHT

Gefahren, die zu leichten Sachschäden führen können.



HINWEIS

Kennzeichnet wichtige Informationen.

1.4 Zweckmäßige Verwendung

► Verwenden Sie die Einheit ausschließlich für den vorgesehenen Zweck. EQUOTIP® 3 wird zum schnellen und unabhängigen Testen der Härte von Oberflächen verwendet. Das Härteprüfgerät misst die Leeb-Härte (HL) nach der Rückprallmethode von Leeb. Umwertungen der erfassten Leeb-Härte in andere (statische) Härteskalen (siehe S. 112) sind für folgende Härtewerte programmiert: Brinell (HB), Vickers (HV), Rockwell (HRA, HRB, HRC), Shore (HS) für verschiedene metallische Werkstoffe und Zugfestigkeit für Stahl (Rm). Der Hersteller kann für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder nicht korrekte Bedienung verursacht wurden, nicht haftbar gemacht werden.

- Verwenden Sie das Gerät nur zum Messen der Oberflächenhärte.
- Nehmen Sie keine nicht genehmigten Veränderungen am Gerät vor.
- Ersetzen Sie defekte Komponenten nur durch Originalersatzteile von Proceq.
- Nur Originalteile erfüllen die gesamten Sicherheitsanforderungen.

- ▶ Schließen Sie Zubehörteile nur dann an bzw. installieren Sie solche nur, wenn diese ausdrücklich von Proceq zugelassen sind.
Werden andere Teile angeschlossen bzw. installiert, übernimmt Proceq hierfür keine Haftung und / oder die Produktgewährleistung verfällt.
- ▶ Beachten Sie die Anweisungen in der Betriebsanleitung. Andernfalls verfällt die Gewährleistung des Herstellers.



VORSICHT

Zu harte Proben

Beschädigung der Schlagkörperspitze.

- ▶ Nicht auf hartem Material oder Keramik verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass die Härte der Probe die folgenden Härtewerte nicht überschreitet:
 - 890 HLD (955 HV, 68 HRC) für Schlaggeräte D, C, DL, S, E
 - 960 HLC (1010 HV, 70 HRC) für Schlaggerät C
 - 750 HLG (645 HB) für Schlaggerät G



VORSICHT

Eindruckpunkte von Härtemessung

Die Tests hinterlassen auf der Probe Spuren.

- ▶ Beachten Sie die im Kapitel "Eindruckgröße auf Testoberfläche" aufgelisteten Werte (siehe S. 18).



HINWEIS

Lithium-Ionen-Batterie sachgerecht entsorgen

Batterien verschmutzen die Umwelt.

- ▶ Geben Sie die wiederaufladbaren Batterien zum Recycling an den Lieferanten zurück.

1.5 Angewandte Standards und Bestimmungen

- | | |
|-------------------------|---------------|
| – ASTM A956-02 | USA |
| – DIN 50156-1/2/3 | Deutschland |
| – DIN EN ISO 18265:2003 | International |

2 Produktbeschreibung

2.1 Anwendungsgebiet

Mit dem Härteprüfgerät EQUOTIP® 3 kann die Härte von metallischen Materialien gemessen werden, wobei das Gerät über einen sehr großen Messbereich verfügt. Die Härteprüfung kann direkt vor Ort und in jeder Position erfolgen. Typische Anwendungen für EQUOTIP®-Geräte sind große, schwere Werkstücke, die nur mit großem Aufwand zu einer Härteprüfmaschine in einem Labor transportiert werden könnten. Die Prüfgeräte eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen eine Standardeindruckhärteprüfung entweder nicht machbar oder nicht wirtschaftlich wäre.

Das Härteprüfgerät EQUOTIP® 3 umfasst eine Anzeigeeinheit und ein Schlaggerät. Es basiert auf der Rückprallmethode nach Leeb. Mit ihm können Materialoberflächen der unterschiedlichsten Härten schnell und unabhängig geprüft werden.

Die Einheit erlaubt eine Anzeige in den folgenden Härteskalen:

- Leeb (HL)
- Vickers (HV)
- Brinell (HB)
- Rockwell (HRA, HRB, HRC)
- Shore (HS)
- Zugfestigkeit für Stahl (Rm)
- Kundenspezifische Umwertung

Dynamische L-Werte werden, mit einer gewissen Umwertungsstreuung (siehe S. 112), in entsprechende statische Härtewerte umgewertet, z.B. HV, HB und HRC.

2.2 Produkteigenschaften

2.2.1 Elektronische Anzeigeeinheit



Abb. 2.01 Elektronische Anzeigeeinheit

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1 Status LED | 5 Schlaggerät Typ D |
| 2 EIN/AUS-Taste | 6 Batteriefach |
| 3 Anschlüsse | 7 Tastatur |
| 4 LCD-Display | |

Die elektronische Anzeigeeinheit EQUOTIP® 3 ist ein benutzerfreundliches Messsystem, das von einem Mikroprozessor gesteuert wird und folgende Vorteile bietet:

- Berechnung von Mittelwert, Standardabweichung und Spannweite
- Automatische Erkennung und Korrektur der Schlagrichtung (nach Kalibrierung), hohe Messgenauigkeit in jeder Schlagrichtung, bequeme Messung in jeder Lage

- Automatische Erkennung des Schlaggeräts, abwärtskompatibel mit älteren Schlaggeräten
- Schnelle Messung, Anzeige und Speicherung der gemessenen Härtewerte
- Integrierte Umwertung der gemessenen Werte in andere geläufige Härteskalen
- Großer Messbereich
- Online-Übertragung der Messdaten an PC oder Laptop über USB- und Ethernet-Schnittstelle
- Netzwerkkompatibel, Konfiguration der IP-Adresse (Statisch oder DHCP)
- RS232- und USB-Schnittstelle für den direkten Anschluss an einen Drucker
- Umfangreiche Datenspeicherung und -pflege:
 - Evaluierungssoftware EQUOLINK3 für die Weiterverarbeitung
 - Verzeichnisstruktur (Datei-Explorer)
 - Kontextsensitives Online-Hilfesystem
 - Passwortgeschützte Benutzerprofile / Gerätekonfiguration
 - Alphanumerische Texteingabe
- Mehrere Anzeigesprachen
- Visuelle und akustische Fehlermeldungen
- Einstellbare Hintergrundbeleuchtung

2.2.2 Funktionsbeschreibung des Schlaggeräts

Die Zeichnung zeigt den Zustand im Moment des Auslösens des Schlags (Schlaggerät geladen / bereit für Schlag).

Die Wartung des Schlaggeräts erfolgt nicht durch den Benutzer. Die Zeichnung dient nur als Referenz für den Betrieb.

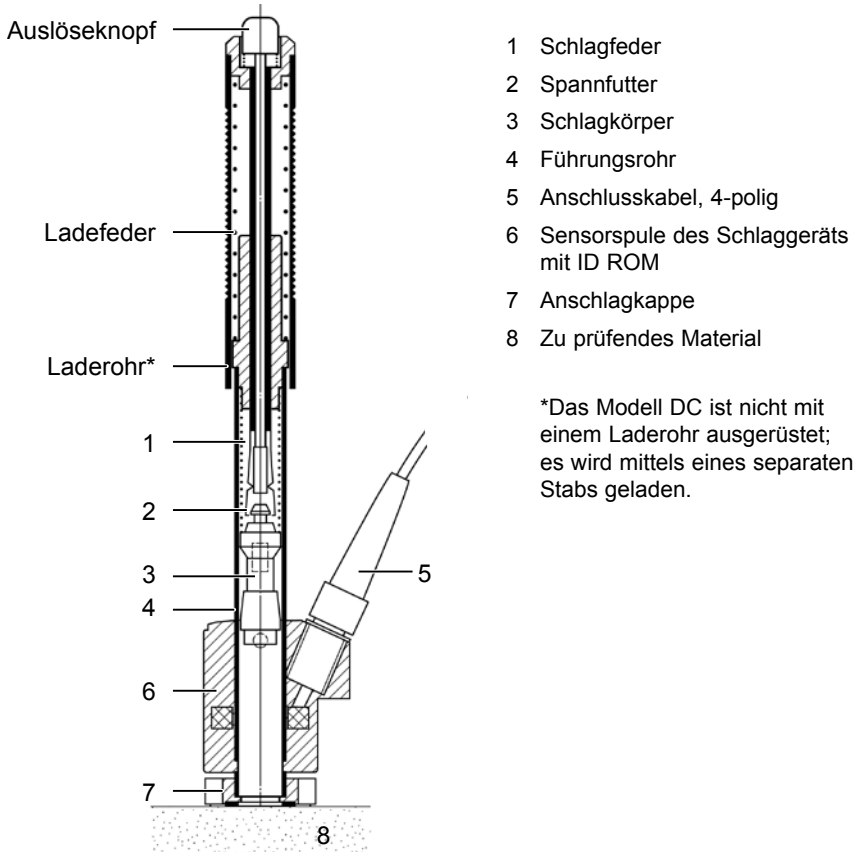


Abb. 2.02 Querschnitt des Schlaggeräts



VORSICHT

Demontage des Schlaggeräts

Die Geräte dürfen nicht auseinandergebaut werden; eine Demontage kann zu Fehleinstellungen führen, die ungenaue Messungen zur Folge haben.

2.2.3 Lieferumfang



Abb. 2.03 Lieferumfang, Basiseinheit

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 EQUOTIP® 3 Anzeigeeinheit
(einschließlich aufladbare Batterie) | 3 USB-Kabel |
| 2 USB Memory Stick: <ul style="list-style-type: none">- Betriebsanleitung- Firmware- EQUOLINK3 PC-Datenevaluierungssoftware- Trainingsvideo | 4 Netzteil (AC-Adapter) |
| | 5 Betriebsanleitung |
| | 6 Tragekoffer
Kurzanleitung |

Die Basiseinheit und folgende Komponenten bilden die EQUOTIP® 3

Einheit D:

- EQUOTIP® Schlaggerät D
- Kontrollplatte D mit Umwertung der kalibrierten Werte in HRC (Mittelwert), Kalibrierung von Proceq
- Koppelpaste
- Reinigungsbürste
- Anschlagkappe D6 und D6a
- Kalibrierungszertifikat

Die Basiseinheit und folgende Komponenten bilden die EQUOTIP® 3

Einheit G:

- EQUOTIP® Schlaggerät G
- Kontrollplatte G mit Umwertung der kalibrierten Werte in HB (Mittelwert), Kalibrierung von Proceq
- Reinigungsbürste
- Kalibrierungszertifikat

Teilenummern, andere Schlaggeräte, Prüfblöcke und Zubehör, die bzw. das optional zum Standardset EQUOTIP® 3 angeboten werden, siehe S. 125.

2.3 Messmethode

Die EQUOTIP® Methode ist eine dynamische Methode, die auf dem Prinzip der Energiemessung basiert. Das Verhältnis der Rückprallgeschwindigkeit v_r zur Aufprallgeschwindigkeit v_i multipliziert mit 1000 ergibt den Härtewert HL (Leeb-Härte). HL ist ein direktes Härtemaß.

2.4 Funktion

Bei der Messung mit dem EQUOTIP® 3 prallt ein Schlagkörper mit einer harten Spitze durch Federenergie auf die zu prüfende Probe und prallt dann zurück. Beim Schlag läuft ein permanenter im Schlagkörper integrierter Magnet durch eine Spule, in der durch die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung Spannung induziert wird. Die Spannung ist proportional zu den Geschwindigkeiten. Die Aufprall- und Rückprallgeschwindigkeit wird gemessen, wenn der Abstand der Spitze des Schlagkörpers zur Probe etwa 1 mm beträgt. Das Messsignal wird über die Elektronik der Einheit in den Härtewert konvertiert, auf dem Display angezeigt und im Gerät gespeichert (sofern Speichern eingestellt ist).

2.5 Messbereiche

Die EQUOTIP®3 Basiseinheit kann für unterschiedliche Prüfungsanforderungen mit verschiedenen Schlaggeräten kombiniert werden. Für Anwendung bei beengten Platzverhältnissen, spezieller Komponenten-geometrie oder Oberflächenbeschaffenheit sind spezielle Schlaggeräte lieferbar.

Umwertungen von HL in andere Härteskalen

Material- gruppe*	Härtetest- methode	Schlaggerät					
		D/DC	DL	G	E	S	C
1 Stahl und Stahlguss							
Vickers	HV	81-955	80-950		84-1211	101-960	80-1012
Brinell	HB	81-654	81-646	90-646	83-686	101-640	81-694
Zug- festigkeit	N/mm ²						
	σ 1	271-2193	271-2193	271-2193	271-2193	271-2193	271-2193
	σ 2	619-1477	619-1477	619-1477	619-1477	619-1477	619-1477
	σ 3	451-846	451-846	451-846	451-846	451-846	451-846
Rockwell	HRC	20-68	21-68		20-72	22-70	20-70
	HRB	38-100	37-100	48-100			
	HRA				61-88	61-88	
Shore	HS	30-100	31-97		30-103	28-103	30-102
2 Werkzeugstahl für Kaltarbeit							
Vickers	HV	80-900	80-905		82-1009	104-924	98-942

Material- gruppe*	Härtetest- methode	Schlaggerät					
		D/DC	DL	G	E	S	C
Rockwell	HRC	21-67	21-67		23-70	21-68	20-67
3 Rostfreier Stahl und hitzebeständiger Stahl							
Vickers	HV	85-802			87-861	119-934	
Brinell	HB	85-655			88-668	105-656	
Rockwell	HRC	20-62			19-64	21-64	
	HRB	47-102			49-102	70-104	
4 Grauguss GG							
Brinell	HB	90-664		92-326			
Vickers	HV	90-698					
Rockwell	HRC	21-59					
5 Sphäroguss GGG							
Brinell	HB	95-687		127-364			
Vickers	HV	96-724					
Rockwell	HRC	21-61					
6 Aluminium Gusslegierungen							
Brinell	HB	19-164		19-168	23-176	20-184	21-167
Vickers	HV					22-196	
Rockwell	HRB	24-85		24-86			23-85
6.1 Alu-AN 40							
Brinell	HB	31-176					
7 Kupfer/Zink-Legierungen (Messing)							
Brinell	HB	40-173					
Rockwell	HRB	14-95					
8 CuAl / CuSn-Legierungen (Bronze)							
Brinell	HB	60-290					
9 Kupfer-Knetlegierungen, niedrig legiert							
Brinell	HB	45-315					

* Eignung spezieller Materialien für jede Gruppe auf Anfrage. Hauptmaterialien für jede Gruppe können auch im kontextsensitiven Hilfenmenü abgefragt werden.

2.6 Anwendungsbeispiele

- Härteprüfungen an bereits zusammengebauten Maschinen oder Stahl- und Gusskonstruktionen; z.B. an schweren und großen Werkstücken oder festinstallierten Systemteilen.
- Schnelle Prüfung an mehreren Messpunkten zur Härteprüfung über große Flächen.
- Kontrollmessung für die schnelle Ermittlung eines speziellen Ergebnisses der Wärmebehandlung; z.B. geglühte oder vergütete und gehärtete Zustände.
- Prüfung von Werkstücken, für die der Prüfeindruck an scharfen Kanten so gering wie möglich sein sollte; z.B. an Rollen oder geschliffenen Oberflächen von Maschinenteilen.
- Automatische Härteprüfungen bei der Massenproduktion von Teilen während der Herstellung; z.B. Automobilindustrie.

2.7 Messbedingungen



VORSICHT

Oberflächenverformung

Beschädigung der Einheit und fehlerhafte Messwerte.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass während des Prüfverfahrens an der Prüfstelle keine Hitze und keine Oberflächenverformung auftreten.



VORSICHT

Ungenügend befestigte Proben

Falsche Messwerte.

- ▶ Besondere Maßnahmen müssen ergriffen werden für Testobjekte, die weniger als 5 kg (11 lbs) wiegen (siehe S. 106).

Um falsche Messungen zu vermeiden:

- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche des Werkstücks sauber, glatt und trocken ist.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass sich das Testobjekt während der Härteprüfung nicht bewegt und dass es keinen Schwingungen ausgesetzt ist (aufgrund des dynamischen Härteprüfverfahrens). Dünne Teile müssen gesondert befestigt werden (siehe S. 106).
- ▶ Verwenden Sie, wenn möglich, großflächige Proben mit genug Masse.
- ▶ Empfehlung: Führen Sie mindestens 3 bis 5 Schläge in Abständen von mindestens 3 bis 5 mm an jedem Messpunkt aus (siehe S. 114) und verwenden Sie den Durchschnitt der einzelnen Werte.
- ▶ Führen Sie keinen Schlag in einem Bereich aus, der bereits durch einen anderen Schlag verformt wurde.

Die Rauheit der Oberfläche sollte die folgenden Werte nicht überschreiten:

Schlaggerättyp	Rauheitsmaß	
	R_t	$R_a = CLA = AA$
D, DC, DL, E	10.0 μm / 400 μin	2.0 μm / 80 μin = N7
G	30.0 μm / 1200 μin	7.0 μm / 275 μin = N9
C	2.5 μm / 100 μin	0.4 μm / 16 μin = N5

Legende:

R_t = Rautiefe (DIN 4762)

R_a = Mittenrauwert (Deutschland)

CLA = Centre line-average value (Großbritannien)

AA = Arithmetical average (USA)

N5,N7,N9 = Rauheitsklassifikation in Anlehnung an ISO/R 1302

Beachten Sie bei der Vorbereitung der Oberfläche, dass der Zustand des Materials beeinträchtigt werden könnte (z.B. durch Erwärmung oder Kaltarbeit). Auch die Härte kann hiervon beeinflusst werden. Wird die Oberfläche nicht angemessen vorbereitet, können die Messergebnisse wie folgt beeinträchtigt werden:

- Eine starke Oberflächenrauheit ergibt niedrigere L-Werte (die tatsächliche Härte ist höher als angezeigt) und große Unterschiede bei einzelnen Messungen
- Kaltverarbeitete Oberflächen ergeben extrem hohe L-Werte (die tatsächliche Härte ist niedriger als die gemessene)

2.8 Eindruckgröße auf Testoberfläche

Schlaggerät D	Durchmesser	Tiefe
Bei 570 HLD (300 HV, 30 HRC)*	0.54 mm (0.021 µin)	24 µm (950 µin)
Bei 760 HLD (600 HV, 55 HRC)*	0.45 mm (0.018 µin)	17 µm (670 µin)
Bei 840 HLD (800 HV, 63 HRC)*	0.35 mm (0.014 µin)	10 µm (400 µin)

Schlaggerät C	Durchmesser	Tiefe
Bei 635 HLC (300 HV, 30 HRC)*	0.38 mm (0.015 µin)	12 µm (470 µin)
Bei 825 HLC (600 HV, 55 HRC)*	0.32 mm (0.013 µin)	8 µm (320 µin)
Bei 900 HLC (800 HV, 63 HRC)*	0.30 mm (0.012 µin)	7 µm (280 µin)

Schlaggerät G	Durchmesser	Tiefe
Bei 535 HLG (290 HB)*	1.03 mm (0.041 µin)	53 µm (2100 µin)
Bei 620 HLG (410 HB)*	0.90 mm (0.035 µin)	41 µm (1610 µin)
---	---	---

* Ungefähre Härteumwertung für Stahl

3 Inbetriebnahme

3.1 Anschluss der Instrumente

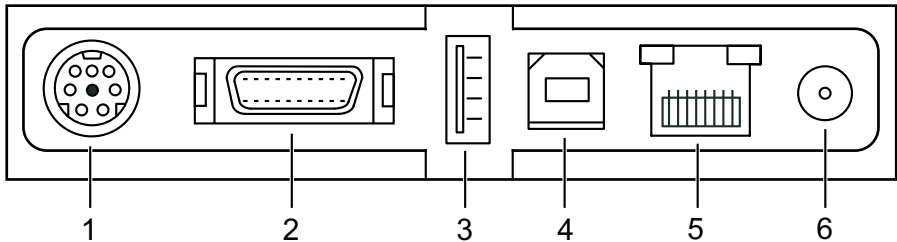


Abb. 3.01 Anschlüsse

- 1 RS232 Anschluss für Drucker*
- 2 Eingangsbuchse 20-polig für EQUOTIP® Schlaggeräte
- 3 USB-Anschluss (Host) für Maus oder Drucker
- 4 USB-Anschluss (Slave) für PC
- 5 Ethernet-Anschluss
- 6 Netzadapteranschluss 12 V GS, 1.25 A

* Drucker mit einer RS232-Schnittstelle: Mini-DIN an RS232-Adapterkabel ist erforderlich, Drucker mit einer parallelen Schnittstelle: Mini-DIN an RS232 und RS232 an paralleles Adapterkabel ist erforderlich (siehe S. 125).

3.2 Starten der Einheit

- ▶ Heben Sie die Gummiklappen an, um Zugang zu den Anschlüssen zu erhalten.
- ▶ Schließen Sie das Schlaggerät an die 20-polige Eingangsbuchse des Anzeigeräts an.
- ▶ Schließen Sie das Netzteil an das Anzeigerät an.
- ▶ Verbinden Sie den Netzadapteranschluss des Netzteils mit der WS-Steckdose.
- ▶ Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, bis das Display aktiviert ist.
- ↪ Beim Booten des Geräts erscheint ein Splash Screen und die Seriennummer der Einheit sowie die installierte Softwareversion werden auf dem Display angezeigt.
- ↪ Der Typ des angeschlossenen Schlaggeräts wird automatisch erkannt.
- ↪ EQUOTIP® 3 ist jetzt bereit für die erste Messung.

3.3 Konfiguration der Standby-Einstellungen




Leistungszustand des Anzeigegeräts

Um Batterieleistung zu sparen, unterstützt das Gerät die folgenden Leistungszustände:

Zustand	Beschreibung
Volle Leistung	Das Anzeigegerät läuft mit voller Leistung.
Ruhezustand	Nach 3 Minuten (Standardeinstellung) wird die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet, während das Display aktiv bleibt und die CPU mit reduzierter Leistung läuft. Dies wirkt sich weder auf die Daten noch den Speicher aus. Durch Drücken einer Taste oder die Durchführung einer Messung wechselt das Anzeigegerät zurück in den Zustand "Volle Leistung", die Beleuchtung wird eingeschaltet und der gemessene Wert wird angezeigt und kann gespeichert werden.
Standby	Nach 10 Minuten (Standardeinstellung) wechselt das Anzeigegerät in den Standby-Modus: <ul style="list-style-type: none">- Display wird ganz ausgeschaltet- LED blinkt dauerhaft Durch Drücken einer Taste oder die Durchführung einer Messung wechselt das Anzeigegerät zurück in den Zustand "Volle Leistung" und wird außerdem auf den letzten Stand gesetzt. Wird das Anzeigegerät durch eine Messung reaktiviert, wird der gemessene Wert weder angezeigt noch gespeichert.
Aus	Das Anzeigegerät wird ausgeschaltet und verbraucht fast keine Energie. Drücken Sie zum Ausschalten des Geräts die EIN/AUS-Taste für etwa 1 Sekunde. Drücken Sie zum Einschalten des Geräts die EIN/AUS-Taste so lange bis das Display aktiv ist.

Der Wechsel vom Zustand "Volle Leistung" in den Ruhezustand bzw. Standby-Modus wird durch Time-Outs gesteuert. Ein Statuswechsel, der durch einen Time-Out ausgelöst wurde, kann durch eine Benutzeraktion zurückgesetzt werden.

Die Auslösezeiten des Time-Outs können vom Benutzer konfiguriert werden:

- ▶ Drücken Sie die Taste .
- ▶ Navigieren Sie mit den Pfeiltasten (links / rechts) zum Menüelement "Konfig".
- ▶ Navigieren Sie mit den Pfeiltasten (nach oben / nach unten) zum Menüelement "System-Einstellungen".
- ▶ Öffnen Sie mit der rechten Pfeiltaste das Untermenü.
- ▶ Navigieren Sie mit den Pfeiltasten (nach oben / nach unten) zum Menüelement "Power Manager".
- ▶ Öffnen Sie das Dialogfeld "Power Manager" durch Drücken der  Taste.
- ▶ Navigieren Sie mit den Pfeiltasten (nach oben / nach unten) zum Time-Out, den Sie ändern möchten.
- ▶ Passen Sie den Time-Out mit den Tasten "+" und "-" an.
- ▶ Schließen Sie das Dialogfeld mit der  Taste.
- ▶ Bestätigen Sie die Änderungen mit "Ja".

3.4 Laden der Batterie

Leistungsdauer

Die integrierte Lithium-Ionen-Batterie kann über 500 Mal komplett geladen/entladen werden.

- ▶ Laden Sie die Batterie bis die Status-LED AUS ist.
- ↳ Eine voll geladene Batterie reicht für etwa 10 Stunden.

Ist die Leistung der (aufladbaren) Batterie zu gering:

- ↳ das Batterie-Symbol blinkt auf dem Display.

Schaltet sich das Anzeigegerät aufgrund einer zu geringen Batterieleistung aus:

- ↳ die gespeicherten Daten gehen nicht verloren (siehe S. 35).

Laden

- ▶ Schließen Sie das Netzteil (12 V, 1.25 A) an das Anzeigegerät an (verwenden Sie einen Verbindungsstecker mit dem "+-Pol" in der Mitte).
- ▶ Verbinden Sie den Netzadapteranschluss des Netzteils mit der WS-Steckdose.

↪ Der Ladevorgang der Batterie beginnt.

Ist das Anzeigegerät an das Netz angeschlossen, wird der Ladezustand der Batterie über die grüne Status-LED neben der EIN/AUS-Taste angezeigt.

LED-Status	Beschreibung
Dauerhaft AN	Eine aufladbare Batterie ist eingelegt und wird geladen.
Blinkt	Anzeigegerät befindet sich im Standby-Modus. <ul style="list-style-type: none">– Die Batterie wird geladen ↪ Die LED blinkt die meiste Zeit im "AN-Modus" (blinkt: lange AN, kurz AUS).– Die Batterie wird nicht geladen ↪ Die LED blinkt die meiste Zeit im "AUS-Modus" (blinkt: lange AUS, kurz AN).
AUS	Die aufladbare Batterie ist vollständig geladen oder nicht eingelegt.

4 Einstellungen

4.1 Tastatur






Abb. 4.01 Tastatur




Die Tastatur des Anzeigergeräts ist in zwei Farbgruppen unterteilt:







- Die grauen Tasten sind kontextsensitive Funktionstasten (F1 bis F6) und spezielle Funktionstasten (? , # etc.)
- Die gelben Tasten sind Steuertasten für die Navigation durch Menüs oder Dialogfelder sowie zur Bestätigung von Einstellungen

Funktionstasten im Messmodus



	Auswahl der Schlagrichtung .																
Anzeige	<table border="1"> <thead> <tr> <th>n</th> <th>HLD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>679</td></tr> <tr><td>2</td><td>678</td></tr> <tr><td>3</td><td>677</td></tr> <tr><td>4</td><td>677</td></tr> <tr><td>5</td><td>681</td></tr> <tr><td>6</td><td>676</td></tr> <tr><td>7</td><td>674</td></tr> </tbody> </table>	n	HLD	1	679	2	678	3	677	4	677	5	681	6	676	7	674
n	HLD																
1	679																
2	678																
3	677																
4	677																
5	681																
6	676																
7	674																
Vorgehen	<p>► Markieren Sie die gewünschte Schlagrichtung mit der Aufwärts-/ Abwärts-Pfeiltaste.</p> <p>► Auswahl bestätigen mit der Taste.</p>																

	Auswahl des zu prüfenden Materials .
Anzeige	
Vorgehen	<p>► Markieren Sie das gewünschte Material mit der Aufwärts-/ Abwärts-Pfeiltaste.</p> <p>► Auswahl bestätigen mit der  Taste.</p> <p>Die Materialauswahl betrifft alle Messungen in der aktuellen Messreihe (siehe S. 112).</p>






	Auswahl der Härteskala .
Anzeige	
Vorgehen	<p>► Markieren Sie die angezeigte Härteskala mit der Aufwärts-/ Abwärts-Pfeiltaste.</p> <p>► Auswahl bestätigen mit der  Taste.</p> <p>Die angezeigte Härteskala betrifft alle Messungen in der aktuellen Messreihe (siehe S. 112).</p> <p>HINWEIS: Durch Änderung der angezeigten Härteskala werden die in HL gemessenen Rohdaten nicht geändert.</p>

	Auswahl der Anzahl Messwerte für eine Messreihe .
Anzeige	
Vorgehen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Markieren Sie die gewünschte Schließmethode für die Serie mit der Aufwärts-/Abwärts-Pfeiltaste. ▶ Auswahl bestätigen mit der  Taste. <p>Bei Auswahl der automatischen Schließmethode:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verwenden Sie die Aufwärts-/Abwärts-Pfeiltaste, um den Cursor im Zahlenfeld zu platzieren. ▶ Verwenden Sie die Tasten "+" / "-", um die Anzahl der Messungen zu ändern, die durchgeführt werden, bevor die Serie geschlossen wird. <p>Oder:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Drücken Sie die  Taste und verwenden Sie die numerische Tastatur. ▶ Drücken Sie die  Taste, um die Auswahl zu bestätigen und das Dialogfenster zu schließen. ▶ Drücken Sie die  Taste, um zurück in den Messmodus zu gelangen.







	<p>Doppelfunktion:</p> <p>Schließen und Fortsetzen einer Messreihe.</p>																																				
<p>Anzeige</p>	<p>01.02.2007 10:39 D 674 HLD</p> <p>Lo: Aus Hi: Aus</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Statistik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\bar{x}</td> <td>677</td> <td>Max</td> <td>681</td> </tr> <tr> <td>n</td> <td>7</td> <td>Min</td> <td>674</td> </tr> <tr> <td>s</td> <td>2.2</td> <td>R</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>n</td> <td>HLD</td> <td>n</td> <td>HLD</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>679</td> <td>5</td> <td>681</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>678</td> <td>6</td> <td>676</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>677</td> <td>7</td> <td>674</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>677</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>a Material unabhängig HLD n:10 1</p> <p>Menü Messung auswählen</p> <p>Richtung Material Skala n Mehr Neu</p>	Statistik				\bar{x}	677	Max	681	n	7	Min	674	s	2.2	R	7	n	HLD	n	HLD	1	679	5	681	2	678	6	676	3	677	7	674	4	677		
Statistik																																					
\bar{x}	677	Max	681																																		
n	7	Min	674																																		
s	2.2	R	7																																		
n	HLD	n	HLD																																		
1	679	5	681																																		
2	678	6	676																																		
3	677	7	674																																		
4	677																																				
<p>Beschreibung</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Schließt eine Messreihe und berechnet die Statistik ("Schließen" wird angezeigt) – Setzt eine Messreihe fort ("Mehr" wird angezeigt) <p>Die Messwerte werden nur gespeichert, wenn das Disketten-Symbol angezeigt wird.</p>																																				

	Doppelfunktion: Entfernen von Werten oder Starten einer Neuen Messreihe.
Anzeige	 <p>01.02.2007 10:39 D 674 HLD</p> <p>Lo: Aus Hi: Aus</p> <p>Statistik</p> <p>Frage</p> <p>Wollen Sie diese Messung wirklich entfernen? Rückgängig machen nicht möglich!</p> <p>Ja Nein</p> <p>a Material unabhängig HLD n:10 1</p> <p>Schaltfläche auswählen ✓ Schaltfläche drücken ✗ At</p>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> – Entfernt einen ausgewählten oder den letzten Wert ("Entfernen" wird angezeigt) – Startet eine neue Messreihe und setzt alle Werte auf dem aktuellen Bildschirm zurück ("Neu" wird angezeigt) <p>Die Messwerte werden nur gespeichert, wenn das Disketten-Symbol angezeigt wird.</p>


Spezielle Funktionstasten

Taste	Beschreibung
	Schaltet das automatische Speichern EIN und AUS. EIN: Speichernummer wird automatisch erhöht und das Disketten-Symbol wird angezeigt.
	Schaltet die Anzeige des Mittelwerts EIN und AUS. EIN: Mittelwert-Symbol wird neben dem Messwert angezeigt. AUS: Letzter Messwert wird angezeigt.
	Definiert den alphanumerischen Dateinamen der Messreihe.
	Ruft die Online-Hilfe für das aktuelle Thema auf.
	Stellt die Hintergrundbeleuchtung ein. 5 anpassbare Einstellungen.


Steuertasten für die Navigation

Taste	Beschreibung
	Öffnet das Menü. (ähnlich wie MS Windows)
	Navigation durch Menüs oder Dialogfelder.
	Auswahl und Bestätigung.
	Schließt Dialogfelder.
	Erhöht Werte.
	Verringert Werte.

4.2 Display

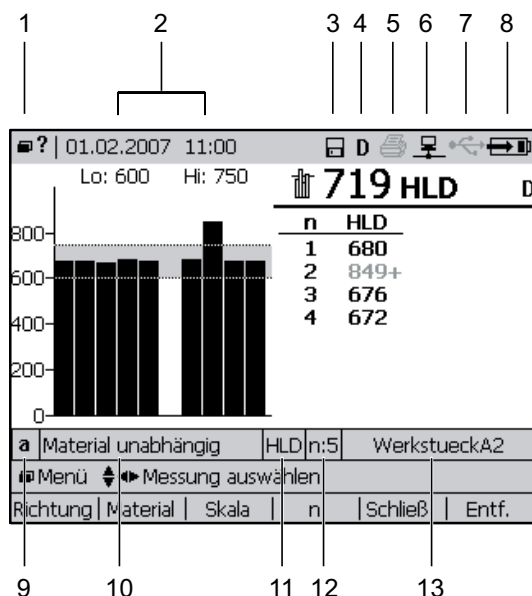

- 1 Öffnet Menü oder Online-Hilfe (wenn eine Maus angeschlossen ist)
- 2 Datum und Uhrzeit
- 3 Automatisches Speichern
- 4 Typ des angeschlossenen Schlaggeräts (D)
- 5 Drucken (nicht aktiv)
- 6 Ethernet-Schnittstelle (EIN)
- 7 USB-Anschluss an PC (nicht verbunden)
- 8 Batteriestatus
- 9 Schlagrichtung
- 10 Materialtyp (unabhängig -> Keine Umwertung)
- 11 Härteskala (HLD)
- 12 Anzahl der Messungen in einer Reihe (5)
- 13 Name der Messreihe

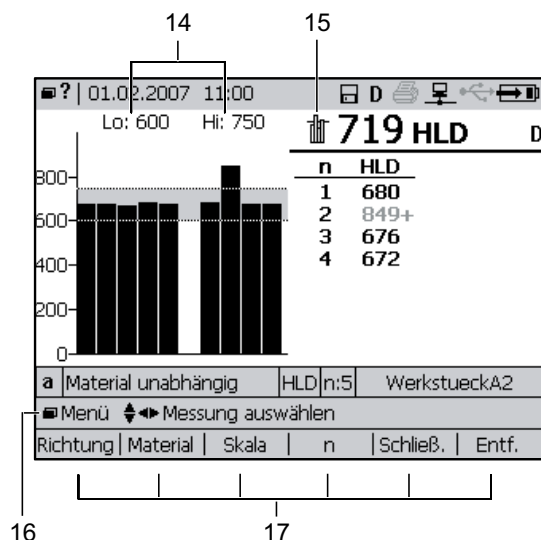

- 14 Einstellungen für untere und obere Toleranzgrenze
- 15 Anzeige des Mittelwerts
- 16 Aktive Navigationstasten
- 17 Kontextsensitive Funktionstasten F1 bis F6


4.3 Vorausgewählte Parameter des EQUOTIP® 3 Anzeigegeräts

Schlaggerät	Automatisch erkannt
Schlagrichtung	Automatisch
Material	1 Stahl und Stahlguss
Skala	HLD (falls für angeschlossenen Schlaggerättyp verfügbar) HINWEIS: Dies ist eine Umwertung für Schlaggeräte Typ S, E, DL.
Ruhezustand	Nach 3 Minuten
Standby	Nach 10 Minuten
Anzahl der Messungen	5
Automatisches Speichern	Deaktiviert
Signalspeicherung	Deaktiviert
Ethernet-Schnittstelle	Deaktiviert
Dateiname Messreihe	1
Helligkeit Hintergrundbeleuchtung	50%

4.4 Überblick Menüs

- ▶ Drücken Sie die Taste .
- ↪ Das Hauptmenü wird geöffnet.
- ▶ Navigieren Sie mit den Pfeiltasten durch die einzelnen Menüs.

Menüstruktur

Hauptmenü				
Messung	Ansicht	Speicher	Konfig	Hilfe
Richtung... F1	Säulen diagramm	Messreihen speichern 	Sprache...	Über EQUOTIP3...
Material... F2	Grundmodus	Messreihen-name definieren... #	Benutzer oberfläche...	Hilfeindex anzeigen... ?
Skala... F3	Signalkurve	Speicherort für Messreihen...	Anzeige...	Hilfeinhalt anzeigen... ?
n... F4	Umwertungs funktion	Explorer...	System Einstellungen ▶	System-Info anzeigen...
Schwellen...	Mittelwert anzeigen \bar{x}	Eigenschaften...	Benutzer profile ▶	
Schließ. F5	Säulen diagramm bereich einstellen...		Signal komprimierung...	
Entf. F6	Säulen diagramm mehrere Messreihen		Kunden umwertungen ▶	
Kommentar...	Säulenbreite skalieren		Sonde kalibrieren...	
Messreihe drucken ▶			Umwerte standard...	

Legende

Mit "..." gekennzeichnete Menüelemente zeigen an, dass weitere Einstellungen verfügbar sind.

Mit "▶" gekennzeichnete Menüelemente zeigen an, dass es ein Untermenü gibt.


Das Hauptmenü hat folgende Untermenüs:

Menü "Messung"		
Richtung	F1	Auswahl der Schlagrichtung.
Material	F2	Auswahl des Materials.
Skala	F3	Auswahl der Härteskala.
n...	F4	Auswahl der Anzahl von Werten für eine Messreihe.
Schwellen...		Einstellen der Toleranzgrenzen für eine Messreihe. Werte außerhalb der Schwellen werden mit einem "+" oder "-" rechts neben dem Messwert angezeigt.
Schließen Mehr	F5 F5	Doppelfunktion: – Schließt eine Messreihe und berechnet die Statistik (wenn "Schließen" angezeigt wird) – Setzt eine Messreihe fort (wenn "Mehr" angezeigt wird) Die Messwerte werden nur gespeichert, wenn das Disketten-Symbol angezeigt wird (siehe S. 35).
Entfernen Neu	F6 F6	Doppelfunktion: – Entfernt einen ausgewählten oder den letzten Wert (wenn "Entfernen" angezeigt wird) – Startet eine neue Messreihe und setzt alle Werte auf dem aktuellen Bildschirm zurück (wenn "Neu" angezeigt wird) HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Disketten-Symbol für Automatisches Speichern angezeigt wird, wenn die Daten der Messreihe gespeichert werden sollen.
Kommentar...		Möglichkeit, einen Kommentar zu schreiben, der zusammen mit der aktuellen Messreihe gespeichert wird.
Messreihe drucken ►		Möglichkeit, zwei Arten von Protokoll für eine Messreihe oder einen Screenshot zu drucken: – Langes Protokoll Druckt alle Instrument- und Messreiheninformationen. – Kurzes Protokoll Druckt nur Messreihe mit Statistik. Für Details siehe S. 64.

Menü "Ansicht"


Säulendiagramm

Display zeigt die letzten Messwerte der Messreihe in Form eines Säulendiagramms. Grenzwerte (falls aktiviert) werden im Hintergrund als grauer Bereich angezeigt.

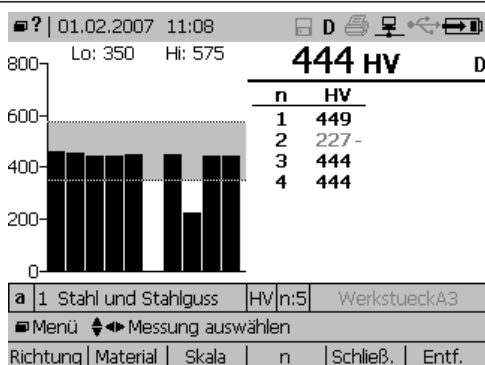


Grundmodus

Messwerte werden groß dargestellt.

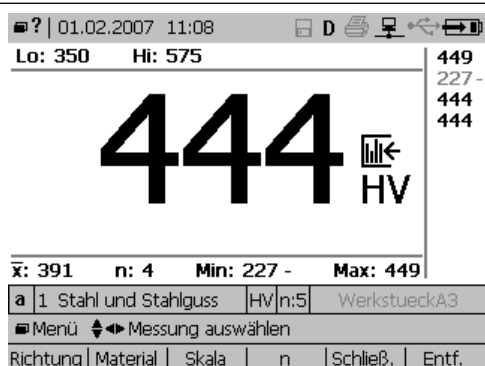

Signalkurve


Zeigt das Messsignal vom Schlaggerät an.

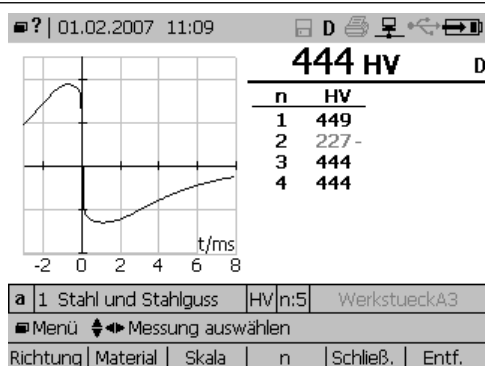

Menü "Ansicht"


Umwertungsfunktion

Zusätzlich zu den Messwerten wird die aktuelle Umwertungskurve angezeigt. Die Messwerte werden auf dem Diagramm angezeigt. Grenzwerte werden als horizontale Linien auf dem Diagramm dargestellt.

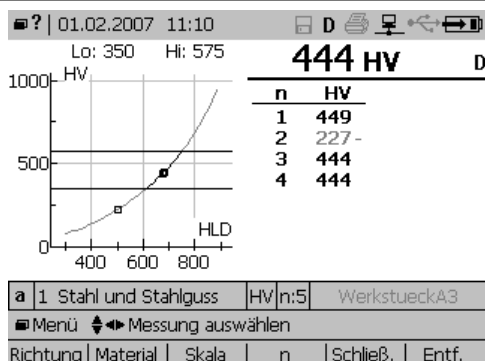


Anzeige Mittelwert \bar{x}

Der Mittelwert wird als Hauptergebnis angezeigt, wenn die Mittelwertfunktion aktiviert ist. HINWEIS: Das Symbol für den Mittelwert wird neben dem Härtewert angezeigt.

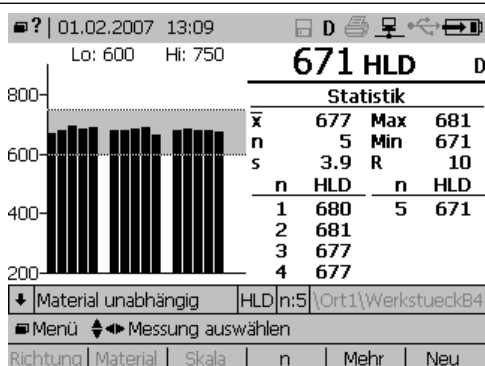

Säulendiagrammbereich einstellen...

Der Maßstab der y-Achse kann für die Säulendiagrammansicht eingestellt werden. Diese Einstellung wirkt sich auf keine andere Ansicht aus.

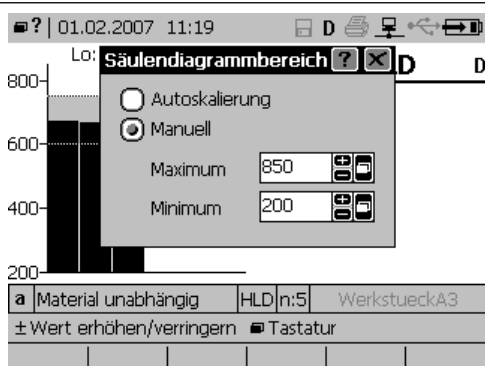


Menü "Ansicht"

Säulendiagramm

Mehrfachmessungen

EIN: Mehrere Messreihen werden, getrennt durch eine Lücke, angezeigt.


AUS: Nur die aktuelle Messreihe wird angezeigt.

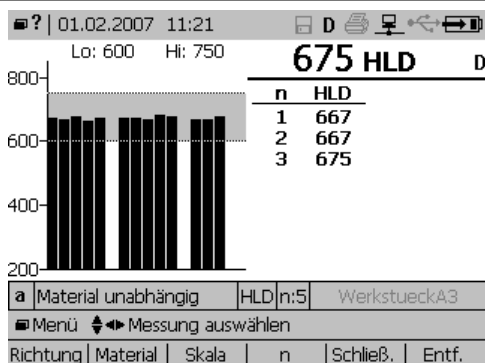

Säulenbreite skalieren

EIN: Die Säulenbreite variiert automatisch je nach Anzahl der Messwerte.

AUS: Die Säulenbreite ändert sich nicht. Säulenbreite ist so eingestellt, dass immer die maximale Anzahl von Messwerten angezeigt wird.

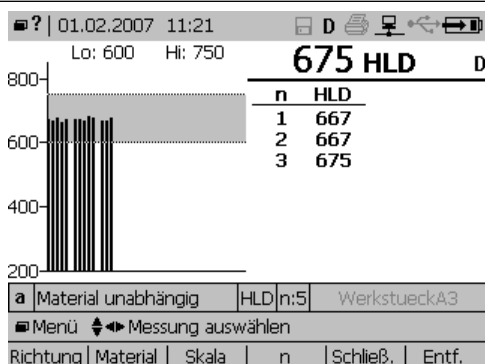

Menü "Speicher"

Reihe speichern

EIN: Das Disketten-Symbol wird angezeigt. Sobald die eingestellte Anzahl von Werten für eine Messreihe (n) erreicht ist oder die Reihe manuell geschlossen wird, wird die aktuelle Reihe automatisch gespeichert. Die Nummer der Messreihe wird erhöht.

AUS: Die Reihe wird nicht gespeichert.

HINWEIS: Wird EQUOTIP® 3 bei Einstellung von "Datensatz" AUS ausgeschaltet, gehen die gemessenen Daten verloren, falls die Reihe geschlossen wurde.

EQUOTIP® 3 speichert Daten von einer aktiven (offenen) Messreihe.



Messung Ansicht **Speicher** Konfig Hilfe

Lo: 600

✓ Messreihen speichern 

Messreihenname definieren... #

Speicherort für Messreihen...

Explorer...

Eigenschaften...

2 667

3 675

4 666

a Material unabhängig HLD/n:5 WerkstueckA3

◀ Navigieren ✓ Auswählen ✗ Schließen

Richtung | Material | Skala | n | Mehr | Neu

Dateiname für Messreihe einstellen...

Möglichkeit, den Namen der Messreihe zu ändern.

HINWEIS: EQUOTIP® 3 Speicherfunktion muss zur Aktivierung dieser Funktion aktiviert sein.



? | 01.02.2007 11:24

D

Dateinamen für Messreihe eingeben ? X

WerkstueckA3

A B C D E 1 2 3

F G H I J 4 5 6

K L M N O 7 8 9

P Q R S T - 0 +

U V W X Y Z = #

() . , :

◀ Navigieren ✓ Buchstaben einfügen

ABC abc [:]&% | | Löschen

Menü "Speicher"

Speicher-Ordner einrichten...

Der Ordner für die automatische Datenspeicherung kann eingerichtet werden.

Verzeichnisse können erstellt, geändert oder gelöscht werden (nach Bestätigung).

Das Root-Verzeichnis "EQUOTIP 3 (\)" ist geschützt und kann vom Benutzer nicht gelöscht oder geändert werden.

Messreihen-Ordner auswählen



Cursor bewegen ± Vergrößern/verkleinern ✓ Auswahl
 Neu | Umben. | | Drucken | | Löschen

Explorer...

Der EQUOTIP® 3 Explorer wird für die Konfiguration und Verwaltung der internen Datenspeicherung verwendet (siehe S. 71).

Befehle sind programmiert und den Funktionstasten F1 bis F6 zugewiesen.

HINWEIS: Die Belegung der Funktionstasten ändert sich je nach aktuellem Dialog.

Datei-Explorer 13.01 MB frei

Name					
		Datum/Uhrzeit		Skala	
WerkstueckA1	01.02.07 11:28	662	HLD		
WerkstueckA2	01.02.07 11:29	690	HLD		
WerkstueckA3	01.02.07 11:29	678	HLD		
WerkstueckA4	01.02.07 11:29	45	HRC		
WerkstueckA5	01.02.07 11:30	44	HRC		
WerkstueckA6	01.02.07 11:30	434	HV		
WerkstueckB1	01.02.07 11:30	687	HLD		
WerkstueckB2	01.02.07 11:31	664	HLD		
WerkstueckB3	01.02.07 11:32	667	HLD		


Ordner ändern Auswählen ± Markieren/Mark. aufh.
 Datei | Sort. | AlleMark | Drucken | | Löschen

Eigenschaften...

Zeigt Informationen zum Speicherstatus sowie zu Anzahl und Typ der Dateien an.

- "Messdateien": die gespeicherte Messreihe
- "Hilfdateien": die Dateien, die das Online-Hilfesystem bilden
- "Sprach-DLLs": die verfügbaren Sprachen der Anwendungssoftware
- "Kurven": die gespeicherten Kundenumwertungskurven
- "Andere": andere gespeicherte Daten, wie Upgrades, Log-Dateien etc.

Speichereigenschaften

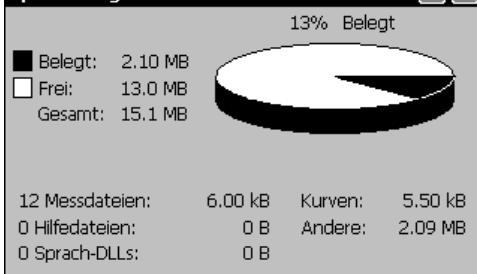

Menü "Konfig"

Sprache...

 
Sprache der Anwendungssoftware und der Online-Hilfe kann ausgewählt werden.


Mit den Pfeiltasten können Sie zwischen Anwendungssprache und Hilfe-Sprache wechseln. Aktive Tasten und ihre Funktion werden in der Hinweiszeile unten auf dem Display angezeigt.



Benutzeroberfläche...

Die Benutzeroberfläche kann für jeden Benutzer individuell konfiguriert werden.



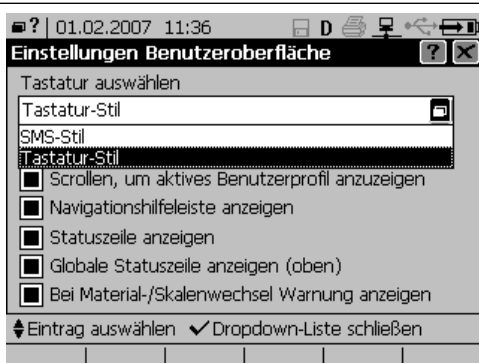Für die Texteingabe kann zwischen Tastatur und SMS-Stil gewählt werden. Einzelne Feldfunktionen werden durch Verwendung der Pfeiltasten zum Scrollen oder Markieren der Funktion geändert. Dabei kann die Funktion mit der  Taste aktiviert (Kästchen gefüllt) oder deaktiviert (Kästchen leer) werden (siehe S. 74).



Display...

Hintergrundbeleuchtung und Displaykontrast können eingestellt werden.


- Drücken Sie die Pfeiltasten, um zwischen der Hintergrundbeleuchtung und der Kontrasteinstellung zu wechseln.

Die Einstellungen können durch Scrollen mit den Tasten "+" und "-" oder durch Drücken der  Taste geändert werden. Die  Taste ruft ein Dialogfeld auf, in dem Werte direkt eingegeben werden können.



Menü "Konfig" / "System-Einstellungen" ►


Drucker...

Unterschiedliche Drucker können ausgewählt werden. Die Eigenschaften des ausgewählten Elements können über die Tasten "+" und "-" oder durch Drücken der  Taste und Auswahl aus der Liste eingestellt werden.

Verwenden Sie für die Druckerauswahl:



- "HP PCL3 kompatibel" für alle HP Laserjet- und PCL emulationskompatiblen Drucker
- "Martel 9800" für den Martel 9800 Thermodrucker
- "Seiko DPU-201/245" für den Seiko DPU-201 oder den DPU-245 (Modus A) Thermodrucker
- "EPSON ESC/P kompatibel" für ESC/P emulationskompatible Drucker mit 60x60 DPI
- "EPSON 9-pin ESC/P" für ESC/P emulationskompatible Drucker mit 60x72 DPI
- "PJL->PCL Emulation", um einen Drucker von PJL-Emulation auf PCL-Emulation umzuschalten und drucken Sie in PCL

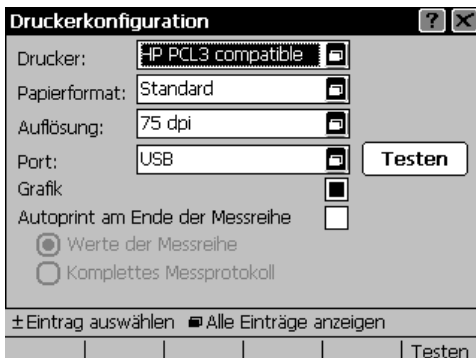Für weitere Einzelheiten siehe S. 62.



Datum & Uhrzeit...

Uhrzeit, Datum und Format für Anzeige von Uhrzeit/Datum wird hier eingestellt.

- Bewegen Sie sich mit den Tasten F1 und F2 zwischen den beiden Registerkarten.
- Verwenden Sie die Pfeiltasten, um sich in den Registerkarten zwischen den Funktionen zu bewegen.
- Verwenden Sie die  Taste, um Auswahllisten zu aktivieren.
- Blättern Sie mit den Pfeiltasten durch die Listen.
- Auswahl bestätigen mit der  Taste.
- Verwenden Sie die Tasten "+" und "-", um durch die mögliche Auswahl zu scrollen und die Werte einzustellen.

Die aktive Einstellung für die Ortszeit im Vergleich zur Koordinierten Weltzeit (UTC) wird bei "Aktuelles Datum und Uhrzeit" angezeigt.




Menü "Konfig" / "System-Einstellungen" ►

IP-Einstellungen...

IP-Adresse des Geräts für Netzwerkbetrieb kann eingestellt werden:

► Ethernet aktivieren.

Der Ethernet-Anschluss kann durch Markieren von "Ethernet aktivieren" und Drücken der  Taste aktiviert / deaktiviert werden.

► Wählen Sie "DHCP verwenden", wenn die IP-Adresse automatisch vom Netzwerk vergeben werden soll


Oder:

► Wählen Sie "Statische IP verwenden", wenn die IP-Adresse manuell zugewiesen werden soll.

► Verwenden Sie die Pfeiltasten, um zwischen den Werten zu wechseln. Verwenden Sie die Tasten "+" und "-", um Werte zu ändern.

► Überprüfen Sie den Netzwerk-Administrator, falls die Konfiguration des Ethernet-Anschlusses nicht klar ist.

HINWEIS: Deaktivieren Sie Ethernet, um Energie zu sparen, falls ein Netzwerkbetrieb nicht notwendig ist.

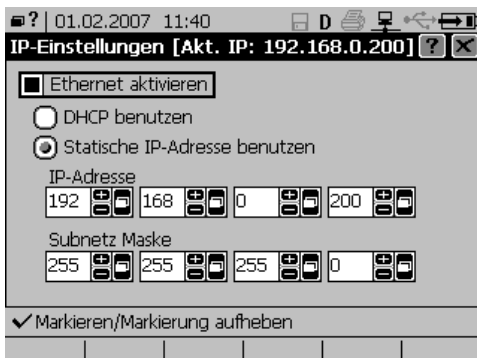

Power Manager...

Energieverbrauch der (aufladbaren) Batterie und Standby-Zeit für das Anzeigegerät zum Wechseln in einen Energiesparmodus können eingestellt werden.

- Im Ruhemodus wird die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet und die CPU wird in einen Energiesparmodus versetzt
- Im Standby-Modus wird das LCD komplett ausgeschaltet, die CPU bleibt jedoch in einem Energiesparmodus (siehe S. 20)



Menü "Konfig" / "System-Einstellungen ▶"

Ton...

EQUOTIP® 3 kann so konfiguriert werden, dass es unterschiedliche Tonsignale für unterschiedliche Ereignisse ausgibt. Der Benutzer kann über die Auswahlliste ein vordefiniertes Alarmschema auswählen oder auch Töne für jedes Ereignis individuell konfigurieren. Es können keine neuen Ton-Schemata erzeugt werden.

- ▶ Klicken Sie auf "Standardwerks-einstellungen einstellen", um die individuellen Ton-Einstellungen zurückzusetzen.

Ereignis	Ton
Fehler	Pfeifton tief lang
Warnung	Kein Ton
Info-Popup	Kein Ton
Mess. ok	Kein Ton
Mess. fehlgeschlagen	Pfeifton tief lang
Tastendruck	Kein Ton
Falscher Tastendruck	Kein Ton


± Eintrag auswählen ☒ Alle Einträge anzeigen

| Event- | Event+ | Melody- | Melody+ | Play

Menü "Konfig" / "Benutzerprofil ▶"

Benutzer ändern...

In diesem Menü kann der aktive Benutzer geändert werden (siehe S. 75).

- ▶ Drücken Sie für weitere Auswahlmöglichkeiten die  Taste.
- ▶ Scrollen Sie mit den Pfeiltasten zum gewünschten Benutzerprofil Oder:
- ▶ Verwenden Sie die Tasten "+" und "-", um durch die Möglichkeiten zu scrollen.

Aktives Benutzerprofil auswählen

Benutzerprofil zur Aktivierung auswählen:

<<Kein Name>> [su] [*]

<<Kein Name>> [su] [*]

PrueferA [su]

PrueferB [su]

[*] markiert das aktive Benutzerprofil.

⬇ Eintrag auswählen ✓ Dropdown-Liste schließen



Menü "Konfig" / "Benutzerprofile ►"

Benutzerprofile...

In dieser Menüauswahl werden Benutzerprofile verwaltet (siehe S. 75).

- Wählen Sie das Profil, das geändert werden soll, mit der Taste "+" oder "-" aus, um durch die Profile zu scrollen

Oder:

- Verwenden Sie die Taste , um alle Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen und wählen Sie mit den Pfeiltasten einen Eintrag aus.
- Aktivieren / deaktivieren Sie Super-User-Rechte, indem Sie den Text markieren und die  Taste drücken.

Schaltflächen:

- "Neu": Erzeugen eines neuen Benutzerprofils und Öffnen des Dialogs für die Zugriffsrechte (siehe nächstes Dialogfeld)
HINWEIS: Dieser Dialog kann nur von Super-Usern geöffnet werden
- "Bearbeiten": Ändern der Zugriffsrechte des ausgewählten Benutzerprofils
- "Umbenennen": Ändern des Benutzernamens des ausgewählten Profils
- "Passwort": Definition eines Passworts für das ausgewählte Profil
- "Löschen": Löschen des ausgewählten Benutzerprofils
HINWEIS: Das aktive Profil oder der letzte Super-User können nicht gelöscht werden



01.02.2007 11:51

Verwaltung Benutzerprofile

Benutzerprofil zur Bearbeitung auswählen:

PrueferA [su]  **Neu**

[*] markiert das aktive Benutzerprofil.
Hinweis: Passwort löschen: Definieren Sie ein bedeutungsloses Passwort.

Optionen für das ausgewählte Profil:

☒ Ist ein Super-User (kann andere Profile bearb.)



Bearb. **Umben.** **Passwort** **Löschen**

± Eintrag auswählen ☒ Alle Einträge anzeigen


Neu | Bearb. | Umbenenn. | Passwort | su | Löschen

Zugriffsrechte...

Möglichkeit, dem in der Kopfzeile angezeigten Benutzerprofil, Zugriffsrechte zuzuweisen. Der Dialog für die Zugriffsrechte hat 8 Registerkarten, die Auswahlmöglichkeiten enthalten, die nach Kategorie organisiert sind.


- Wechseln Sie mit der  oder  Taste zwischen den Registerkarten hin und her.

Diese Rechte können verwendet werden, um den Zugriff auf Funktionen und Einstellungen für einzelne Benutzer zu beschränken (siehe S. 76).

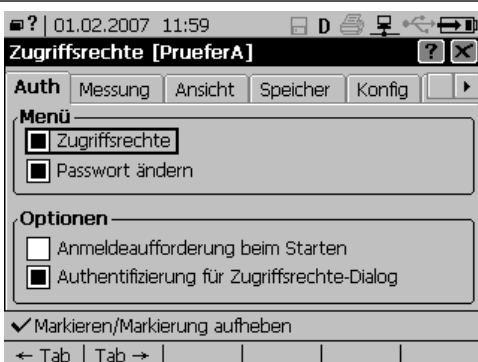

01.02.2007 11:59

Zugriffsrechte [PrueferA]

Auth **Messung** **Ansicht** **Speicher** **Konfig** 

Menü

☒ Zugriffsrechte

☒ Passwort ändern

Optionen

☐ Anmeldeaufforderung beim Starten

☒ Authentifizierung für Zugriffsrechte-Dialog

✓ Markieren/Markierung aufheben

← Tab | Tab → | | |

Menü "Konfig" / "Benutzerprofile ►"

Passwort ändern...

In diesem Dialog kann der Benutzer das Passwort für das aktive Benutzerprofil ändern.

EQUOTIP® 3 fordert zunächst den Benutzer zur Eingabe des gültigen Passworts auf. Nach Eingabe des gültigen Passworts muss das neue Passwort eingegeben und nochmals bestätigt werden. Wird das Passwortfeld leer gelassen, wird das alte Passwort für das aktive Benutzerprofil gelöscht.

Menü "Konfig"

Signalkomprimierung...

Wird das EQUOTIP® 3 so eingestellt, dass das Signal in einem Format mit geringerer Auflösung gespeichert wird (oder gar nicht gespeichert wird), steht mehr Speicherplatz für Härtewerte zur Verfügung. Die Möglichkeit, potenziell fehlerhafte Daten durch Signalevaluierung zu bewerten, wird jedoch beschränkt.

Ein Signal kann in verschiedenen Formaten gespeichert werden:


- Niedrige Komprimierung
- Mittlere Komprimierung
- Hohe Komprimierung

Menü "Konfig" / "Kundenumwertungen ►"

Einpunkt-Kalibrierung...

Die Einpunkt-Kalibrierung basiert auf einer Standardumwertungsfunktion $H_{Std}(L)$. Diese wird vertikal verschoben, so dass die Umwertung des entsprechenden HL-Werts L_1 mit dem bekannten konvertierten Wert H_1 übereinstimmt.


Für Details siehe S. 54.

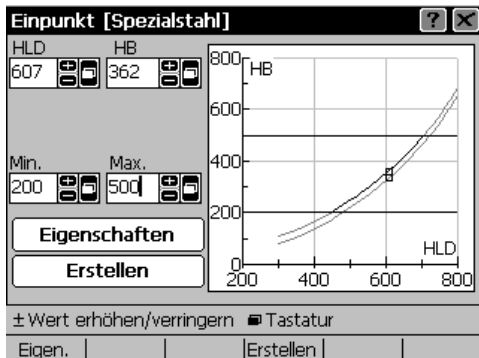

Zweipunkt-Kalibrierung...

Bei der Zweipunkt-Kalibrierung wird eine Standardumwertungsfunktion $H_{Std}(L)$ verwendet und eine gerade Linie hinzugefügt, so dass die sich ergebende Umwertungsfunktion $H(L)$ durch zwei bekannte Punkte $(L_1, H(L_1))$ und $(L_2, H(L_2))$ geht.


Für Details siehe S. 57.

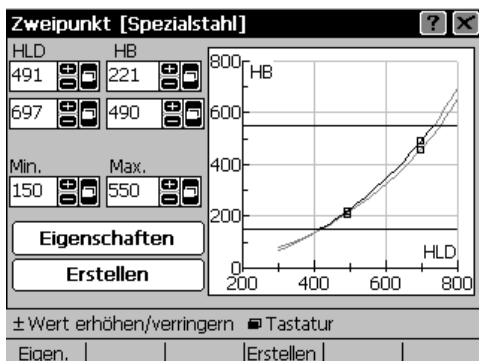

Polynom-Spezifikation...

Über eine analytische Approximationsfunktion in Form eines Polynoms erfolgt die Umwertung der L-Skala des verwendeten Schlaggeräts in die erforderliche Härteskala H .

Für Details siehe S. 59.

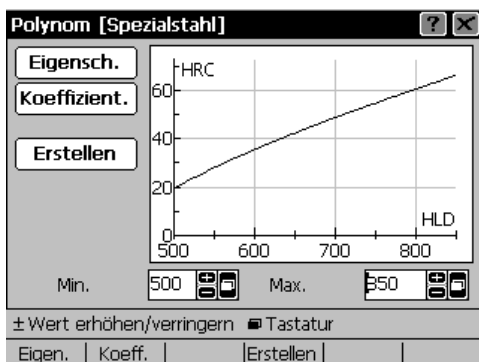

Menü "Konfig" / "Kundenumwertungen ►"

Kundenumwertungen verwalten...

Kundenumwertungen können angezeigt, umbenannt und gelöscht werden.

01.02.2007 12:28

Benutzerskalen verwalten

Materialbezeichnung	Sonde	Skala
Spezialstahl	D	HRC
Spezialstahl	D	HB
Titan	G	HB
Titan	D	HB

Auswahl nach oben/unten bewegen

Umben. | | | Löschen

Menü "Konfig"

Sonde kalibrieren...

Dieser Dialog wird zur Schlaggerät-kalibrierung zur automatischen Korrektur der Schlagrichtung verwendet (siehe S. 49).

Probe calibration [ID01-500-0013]

Mindestens drei Messungen pro Richtung

Schlagrichtung

☒ 0° (nach unten)

☐ 90° (horiz.)

☐ 180° (nach oben)

Herstellerekalibrierung

☐ Verwenden

	0	0	0

Testen Rückgängig Neustart

✓ Auswählen

Umschalt | Testen | Rückgängig | neu starten

Menü "Hilfe"

Über EQUOTIP3...

Hier finden Sie Informationen zur Hardware-Version, Seriennummer des Geräts und der Sonde, zur Version der Anwendungssoftware, des Betriebssystems, der Sprach-DLL und des Hilfesystems.

HINWEIS: Die Version der Sprach-DLL der aktiven Anwendungssprache wird angezeigt. Wird keine angezeigt, ist Englisch die aktive Sprache.

Über EQUOTIP3

Anwendungssoftware-Vers.: 1.1.1

Betriebssystem-Version: 1.1.0 AL

Version der Sprach-DLL: 1.1b DEU

Hilfesystem-Version: ---

Hardware-Revision: A3

Seriennummer: E301-001-0008

Seriennummer der Sonde: ID01-500-0013

 

Tragbares Härteprüfgerät von Proceq


Copyright © 2006 durch Proceq SA

Menü "Hilfe"

Hilfeindex anzeigen... ?


Der Index der Online-Hilfe wird angezeigt.

- ▶ Mit den Pfeiltasten können Sie durch die Themen blättern.
- ▶ Markieren Sie das Thema und wählen Sie es mit  aus, um es anzuzeigen.
- ▶ Schließen Sie den Hilfeindex, ohne ein Thema anzuzeigen, mit .

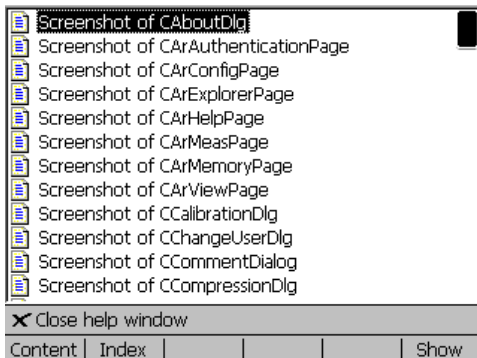


Hilfeinhalte anzeigen... ?


Der Inhalt der Online-Hilfe wird angezeigt.

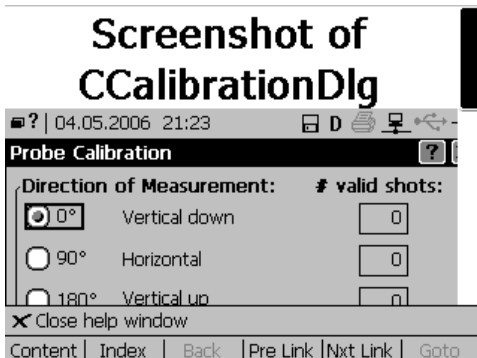

System-Info anzeigen...

Hier finden Sie im Allgemeinen Informationen zur Hauptbatterie (aufladbare Batterie oder Primärzellen).

- ▶ Drücken Sie die  Taste "RTC-Batt" zur Anzeige der Parameter der Echtzeituhrbatterie.

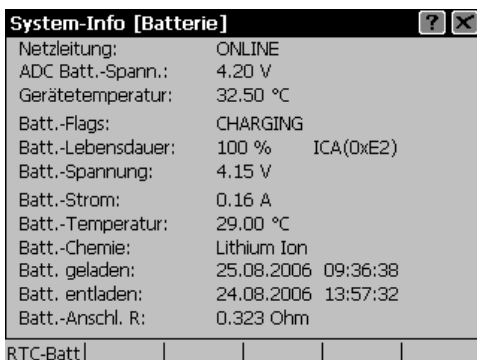

4.5 Korrektur für nicht-vertikale Schlagrichtungen

Mit dem EQUOTIP® 3 können systematische Fehler durch nicht-vertikale Schlagrichtungen auf zwei Arten korrigiert werden: Automatisch und manuell. Bei der manuellen Korrektur muss der Benutzer die tatsächliche Schlagrichtung angeben. Im Automatikmodus ermittelt das EQUOTIP® 3 die Schlagrichtung selbst und korrigiert sie entsprechend.





HINWEIS

Automatische Korrektur der Schlagrichtung

Werden Messungen nur vertikal nach unten durchgeführt, sollte die automatische Korrektur möglichst deaktiviert werden (ggf. etwas geringere Messfehler). Die automatische Korrektur wird nicht unterstützt für DL-Schlaggeräte und für alle alten Schlaggeräte, die per Adapterkabel an EQUOTIP® 3 angeschlossen sind.


Ändern des Korrekturmodus' der Schlagrichtung

- ▶ Drücken Sie die Taste .
- ▶ Wählen Sie "a" für automatische Korrektur oder die entsprechende Schlagrichtung aus.
- ▶ Bestätigen Sie die Auswahl mit der  Taste.
- ↳ Die neue Schlagrichtung wird eingestellt oder die automatische Korrektur wird aktiviert.

4.5.1 Kalibrierung des aktuellen Schlaggeräts testen

Die EQUOTIP® 3 Schlaggeräte (ausgenommen Typ "DL") unterstützen automatische Messwertkorrektur für nicht-vertikale Schlagrichtungen. Diese Korrekturfunktion beruht auf sondenspezifischen Parametern, die vom Hersteller im Schlaggerät gespeichert werden. Diese Parameter können sich im Laufe der Zeit oder durch externe Einflüsse ändern.

Um zu prüfen, ob die aktuellen Parameter noch gültig sind:

- ▶ Schließen Sie das Schlaggerät an das Anzeigegerät an (siehe S. 19).
- ▶ Wählen Sie das Menü "Konfig".
- ▶ Wählen Sie das Untermenü "Sonde kalibrieren ...".
- ▶ Klicken Sie auf "Testen" oder drücken Sie die  Taste.

- ↪ Das folgende Dialogfeld mit einer grafischen Darstellung der Kalibrierungsparameter wird geöffnet:


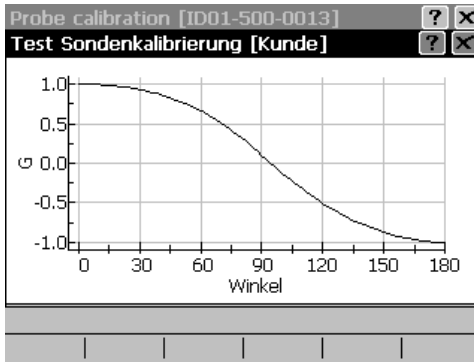


Abb. 4.02 Test Sondenkalibrierung


- Führen Sie einige Messungen vertikal nach unten auf einem massiven Metallmaterial durch und sehen Sie sich den auf der Kurve markierten Messpunkt an. Er sollte nicht unter $G = 0.8$ liegen:

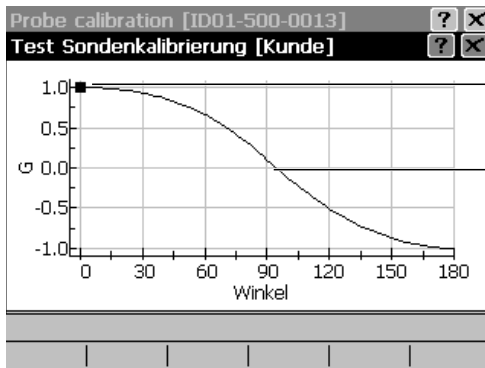

- 1 Messpunkt
(vertikal nach unten)
- 2 Kalibrierungskurve

Abb. 4.03 Kalibrierungstest vertikal nach unten


- Führen Sie einige horizontale Messungen auf einem soliden Metallmaterial durch und sehen Sie sich den auf der Kurve markierten Messpunkt an. Der G-Wert sollte in einem Bereich von ± 0.2 um die Position, an der die Kurve die vertikale Linie in einem Winkel von 90° schneidet, liegen:

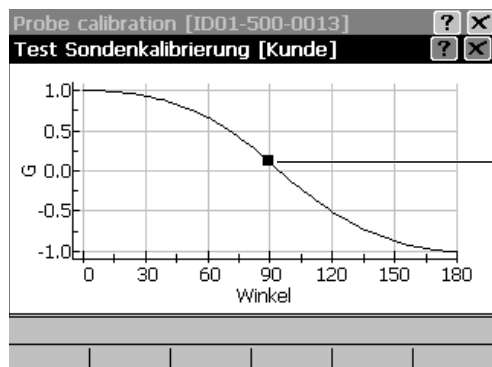

3 Messpunkt
(horizontal)

Abb. 4.04 Kalibrierungstest horizontal

- Führen Sie Messungen vertikal nach oben auf einem soliden Metallmaterial durch und sehen Sie sich den markierten Punkt an. Der G-Wert sollte nicht unter $G = -0.8$ liegen:

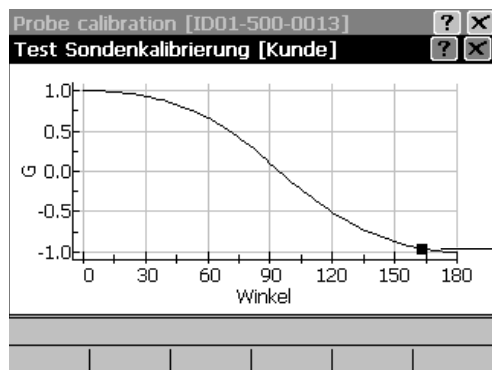

4 Messpunkt
(vertikal nach oben)

Abb. 4.05 Kalibrierungstest vertikal nach oben

Gravitätskomponente G

Die Gravitätskomponente G ist ein Maß für die Schlagrichtung. Es gilt $G = \cos \theta$ wobei θ der Schlagrichtungswinkel ist

($\theta = 0^\circ$: vertikal nach unten, $\theta = 180^\circ$: vertikal nach oben), leicht verzerrt durch den Einfluss von Reibung und die dynamischen Eigenschaften der Schlaggerätmechanik.

Folglich:

$G = +1$ zeigt vertikal nach unten an,

$G \approx 0$ horizontal und

$G = -1$ vertikal nach oben.

Die von der Schlagrichtung abhängige Korrektur eines gemessenen HL Wertes ist etwa proportional zu $(1-G)/2$, wobei die (negative!) "Proportionalitätskonstante" vom HL-Wert abhängt. Sie liegt zwischen -10 HL für sehr harte Materialien und -30 HL für sehr weiche Materialien. Das heißt, dass ein Fehler von 0.2 ($\pm 10\%$) bei G einem Fehler zwischen 1 und 3 HL bei den korrigierten Werten entspricht.

4.5.2 Schlaggerätkalibrierung

Sondenspezifische Parameter müssen erneut gemessen werden, falls:

- Der Schlagkörper ausgewechselt wurde
- Der Gerätekalibrierungstest, wie oben beschrieben, Abweichungen zeigt, die größer sind als ± 0.2 vom Kurvenwert bei der Schlagrichtung

Eine Neukalibrierung der Sonde wird empfohlen, falls:

- Das Schlaggerät gereinigt wurde
- Das Schlaggerät längere Zeit nicht verwendet wurde
- Besondere Präzision erforderlich ist

Vorgehen

- ▶ Schließen Sie das Schlaggerät an das Anzeigegerät an (siehe S. 19).
- ▶ Wählen Sie das Menü "Konfig".
- ▶ Wählen Sie das Untermenü "Sonde kalibrieren...".

☞ Das folgende Dialogfeld wird geöffnet:

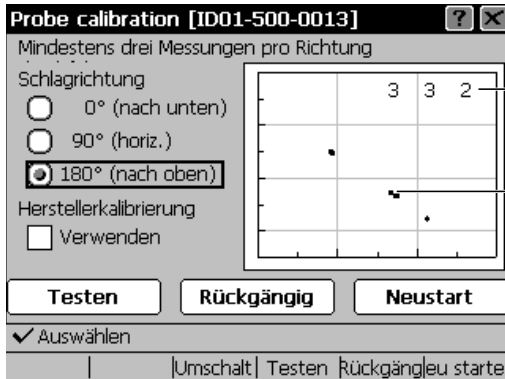



Abb. 4.06 Sondenkalibrierung

- ▶ Wählen Sie Schlagrichtung "0° (nach unten)" und führen Sie mindestens drei Messungen vertikal nach unten auf einem massiven metallischen Körper durch.

☞ In der rechten Darstellung wird für jede Messung ein Punkt angezeigt und die linke der drei Zahlen wird um 1 erhöht. Die Punkte sollten eng aneinander gruppiert werden.


Gibt es einen "Ausreißer":


- ▶ Löschen Sie ihn über die Taste "Rückgängig" oder durch Drücken der  Taste.

- ▶ Wählen Sie Schlagrichtung "90° (horiz.)" und führen Sie mindestens drei horizontale Messungen auf einem soliden metallischen Körper durch.

☞ Die entsprechenden Punkte im Diagramm werden normalerweise in einer kleinen Anhäufung direkt unter den 0° Punkten platziert. Die zweite Zahl oben im Diagramm wird bei jeder Messung um 1 erhöht.

Gibt es einen "Ausreißer":

- ▶ Löschen Sie ihn über die Taste "Rückgängig" oder durch Drücken der  Taste.

- ▶ Wählen Sie Schlagrichtung "180° (nach oben)" und führen Sie mindestens drei horizontale Messungen auf einem soliden Metallblock durch.
- ↳ Unten rechts in der Darstellung wird eine weitere Anhäufung von Punkten angezeigt. Ausreißer können wie oben beschrieben entfernt werden. Bei jeder Messung wird die Zahl oben rechts im Diagramm um 1 erhöht.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Feld bei "Herstellerekalibrierung" nicht ausgewählt ist.
- ▶ Klicken Sie auf "Testen" oder drücken Sie die  Taste, um die Kalibrierung zu überprüfen.
- ↳ Der Dialog "Test Sondenkalibrierung" wird geöffnet.
- ▶ Um die Kalibrierungsfunktion zu überprüfen, siehe Abschnitt 4.5.1.




HINWEIS

Korrekturfunktion



Liegt der Schnittpunkt der Korrekturfunktionskurve mit der vertikalen 90°-Linie erheblich unter $G = 0$ ($G(90^\circ) < -0.3$), wird der Schlagkörper wahrscheinlich durch übermäßige Reibung abgebremst.

- ▶ Reinigen Sie das Schlaggerät und wiederholen Sie den Kalibrierungsvorgang.

Besteht das Problem weiter, ist die Schlaggerätmechanik möglicherweise verschlissen.

- ▶ Drücken Sie die  Taste, um den Testdialog zu schließen.
- ↳ Der Testdialog wird geschlossen und der Dialog "Sondenkalibrierung" wird geöffnet.

Falls der Kalibrierungsprozess wiederholt werden muss:

- ▶ Klicken Sie auf "Neustart" oder drücken Sie die  Taste.
- ↳ Alle gemessenen Daten werden gelöscht.
- ▶ Drücken Sie die  Taste, um den Dialog "Sondenkalibrierung" zu schließen.
- ▶ Um die neuen Kalibrierungsparameter in der Sonde zu speichern, klicken Sie auf "Ja".
- ↳ Die neuen Kalibrierungsparameter werden in der ID-ROM des Schlaggeräts gespeichert.

4.6 Einstellung von Umwertungen in andere Härteskalen oder Zugfestigkeit

Im Anzeigegerät sind einige Tabellen für die Umwertung von dynamischen Härtewerten HL in Standardhärteskalen, wie HV, HB, HRC, HRB, HRA, integriert (siehe S. 14).

Zum Vergleich von HL-Härtewerten und anderen Härteskalen wurden Messungen auf vielen verschiedenen Prüfstücken durchgeführt, von denen die Umwertungstabellen des EQUOTIP® 3 abgeleitet wurden.

 

HL-Härtewerte als direktes Härtemaß

Der HL Härtewert bildet ein direktes Härtemaß und kann als solches verwendet werden. So kann die hohe Präzision der EQUOTIP® Methode optimal ausgenutzt werden.

Die Härteskalen Vickers, Brinell, Rockwell und Shore

Leeb-Härtewerte können in entsprechende Härtewerte anderer Härteprüfmethoden wie Brinell, Vickers, Rockwell C, Shore, etc., umgewertet werden, wobei die Genauigkeit etwas verloren geht (Umwertungsabweichung). Diese Umwertungen können im Anzeigegerät ausgewählt werden (siehe S. 24).

Härteskala ändern

- ▶ Stellen Sie sicher, dass die entsprechende Materialklasse ausgewählt ist.
- ▶ Drücken Sie die Taste .
- ▶ Wählen Sie die gewünschte Härteskala.
- ▶ Bestätigen Sie die Auswahl mit der  Taste.
- ☞ Die neue Härteskala ist eingestellt. Alle dargestellten Härtewerte werden in der neuen Skala angezeigt.

Die Umwertung von Härteskalen ist materialspezifisch, da es keine klare physikalische Beziehung zwischen den verschiedenen Methoden gibt. Es ist wichtig, die richtige Materialgruppe auszuwählen. In der Online-Hilfe des EQUOTIP® 3 Anzeigegeräts finden Sie eine Liste der für jede Materialgruppe zulässigen Materialien.



VORSICHT

Materialabhängigkeit von Umwertungen

Steht für das zu prüfende Material keine Umwertung in die gewünschte Skala zur Verfügung, darf nie ein anderes Material gewählt werden als das, auf welchem die Messung durchgeführt werden soll! Dies kann zu unvorhersehbar großen Umwertungsfehlern führen. Erstellen Sie stattdessen eine kundenspezifische Umwertung (siehe nächster Abschnitt).

Umwertungsabweichungen für spezielle Stahlqualitäten

Umwertungsabweichungen können besonders bei folgenden Stahlqualitäten auftreten:

Hochlegierte Stähle

Bei Schnellarbeitswerkzeugstählen, Warmarbeitsstählen und Ledeburit Chromstählen (Gruppe von harten Kaltarbeitsstählen), verursachen die in der Matrix eingebetteten harten Materialien (Ledeburit Wolframkarbid, z.B. Typ M7C3 und M6C) einen örtlichen Anstieg des E-Modulus', was HL-Werte zur Folge hat, die eigentlich zu niedrig sind. Ein typischer Vertreter dieser Gruppe ist der Werkzeugstahl für Kaltarbeit X210Cr12 (Materialnr. 1.2080), der 2.1% C und 12% Cr enthält.

Kaltgehärtete Stähle

Gezogener und teilweise auch gewalzter Stahl führt, aufgrund der ausgeprägten kaltverarbeiteten Bereiche nahe der Oberfläche, oft zu hohen HL-Werten. Solche Stähle sollten nur über den Querschnitt geprüft werden.

Magnetische Stähle

Beim Prüfen magnetischer Materialien wird der Geschwindigkeitssensor im Schlagkörper durch ihr magnetisches Feld beeinflusst. Es kann daher zu leichten Abweichungen beim gemessenen HL-Wert kommen.

Oberflächengehärtete Stähle

Bei oberflächengehärteten Stählen und insbesondere bei einsatzgehärteten Stählen kommt es zu HL-Werten, die aufgrund ihres weichen Kerns zu niedrig sind, wenn die Einsatzhärtetiefe gering ist.

Zugfestigkeit

Für einige Stähle kann die Härte in Zugfestigkeit nach DIN EN ISO 18265:2003 umgewertet werden.

4.7 Einrichten von hausinternen Umwertungskurven

Proceq bietet Kurven zur Umwertung in Standardhärteskalen für eine Reihe von Materialien an. Für spezielle Lösungen oder beim Prüfen von Materialien, für die es keine allgemein gültigen Umwertungen gibt, kann der Benutzer eigene Umwertungsfunktionen erzeugen, falls:

- Das Material keiner der für das verwendete Schlaggerät zur Verfügung stehenden Klassen zugeordnet werden kann.
- Die erforderliche Umwertungsskala nicht für das verwendete Schlaggerät bzw. die Materialklasse zur Verfügung steht.
- Umwertungen systematische Abweichungen anzeigen.

4.7.1 Einpunkt-Kalibrierung

Die Einpunkt-Kalibrierung basiert auf einer Standardumwertungsfunktion $H_{std}(L)$. Diese wird vertikal verschoben, so dass die Umwertung des entsprechenden HL-Werts L_1 mit dem bekannten konvertierten Wert H_1 übereinstimmt.


$$H(L) = H_{std}(L) - H_{std}(L_1) + H_1$$

Die Einpunkt-Kalibrierung wird üblicherweise verwendet, wenn nur ein Werkstück mit bekannter Härte in der erforderlichen Skala verfügbar ist oder alle verfügbaren Referenzstücke Härtewerte haben, die eng beieinander liegen. Die zu messenden Werkstücke sind aus demselben Material und ihre Härte weicht nur gering von der Referenzhärte ab.

Vorgehen

Gehen Sie von einem Referenzkörper mit einer bekannten Härte H_1 in der gewünschten Skala aus.

- ▶ Messen Sie die Härte mit dem Schlaggerät, für das die Umwertung gelten soll, in der entsprechenden HL-Skala (siehe Kapitel 6). Der Durchschnitt von mindestens 10 bis 15 HL-Werten sollte gebildet werden. Die einzelnen Messwerte sollten im gleichen Bereich aufgenommen werden, wo sich auch die Eindrücke der Messungen der Standardskala befinden.
 - ▶ Wählen Sie das Menü "Konfig".
 - ▶ Wählen Sie das Untermenü "Kundenumwertungen...".
 - ▶ Wählen Sie das Untermenü "Einpunkt-Kalibrierung...".
- ☞ Das Dialogfeld "Eigenschaften" wird geöffnet.

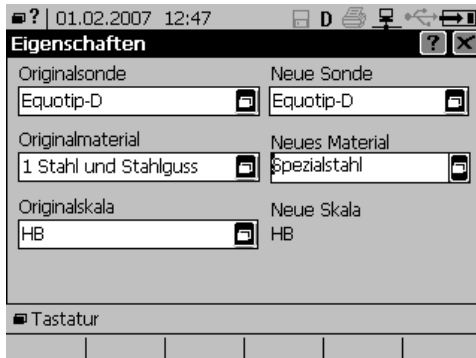


Linke Spalte:


- ▶ Wählen Sie das Schlaggerät für "Originalsonde" aus.
- ▶ Wählen Sie als "Originalmaterial" ein Standardmaterial aus (für das die erforderliche Härteskala verfügbar ist), das dem Referenzstück so ähnlich wie möglich ist.
- ▶ Wählen Sie die Härteskala für "Originalskala" aus.

Rechte Spalte:

- ▶ Wählen Sie als "Neue Sonde" den Typ des Schlaggeräts aus, mit dem die Messung zuvor durchgeführt wurde und für das die Umwertung gelten werden soll.
 - ▶ Eingabefeld "Neues Material": Geben Sie einen Namen für das Material ein.
- ☞ Dieser erscheint später in der Materialauswahlliste. Es sollten diesel-

ben Materialbezeichnungen verwendet werden, wenn Umwertungen für ein Material in verschiedene Skalen, z.B. HV, HB und HRC oder für verschiedene Schlaggerättypen erzeugt werden.

- ▶ Schließen Sie das Dialogfeld mit der  Taste.
- ✚ Das Dialogfeld "Einpunkt" wird geöffnet. Die angegebene Materialbezeichnung wird in eckigen Klammern angezeigt.
- ✚ Die ausgewählte Standardumwertungsfunktion $H_{std}(L)$ ist im Diagramm skizziert.

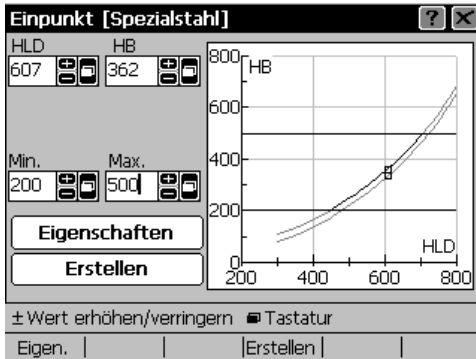



- ▶ Geben Sie im Eingabefeld oben links ("HLD" in diesem Beispiel), die gemessene Härte L_1 in der HL-Skala der Sonde ein.
- ✚ Der Punkt $(L_1, H_{std}(L_1))$ wird im Diagramm markiert.
- ▶ Geben Sie im Feld oben rechts ("HB" in diesem Beispiel), die bekannte Härte H_1 in der umgewerteten Skala ein.
- ✚ Die neue Umwertungsfunktion $H(L)$ erscheint jetzt in schwarz im Diagramm und der eingegebene Punkt $(L_1, H(L_1))$ wird eingezeichnet. Die Originalfunktion $H_{std}(L)$ wird grau dargestellt.
- ▶ Geben Sie in den Eingabefeldern "Min." und "Max." das Intervall in der umgewerteten Skala ein, für das die Umwertungsfunktion gelten soll.
- ✚ Die Grenzen des gültigen Bereichs werden im Diagramm durch horizontale Linien gekennzeichnet.



Gültigkeitsbereich

Für mittels Einpunkt-Kalibrierung erzeugte Umwertungsfunktionen werden nur relativ kleine Bereiche empfohlen (entsprechend maximal ± 100 HL).

- ▶ Klicken Sie auf "Eigenschaften" oder drücken Sie die  Taste, um den Typ des Schlaggeräts oder die Materialbezeichnung zu ändern. Die Spezifikation der ursprünglichen Umwertekurve kann zu diesem Zeitpunkt nicht geändert werden.
- ▶ Klicken Sie auf "Erstellen" oder drücken Sie die  Taste, um die erstellte Umwertungsfunktion zu speichern.

4.7.2 Zweipunkt-Kalibrierung


Bei der Zweipunkt-Kalibrierung wird eine Standardumwertungsfunktion $H_{std}(L)$ verwendet und eine Gerade hinzugefügt, so dass die sich ergebende Umwertungsfunktion $H(L)$ durch zwei bekannte Punkte $(L_1, H(L_1))$ und $(L_2, H(L_2))$ geht.


$$H(L) = H_{std}(L) - H_{std}(L_1) + H_1 + (L - L_1) \frac{H_{std}(L_2) - H_2 - H_{std}(L_1) + H_1}{L_2 - L_1}$$

Die Zweipunkt-Kalibrierung wird üblicherweise verwendet, wenn mindestens zwei Werkstücke mit bekannten und deutlich verschiedenen Härtewerten in der erforderlichen Skala verfügbar sind. Die zu messenden Werkstücke sind aus demselben Material und sind weder bedeutend härter als das härteste Referenzstück noch bedeutend weicher als das weichste Referenzstück.

Vorgehen

Es sind zwei Referenzobjekte mit bekannten Härtewerten H_1 und H_2 in der gewünschten Skala erforderlich, die so verschieden wie möglich sein müssen.

- ▶ Messen Sie die Härtewerte mit dem Schlaggerät, für das die Umwertung durchgeführt werden soll, in der entsprechenden HL-Skala (siehe Kapitel 6). Der Durchschnitt von mindestens 10 bis 15 HL-Werten sollte gebildet werden. Die einzelnen Messwerte sollten im gleichen Bereich aufgenommen werden, wo sich auch die Eindrücke der Messungen der Standardskala befinden.
- ▶ Wählen Sie das Menü "Konfig".
- ▶ Wählen Sie das Untermenü "Kundenumwertungen...".
- ▶ Wählen Sie das Untermenü "Zweipunkt-Umwertungen...".
- ✦ Das Dialogfeld "Eigenschaften" wird geöffnet.
- ▶ Nehmen Sie die Einstellungen wie für "Einpunkt-Kalibrierung..." vor.
- ▶ Schließen Sie das Dialogfeld mit .
- ✦ Das Dialogfeld "Zweipunkt" wird geöffnet. Die angegebene Materialbezeichnung wird in eckigen Klammern angezeigt.
- ✦ Die ausgewählte Standardumwertungsfunktion $H_{std}(L)$ ist im Diagramm skizziert.

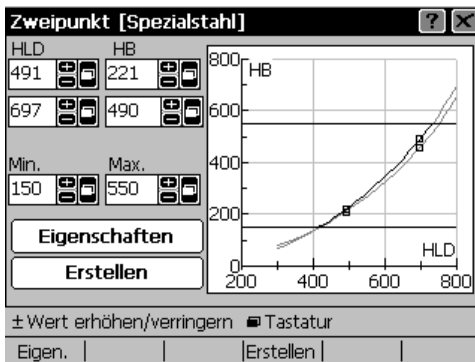

- ▶ Geben Sie im Feld oben links ("HLD" in diesem Beispiel) die gemessene Härte L_1 in HL des weicheren der beiden Referenzstücke ein.
- ▶ Geben Sie im Feld oben rechts ("HB" in diesem Beispiel) die bekannte Härte H_1 in der umgewerteten Skala ein.
- ▶ Geben Sie in der zweiten Zeile die gemessene HL-Härte L_2 und die bekannte umgewertete Härte H_2 des härteren Referenzstücks ein.
- ✦ Im Diagramm wird jetzt die ursprüngliche Standardumwertungsfunktion

in grau dargestellt und die geänderte Umwertungsfunktion in schwarz.
Die Interpolationspunkte sind markiert.



- ▶ Stellen Sie in den Eingabefeldern "Min." und "Max." das Intervall in der umgewerteten Skala ein, für das die Umwertungsfunktion gelten soll.
- ↪ Die Grenzen des gültigen Bereichs werden im Diagramm durch horizontale Linien gekennzeichnet.



HINWEIS

Gültigkeitsbereich

Es wird empfohlen, den Gültigkeitsbereich um nicht mehr als die Hälfte der Differenz zwischen den Referenzhärtewerten nach links und rechts auszuweiten.

- ▶ Klicken Sie auf "Eigenschaften" oder drücken Sie die  Taste, um den Typ des Schlaggeräts und die Materialbezeichnung zu ändern. Die Spezifikation der ursprünglichen Umwertekurve kann zu diesem Zeitpunkt nicht geändert werden.
- ▶ Klicken Sie auf "Erstellen" oder drücken Sie die  Taste, um die erstellte Umwertungsfunktion zu speichern.

4.7.3 Polynom-Spezifikation


Über eine analytische Approximationsfunktion in Form eines Polynoms erfolgt die Umwertung der L -Skala des verwendeten Schlaggeräts in die erforderliche Härteskala H .


$$H(L) = A_0 + A_1L + A_2L^2 + A_3L^3 + A_4L^4 + A_5L^5$$

Vorgehen

- ▶ Wählen Sie das Menü "Konfig".
- ▶ Wählen Sie das Untermenü "Kundenumwertungen...".
- ▶ Wählen Sie das Untermenü "Polynom-Spezifikation...".

☞ Das Dialogfeld "Benutzerumwertung erstellen" wird geöffnet:

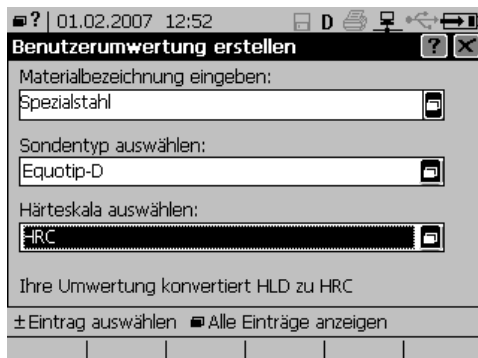

- ▶ Geben Sie im Eingabefeld "Materialbezeichnung eingeben:" eine die Benennung für das Material ein.
- ▶ Wählen Sie bei "Sondentyp auswählen:" das Schlaggerät aus, für das die Umwertung gelten soll.
- ▶ Wählen Sie die Umwertungsskala für "Härteskala auswählen:" aus.
- ▶ Schließen Sie das Dialogfeld mit .

☞ Das Dialogfeld "Polynom-Koeffizienten" wird geöffnet:



- ▶ Geben Sie in den Eingabefeldern die bekannten Polynom-Koeffizienten ein:
 - A0 ist der konstante Koeffizient
 - A1 linearer Koeffizient
 - A2 quadratischer Koeffizient
 - etc.
- Ist das Polynom von niedrigerem als fünften Grad, müssen die nicht benötigten höchsten Koeffizienten auf 0 gesetzt werden.

- Geben Sie eine ausreichende Anzahl von Dezimalstellen an. Andernfalls kann es, abhängig von der Struktur des Polynoms, zu unerwarteten Rundungsfehlern kommen. Dies ist besonders bei höheren Koeffizienten wichtig. Durch interne Rundung können die angezeigten Koeffizienten leicht von den eingegebenen Zahlen abweichen.




HINWEIS

Exponentialschreibweise

Über die Eingabetastatur lassen sich nicht nur Ziffern, Dezimalzeichen und Vorzeichenwechsel (\pm) eingeben, sondern auch Exponenten (Tasten [E+] und [E-]) für die Exponentialschreibweise. "1.75894E-6" ist identisch zu "0.00000175894".

- Schließen Sie das Dialogfeld mit

↳ Das Dialogfeld "Polynom" wird geöffnet und die angegebene Materialbezeichnung wird in eckigen Klammern angezeigt.

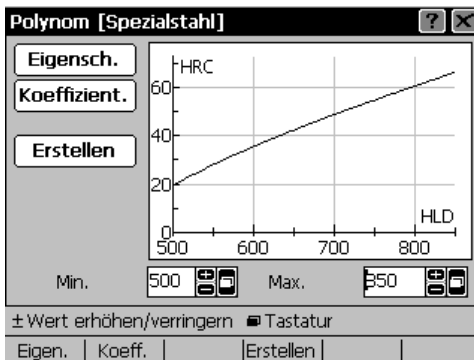




- ↳ Die angegebene Polynomfunktion wird im Diagramm skizziert.
- Geben Sie in den Eingabefeldern "Min." und "Max." die Grenzen des Intervalls (in HLx!) an, für die die Umwertungsfunktion gelten soll.



HINWEIS

Bereichsgrenzen

Beruht die Polynomfunktion auf einer numerischen Anpassung der Messwerte, sollten die Bereichsgrenzen nicht oder nur geringfügig außerhalb des durch Ihre Messungen abgedeckten Bereichs liegen. Eine Extrapolation, besonders mit höhergradigen Polynomen, kann zu Überraschungen führen.

- ▶ Klicken Sie auf "Eigenschaften" oder drücken Sie die  Taste, um die Materialbezeichnung, den Schlaggerättyp oder die Umwerteskala zu ändern.
- ▶ Klicken Sie auf "Koeffizienten" oder drücken Sie die  Taste, um die eingegebenen Polynomkoeffizienten zu überprüfen oder zu ändern.
- ▶ Klicken Sie auf "Erstellen" oder drücken Sie die  Taste, um die erstellte Umwertungsfunktion zu speichern.


4.8 Protokollausdruck

4.8.1 Einstellen der Druckerkonfiguration

Vorgehen

- ▶ Verbinden Sie den Drucker entweder mit dem USB-Host oder dem seriellen Anschluss des Anzeigegeräts.
- ▶ Wählen Sie das Menü "Konfig".
- ▶ Wählen Sie das Untermenü "System-Einstellungen".
- ▶ Wählen Sie das Untermenü "Drucker...".

☞ Das Dialogfeld "Druckerkonfiguration" wird geöffnet:

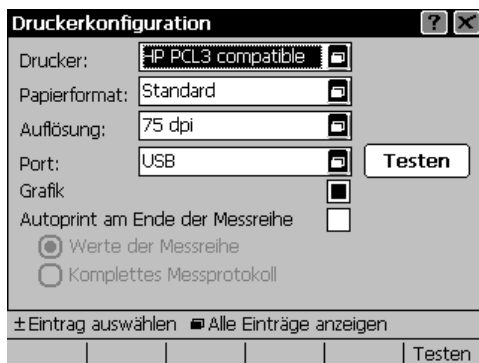


- ▶ Wählen Sie unter "Drucker" den Typ des angeschlossenen Druckers (siehe S. 38).
- ▶ Wählen Sie das Papierformat unter "Papierformat".
- ▶ Wählen Sie die Druckerauflösung unter "Auflösung".
- ▶ Wählen Sie unter "Port" den Anschluss (Seriell oder USB), an dem der Drucker angeschlossen ist.

Falls ein Säulendiagramm gedruckt werden soll:

- ▶ Markieren Sie das Feld "Grafik".

Soll ein Protokoll am Ende jeder Messreihe gedruckt werden:

- ▶ Markieren Sie das Feld "Autoprint am Ende der Messreihe" und wählen Sie kurz oder komplett.
- ▶ Um die Einstellungen zu testen, klicken Sie auf "Testen" oder drücken Sie die  Taste.

↳ Es wird eine Testseite gedruckt.

4.8.2 Drucken von Protokollen

Wurde "Autoprint am Ende der Messreihe" ausgewählt, druckt das Anzeigegerät automatisch nach Abschluss jeder Messreihe ein Protokoll. Der Protokolltyp (kurz, lang mit oder ohne Diagramm) wird unter "Druckerkonfiguration" ausgewählt.

Um den automatischen Druck zu deaktivieren:

- ▶ Öffnen Sie das Dialogfeld "Druckerkonfiguration" wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben.
- ▶ Entfernen Sie die Markierung bei "Autoprint am Ende der Messreihe".
Zusätzlich kann ein Protokoll der aktuell angezeigten Reihe jederzeit gedruckt werden:
- ▶ Wählen Sie das Menü "Messung".
- ▶ Wählen Sie das Untermenü "Messreihe drucken".
- ▶ Wählen Sie das Untermenü "Langes Protokoll" oder "Kurzes Protokoll".
↳ Je nach Auswahl wird ein langes oder ein kurzes Protokoll der aktuell angezeigten Messreihe gedruckt.

4.8.3 Beschreibung von Protokollausdrucken

Kurzes Protokoll

Obere Zeile:	Unt	Untere Toleranzgrenze
	Ob	Obere Toleranzgrenze
	D&T	Datum und Uhrzeit der Messung

Tabelle mit einzelnen Messwerten, in der die aktuelle Anzahl, die gemessene Härte auf der dem Schlaggerät eigenen Skala (z.B. HLD) und auf der umgewerteten Skala sowie die Einstellung der Schlagrichtung aufgeführt werden.

Untere Zeile:	Min	Niedrigster gemessener Wert der Reihe
	Max	Höchster gemessener Wert der Reihe
	Durchschn	Mittelwert der Reihe
	s	Standardabweichung der Reihe

Langes Protokoll

Ausstattung

Gerät:	Typ des Anzeigegegeräts (EQUOTIP3)
Seriennummer des Geräts:	Seriennummer des Anzeigegegeräts
Sonde:	Schlaggerättyp
Seriennummer der Sonde:	Seriennummer des Schlaggeräts

Einstellungen

Untere Grenze:	Unt	Untere Toleranzgrenze (falls eingestellt)
Obere Grenze:	Ob	Obere Toleranzgrenze (falls eingestellt)
Materialgruppe:		Ausgewählte Materialgruppe
Härteskala:		Ausgewählte Härteskala

Messreihe

Dateiname:	Dateiname Messreihe
Datum:	Datum der Messung
Uhrzeit:	Uhrzeit der Messung

Messwerte

Tabelle mit einzelnen Messwerten, in der die aktuelle Anzahl, die gemessene Härte auf der dem Schlaggerät eigenen Skala (z.B. HLD) und auf der umgewerteten Skala sowie die Einstellung der Schlagrichtung aufgeführt werden.

Statistik

Anzahl		
Messwerte:	<i>N</i>	Anzahl Messwerte
Mittelwert:	<i>Durchschn</i>	Mittelwert der Reihe
Mindestwert:	<i>Min</i>	Niedrigster gemessener Wert der Reihe
Maximalwert:	<i>Max</i>	Höchster gemessener Wert der Reihe
Spanne:	<i>R</i>	Probenspanne der Messreihe (siehe nächster Abschnitt) - absolut - relativ zu Mittelwert in Klammern
Standard- Abweichung:	<i>s</i>	Standardabweichung der Messreihe (siehe nächster Abschnitt) - absolut - relativ zu Mittelwert in Klammern

Fehler Mittelwert:	δ	Unsicherheit des Mittelwerts (siehe nächster Abschnitt) - absolut - relativ zu Mittelwert in Klammern
Prozess- Fähigkeiten:	C_p	C_p Prozessfähigkeitskoeffizient (siehe nächster Abschnitt), nur wenn sowohl obere als auch untere Toleranzgrenze eingestellt ist - Prozessfähigkeit der Probe C_p - Untere Vertrauensgrenze in Klammern
Prozess- Fähigkeiten:	C_{pk}	C_{pk} Prozessfähigkeitskoeffizient (siehe nächster Abschnitt), nur wenn mindestens eine Toleranzgrenze eingestellt ist - Prozessfähigkeit der Probe C_{pk} - Untere Vertrauensgrenze in Klammern

4.8.4 Anmerkungen zur Statistik der Messreihen

Dieses Kapitel ist nur für fortgeschrittene Benutzer relevant.

Gegeben sei eine Reihe von N Messwerten (x_1, x_2, \dots, x_N) . Von den einzelnen Werten wird angenommen, dass sie sich aus dem wahren Wert einer gemessenen physikalischen Größe ξ und zufälligen Messfehlern ε_i zusammensetzen.

$$x_i = \xi + \varepsilon_i$$

Schätzung der Verteilungsparameter

Der arithmetische Mittelwert aus N -Messwerten

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

wird als Stichprobenmittel bezeichnet und ist der natürlichste Schätzwert des wahren Wertes ξ . Bezeichnet man den kleinsten bzw. größten Messwert mit

$$x_{\min} = \min_{1 \leq i \leq N} \{x_i\} \quad \text{and} \quad x_{\max} = \max_{1 \leq i \leq N} \{x_i\}$$

ergibt die Spannweite der Stichprobe $R = x_{\max} - x_{\min}$ ein einfaches Maß für die Datenstreuung.

Das Problem bei diesen R-Werten besteht darin, dass sie im allgemeinen mit der Stichprobengröße N zunehmen und deshalb nur für eine feste Stichprobengröße ein sinnvolles Maß für die Streuung der Verteilung darstellen.

Die *Standardabweichung* der Stichprobe

$$s = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2} \quad (N \geq 2)$$

ist dagegen ein von der Stichprobengröße unabhängiges statistisches Maß für die Datenstreuung.

In der Sprache der Statistik: Wenn die Messwerte Stichproben eines normalverteilten Zufallsprozesses mit dem Mittelwert μ und der Varianz σ^2 sind, welche die bekannte glockenförmige Verteilungsdichtefunktion

$$j(x) = \frac{1}{s \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{s} \right)^2},$$

hat, dann ist \bar{x} der wirksamste erwartungstreue Schätzer des Mittelwertes der Verteilung μ und s^2 ist ein erwartungstreuer Schätzer der Varianz σ^2 der Verteilung (aber *sist kein* erwartungstreuer Schätzer der Standardabweichung der Verteilung σ !).

In Abwesenheit systematischer Fehler ist $\xi = \mu$.

Unsicherheit des Mittelwerts der Stichprobe

Bei Messreihen ist normalerweise nicht wichtig, die Parameter der zugrundeliegenden Wahrscheinlichkeitsverteilung zu schätzen (μ und s^2 im Fall einer Normalverteilung). Interessanter ist die Frage, wie groß die erwartete Abweichung zwischen dem Stichprobenmittel und dem wahren Wert ξ ist.

Vorausgesetzt, die zu Grunde liegende Verteilung ist normal, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Mittelwert der Verteilung vom Stichprobenmittel dem Betrag nach um mehr als

$$d = t_{\alpha/2, N-1} \frac{s}{\sqrt{N}}, \quad N \geq 2$$

unterscheidet kleiner als α . α wird als *Signifikanzniveau* bezeichnet und üblicherweise auf 0.05 (5%) festgelegt. $1-\alpha$ wird als *Vertrauensniveau* bezeichnet. Der Faktor $t_{\alpha/2, N-1}$ ist ein Quantil der t-Verteilung mit $N-1$ Freiheitsgraden. Es ist keine geschlossene Formel zur Berechnung der Quantile der t-Verteilung als Funktion von α und N bekannt. Näherungswerte für $\alpha=0.05$ und einige

Stichprobengrößen N sind der nachstehenden Tabelle angegeben.

N	$t_{0.025,N-1}$	$\chi^2_{0.05,N-1}$	N	$t_{0.025,N-1}$	$\chi^2_{0.05,N-1}$
2	12.706	3.841	11	2.228	18.307
3	4.303	5.991	12	2.201	19.675
4	3.182	7.815	13	2.179	21.026
5	2.776	9.488	14	2.160	22.362
6	2.571	11.070	15	2.145	23.685
7	2.447	12.592	20	2.093	30.144
8	2.365	14.067	25	2.064	36.415
9	2.306	15.507	30	2.045	42.557
10	2.262	16.919	∞	1.960	

Beispiel: $N = 5$, $\bar{x} = 514.2$, $s = 2.14$, dann $\delta = 2.776 \cdot 2.14 / \sqrt{5} \approx 2.66$.

Es besteht also eine 95%ige Wahrscheinlichkeit, dass der wahre Verteilungsmittelwert im Bereich von 514.2 ± 2.66 liegt, d.h. zwischen 510.54 und 516.86.

Prozessfähigkeiten

Wenn Toleranzgrenzen spezifiziert sind, ergeben sich andere Fragen. Angenommen die gemessene Größe streut über einen bestimmten Bereich, z.B. Härtewerte über eine inhomogene Oberfläche. Die Härte werde an einigen wenigen zufällig verteilten Stellen gemessen. Wie sicher kann man sein, dass die Härte an jedem beliebigen Punkt der Oberfläche im Toleranzbereich ist? Und: Ist die Messdatenstreuung gering genug, so dass die Verteilung „bequem“ in das Toleranzband hinein passt?

Beachten Sie, dass wir hier davon ausgehen, dass die Messdatenstreuung nicht durch zufällige Messfehler einer konstanten Größe sondern durch Streuung der Messgröße selbst verursacht wird.

Eine statistische Antwort auf die zweite Frage gibt der Prozessfähigkeitskoeffizient C_p der Stichprobe. Bezeichne L den unteren und U den oberen Schwellwert, dann ist

$$C_p = \frac{U - L}{6s}$$

Mit anderen Worten: C_p ist die Toleranzbandbreite in Einheiten der sechsfachen geschätzten Standardabweichung. Ein Prozess wird üblicherweise als fähig angesehen, wenn C_p größer als Eins ist. – Ist U oder L nicht vorgegeben oder $N=1$, so ist C_p nicht definiert.

Der Prozessfähigkeitskoeffizient C_{pk} der Stichprobe ist definiert durch

$$C_{pk} = \min \left\{ \frac{\bar{x} - L}{3s}, \frac{U - \bar{x}}{3s} \right\}$$

falls sowohl die untere als auch die obere Toleranzbandgrenze spezifiziert ist. Ist nur eine Untergrenze L oder eine Obergrenze U festgelegt, ist C_{pk} definiert durch

$$C_{pk} = \frac{\bar{x} - L}{3s} \quad \text{or} \quad C_{pk} = \frac{U - \bar{x}}{3s}$$

Ist weder U noch L gegeben oder ist $N=1$, kann C_{pk} nicht berechnet werden.

C_{pk} kann die erste der oben genannten Fragen beantworten, die normalerweise die interessantere von beiden ist. Nehmen wir vorübergehend an, dass s eine sehr gute Schätzung der wahren Standardabweichung ist. $C_{pk} > 1$ zeigt dann an, dass zu erwarten ist, dass mehr als 99.7 % der Einzelmessungen einer (hypothetischen) sehr großen Reihe im Toleranzbereich liegen, vorausgesetzt, die Verteilung ist normal.

Leider können wir bei kleinen Messreihen nicht davon ausgehen, dass s eine gute Schätzung für σ ist. Wiederholte Aufnahme von Reihen mit je N Messungen derselben Größe ergibt üblicherweise eine Folge von geschätzten Standardabweichungen, die über einen relativ weiten Bereich streuen. Folglich streuen auch die Prozessfähigkeitskoeffizienten stark. Untere Vertrauensgrenzen für Prozessfähigkeiten sind deshalb wünschenswert.

Bezeichnen C_{p^*} und C_{pk^*} die Prozessfähigkeiten der Verteilung, so versucht man Zahlen $C_{p,lower}$ und $C_{pk,upper}$ zu schätzen, derart dass die Wahrscheinlichkeiten für $C_{pk^*} \geq C_{p,lower}$ und $C_{pk} \geq C_{pk,lower}$ größer als ein vorgegebenes Vertrauensniveau $1-\alpha$ ist.

$$C_{p,lower} = C_p / \sqrt{\frac{c_{a,N-1}^2}{N-1}}$$

$$C_{pk,lower} \approx C_{pk} - z_{1-\alpha} \sqrt{\frac{1}{9N} + \frac{C_{pk}^2}{2(N-1)}}$$

Hierin ist $\chi^2_{\alpha, N-1}$ ein Quantil der Chi-Quadrat-Verteilung mit $N-1$ Freiheitsgraden und $z_{1-\alpha}$ ein Quantil der Normalverteilung. Für das Standard-Signifikanzniveau von 5 % sind $\chi^2_{0.05, N-1}$ Werte in obiger Tabelle angegeben und $z_{0.95} = 1.645$.

Beispiel: $N = 5$, $\bar{x} = 514.2$, $s = 2.14$; $L = 500$, $U = 550$.

$$C_{pk} = 14.2 / (3 \cdot 2.14) = 2.212.$$

$$C_{pk,lower} = 2.212 - 1.645 \cdot \sqrt{(1/45 - 2.212^2/8)} = 0.902.$$

Schlussfolgerung: Obwohl der C_{pk} Wert der Stichprobe größer als 2 ist, ist die Wahrscheinlichkeit größer als 5 %, dass C_{pk}^* kleiner als Eins ist.

Wenn im Beispiel $N=10$ ist, ist $C_{pk,lower} = 1.337$ und die Fehlerwahrscheinlichkeit ist kleiner als 5 %.

Schlussfolgerung: Obwohl die Probe C_{pk} größer ist als 2, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Verteilung C_{pk}^* kleiner ist als 1, größer als 5%.

Ist im obigen Beispiel $N = 10$, so ist $C_{pk,lower} = 1.337$ und die Fehlerwahrscheinlichkeit kleiner als 5%.

Abschließende Bemerkungen

Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik sind mathematische Methoden, die zur Konstruktion idealisierte Modelle von in der Praxis vorkommenden Situationen benutzt werden können. Obwohl formal exakt, sind die Ergebnisse nur so gut wie das Modell der Realität entspricht. Bei den hier dargestellten Methoden werden folgende Faktoren nicht berücksichtigt:

- Systematische Fehler
- Datendiskretisierung
- Die zugrunde liegende Verteilung ist nicht normal
- Ausreißer (häufig - aber nicht immer – durch Bedienfehler verursacht)
- Vorsätzliche Datenmanipulation

und viele andere Einflussgrößen, von denen wir hoffen, dass sie vernachlässigbar sind.


Weitere Informationen:

auf, www.nist.gov/stat.handbook

4.9 Speicherverwaltung

Im EQUOTIP® 3 Explorer können Sie gespeicherte Messreihen aufrufen und anzeigen sowie Messreihen löschen, umbenennen, verschieben und drucken. Außerdem ermöglicht er das Organisieren und Verwalten von Messreihen in Ordnerstrukturen.

- ▶ Wählen Sie das Menü "Speicher".
- ▶ Wählen Sie das Untermenü "Explorer...".
- ↳ Der Datei-Explorer wird geöffnet:

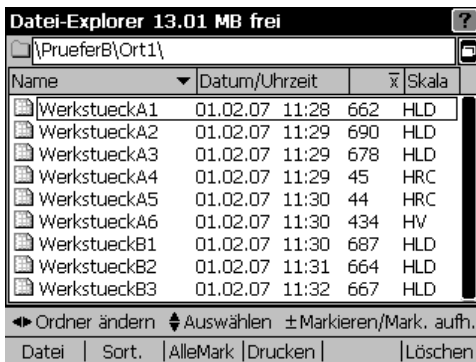

Navigation

 
Ordner ändern:

- ▶ Wählen Sie den gewünschten Ordner mit den Aufwärts-/Abwärts-Pfeiltasten aus.
- ▶ Mit der Pfeiltaste nach rechts öffnen Sie den Ordner.
- ▶ Mit der Pfeiltaste nach links kehren Sie zum übergeordneten Ordner zurück.



Dateien/Ordner markieren:

- ▶ Wählen Sie die gewünschte Datei bzw. den gewünschten Ordner mit den Aufwärts-/Abwärts-Pfeiltasten aus.
- ▶ Markieren Sie die gewählte Datei/den gewählten Ordner bzw. heben Sie die Markierung einer Datei/eines Ordners auf, indem Sie die Taste "+" bzw. "-" drücken.


Oder:







- ▶ Markieren Sie alle Dateien/Ordner bzw. heben Sie die Markierung auf, um Sammelfunktionen (z.B. Verschieben, Löschen) auszuführen, indem Sie die Taste  drücken.

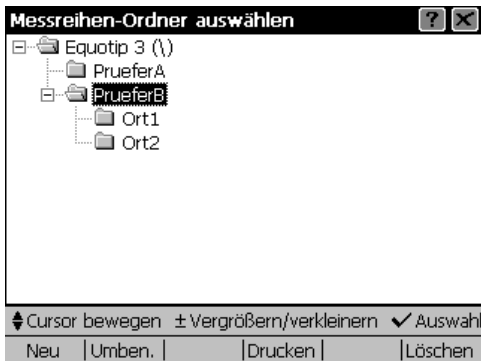Den Inhalt von Dateien/Ordern anzeigen:

- ▶ Wählen Sie die gewünschte Datei bzw. den gewünschten Ordner mit den Aufwärts-/Abwärts-Pfeiltasten aus.
- ▶ Öffnen Sie die Datei bzw. den Ordner durch Drücken der Taste .
- ▶ Zeigen Sie die nächste/vorige Datei an, indem Sie die Taste "+" bzw. "-" drücken.
- ▶ Schließen Sie die Datei durch Drücken der  Taste.

Verzeichnisstruktur



- ▶ Drücken Sie auf , um den Baum mit der Ordnerstruktur zu öffnen.
- ▶ Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärts-Pfeiltasten einen Ordner aus.
- ▶ Vergrößern/verkleinern Sie Unterstrukturen mithilfe der Taste "+" bzw. "-".
- ▶ Öffnen Sie einen gewählten Ordner durch Drücken der  Taste.
- ▶ Erstellen Sie einen neuen Ordner durch Drücken der Taste .
- ▶ Benennen Sie vorhandene Ordner durch Drücken der Taste  um.
- ▶ Drucken Sie den Baum mit der Ordnerstruktur direkt über einen angeschlossenen Drucker aus, indem Sie auf  drücken.
- ▶ Löschen Sie einen gewählten Ordner durch Drücken der Taste .

Funktionen

- "Datei" (Taste  - "Neuer Ordner": Ruft eine Tastatur zur Eingabe eines neuen Ordernamens auf.
 - "Umbenennen": Ruft eine Tastatur zum Ändern des Namens des/der jeweils markierten Datei/Ordners auf.
 - "Verschieben": Öffnet die Ordnerstruktur zur Auswahl des Ordners, in den die markierten Dateien/Ordner verschoben werden sollen.
 - "Ausschneiden": Markierte Dateien/Ordner werden "ausgegraut" und in den Arbeitsspeicher geschrieben.
 - "Einfügen": Fügt Dateien/Ordner aus dem Arbeitsspeicher in den aktuellen Ordner.
 - "Löschen": Löscht die markierten Dateien/Ordner.
 - "Wiederherstellen": Macht die Löschung von Dateien/Ordnern rückgängig. ANMERKUNG: Mit "Wiederherstellen" kann jeweils nur der zuletzt vorgenommene Löschvorgang rückgängig gemacht werden.
- "Sortieren" (Taste 

© 2007 Proceq SA

4.10 Benutzerkonfigurationen und -profile


4.10.1 Benutzeroberfläche


Die Benutzeroberfläche kann für jeden Benutzer individuell konfiguriert werden.

► Wählen Sie das Menü "Konfig".

► Wählen Sie das Untermenü "Benutzeroberfläche...".

Für die Texteingabe kann zwischen Tastatur und SMS-Stil gewählt werden.

► Verwenden Sie die Taste , um alle Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen und wählen Sie mit den Pfeiltasten einen Eintrag aus.



► Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste .


Durch Markieren der entsprechenden Felder können die einzelnen Funktionen aktiviert werden (siehe S. 37):

- "Lange Dateinamen scrollen" bewirkt, dass der Dateiname über den Bildschirm läuft, falls er zu lang ist, um vollständig angezeigt zu werden.
- "Scrollen, um aktives Benutzerprofil anzuzeigen" bewirkt, dass alle sechs Sekunden zwischen der Zeit-/Datumsanzeige und der Anzeige des aktiven Benutzerprofils hin- und hergeschaltet wird.
- "Navigationshilfeleiste anzeigen" ermöglicht, dass die Tipps zu den aktiven Tasten auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- "Statuszeile anzeigen" zeigt die Messeinstellungen an (Schlagrichtung, Schlaggerät, Umwertung usw.).
- "Globale Statuszeile anzeigen (oben)" bewirkt, dass Zeit und Datum sowie Verbindungssymbole am oberen Bildschirmrand angezeigt werden.
- "Bei Material-/Skalenwechsel Warnung anzeigen" bewirkt, dass ein Informationsfenster angezeigt wird, wenn Material oder Skala zu ändern sind.

 



4.10.2 Benutzerprofile

Ändern des aktiven Benutzerprofils

- ▶ Wählen Sie das Menü "Konfig".
- ▶ Wählen Sie das Untermenü "Benutzerprofile ▶".
- ▶ Wählen Sie das Untermenü "Benutzer ändern...".
- ▶ Verwenden Sie die Taste , um alle Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen und wählen Sie mit den Pfeiltasten einen Eintrag aus.
- [su] steht für "Super-User" und bezeichnet einen Benutzer, der andere Benutzerdateien bearbeiten darf. Es muss immer mindestens ein Super-User-Profil vorhanden sein.
- ▶ [*] kennzeichnet den gerade aktiven Benutzer. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste .
- ↳ Das neue Benutzerprofil ist aktiv.

Beim Verlassen (Drücken der Taste ) wird ein Anmeldebildschirm angezeigt, sofern für den gewählten Benutzer ein Passwort aktiviert ist (siehe S. 76).

Erstellen eines neuen Benutzerprofils

- ▶ Wählen Sie das Menü "Konfig".
- ▶ Wählen Sie das Untermenü "Benutzerprofile ▶".
- ▶ Wählen Sie das Untermenü "Benutzerprofile...".
- ▶ Wählen Sie den Button "Neu".
- ▶ Bestätigen Sie mit der Taste .
- ▶ Geben Sie einen Namen für das Profil ein.
- ▶ Schließen Sie das Dialogfeld "Neues Profil benennen" mit der Taste .
- ▶ Weisen Sie dem neuen Profil Zugriffsrechte zu (siehe S. 76).
- ▶ Schließen Sie das Dialogfeld "Zugriffsrechte" mit der Taste .
- ▶ Wählen Sie "Ja".
- ↳ Das neue Benutzerprofil ist angelegt und gesichert.
- ▶ Schließen Sie das Dialogfeld "Verwaltung Benutzerprofile" mit der Taste .
- ▶ Um das neue Benutzerprofil zu aktivieren, gehen Sie vor wie im Abschnitt "Ändern des aktiven Benutzerprofils" beschrieben.



HINWEIS

Benutzerprofileinstellungen

Die Geräte-Einstellungen (siehe S. 23ff) werden für das aktive Benutzerprofil automatisch gespeichert. Beim Erstellen eines neuen bzw. beim Bearbeiten eines vorhandenen Benutzerprofils werden die Zugriffsrechte nicht automatisch vergeben, sondern müssen durch einen Super-User [su] zugewiesen werden (wie in der Titelleiste des Dialogfelds "Zugriffsrechte" gezeigt: [x -> y]).

Zugriffsrechte

EQUOTIP® 3 bietet die Möglichkeit, den einzelnen Benutzerprofilen Zugriffsrechte zuzuweisen.

- ▶ Wählen Sie das Menü "Konfig".
- ▶ Wählen Sie das Untermenü "Benutzerprofile ▶".
- ▶ Wählen Sie das Untermenü "Zugriffsrechte...".

Oder:

- ▶ Wählen Sie das Menü "Konfig".
- ▶ Wählen Sie das Untermenü "Benutzerprofile ▶".
- ▶ Wählen Sie das Untermenü "Benutzerprofile...".
- ▶ Wählen Sie "Bearbeiten".

Der Dialog für die Zugriffsrechte hat 8 Registerkarten, die nach Kategorien organisierte Auswahlmöglichkeiten enthalten. Diese Rechte können verwendet werden, um den Zugriff auf Funktionen und Einstellungen für einzelne Benutzer zu beschränken.



Beschreibung der Registerkarten

1. Registerkarte "Auth" (grundlegende Berechtigungen)

Feld	Beschreibung
"Zugriffsrechte"	Erlaubt oder verweigert den Zugriff auf den Dialog für die Zugriffsrechte (dieses Menü) für den ausgewählten Benutzer. HINWEIS: Benutzer können ihren eigenen Zugriff auf dieses Menü sperren, wenn sie dieses Feld markieren!
"Passwort ändern"	Aktiviert bzw. deaktiviert die Möglichkeit, dass der Benutzer sein Passwort ändert.
"Anmeldeaufforderung beim Starten"	Aktiviert bzw. deaktiviert den Anmeldedialog beim Einschalten des Geräts für den ausgewählten Benutzer.
"Authentifizierung für Zugriffsrechte-Dialog"	Um den Dialog "Zugriffsrechte" aufrufen zu können, muss der Benutzer ein Passwort eingeben (falls zuvor eins festgelegt wurde).

2. Registerkarte "Messung" (Funktionen des Menüs "Messung")

Feld	Beschreibung
"Richtung"	Die Schlagrichtung kann geändert werden.
"Skala"	Die angezeigte Härteskala kann geändert werden.
"n"	Erlaubt bzw. verbietet dem Benutzer, die Anzahl der Messungen in einer Messreihe zu ändern.
"Schließen/Mehr"	Aktiviert bzw. deaktiviert für den Benutzer die Möglichkeit, Messreihen manuell zu öffnen und zu schließen, bevor die für "n" definierte Anzahl erreicht ist.
"Löschen/Entfernen"	Erlaubt bzw. verbietet dem Benutzer, einzelne Messwerte zu löschen/entfernen.
"Kommentar"	Ermöglicht bzw. verbietet dem Benutzer, einer Messreihe einen Kommentar hinzuzufügen.
"Schwellen"	Erlaubt bzw. verbietet dem Benutzer, die Einstellungen der Grenzwerte im Messmodus zu ändern.

2. Registerkarte "Messung" (Funktionen des Menüs "Messung")


Feld	Beschreibung
"Langes Protokoll drucken" "Kurzes Protokoll drucken" "Screenshot drucken"	Gestattet bzw. verbietet dem Benutzer das Drucken von Daten gemäß dem genannten Protokoll.
"Neu"	Erlaubt bzw. verweigert die Nutzung der Funktion "Neu".

3. Registerkarte "Ansicht" (Funktionen des Menüs "Ansicht")

Feld	Beschreibung
"Säulendiagramm"	Steuert den Benutzerzugriff auf die Säulendiagrammansicht.
"Signalkurve"	Steuert den Benutzerzugriff auf die Signalkurvenansicht.
"Umwertungsfunktion"	Steuert den Benutzerzugriff auf die Umwertungskurvenansicht.
"Grundmodus"	Steuert den Benutzerzugriff auf die Grundmodusansicht.
"Mittelwert anzeigen"	Sperrt die aktuelle Einstellung für die Anzeige von Mittelwerten, so dass diese vom Benutzer nicht geändert werden kann.
"Säulendiagrammbereich einstellen"	Sperrt die aktuelle Einstellung für den vertikalen Anzeigebereich des Säulendiagramms in der Säulendiagrammansicht, so dass diese vom Benutzer nicht geändert werden kann.
"Säulendiagr. mehrere M."	Sperrt die aktuelle Einstellung für die Anzeige von Messreihendaten im Säulendiagramm (Einzel- oder Mehrfachmessungen), so dass diese vom Benutzer nicht geändert werden kann.
"Säulenbreite skalieren"	Sperrt die aktuelle Einstellung für die Säulenbreite in der Säulendiagrammansicht, so dass diese vom Benutzer nicht geändert werden kann.

4. Registerkarte "Speicher" (Funktionen der Datenspeicherung)


Feld	Beschreibung
"Messreihen speichern"	Sperrt die Einstellung für das automatische Speichern am Ende einer Messreihe (Diskettensymbol), so dass diese vom Benutzer nicht geändert werden kann.
"Speicher für Messreihen"	Sperrt die Einstellung des ausgewählten Ordners zur Datenspeicherung, so dass der Speicherort vom Benutzer nicht geändert werden kann.
"Messreihenname definieren"	Gewährt oder verweigert dem Benutzer das Recht, eine Datei oder einen Ordner umzubenennen.
"Explorer"	Steuert den Benutzerzugriff auf die Explorer-Funktionen zur Prüfung und Verwaltung von Daten.
"Eigenschaften"	Steuert den Benutzerzugriff auf das Einsehen der Informationsübersicht zu den Speichereigenschaften.

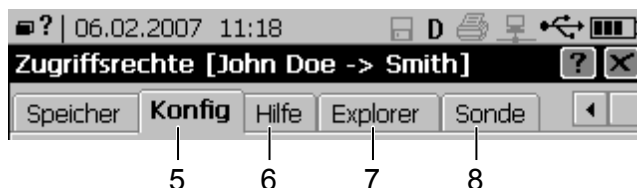

5. Registerkarte "Konfig" (Einstellungen zur Gerätekonfiguration)

Feld	Beschreibung
"Drucker"	Steuert den Benutzerzugriff auf das Einsehen und Ändern von Druckereinstellungen.
"Sprache"	Steuert den Benutzerzugriff auf das Einsehen und Ändern von Spracheinstellungen.
"Benutzeroberfläche"	Steuert den Benutzerzugriff auf das Einsehen und Ändern der Benutzeroberfläche.
"Datum Uhrzeit"	Steuert den Benutzerzugriff auf das Einsehen und Ändern der Uhrzeit und des Datums sowie des Anzeigeformats für Uhrzeit und Datum.
"Anzeige"	Steuert den Benutzerzugriff auf das Einsehen und Ändern der Displayeinstellungen (Kontrast und Hintergrundbeleuchtung).
"IP-Einstellungen"	Steuert den Benutzerzugriff auf das Einsehen und Ändern der Einstellungen zur Ethernet-Verbindung.
"Power Manager"	Steuert den Benutzerzugriff auf das Einsehen und Ändern der Einstellungen zu Leerlauf- und Standby-Zeiten.
"Ton"	Steuert den Benutzerzugriff auf die Einstellungen zu den hörbaren Signalen bei Systemereignissen.
"Signalkomp."	Steuert den Benutzerzugriff auf das Einsehen und Ändern der Einstellungen, wie EQUOTIP® 3 mit dem Rohsignal umgehen soll (Signal speichern oder nicht speichern, Signalkomprimierung)
"Kundenumw."	Steuert den Benutzerzugriff auf das Einsehen, Erstellen und Ändern von kundenspezifischen Umwertungskurven, die in EQUOTIP® 3
"Sonde kalibrieren"	Steuert den Benutzerzugriff auf das Einsehen und Ändern der Kalibrierung eines EQUOTIP®-Schlaggeräts.

6. Registerkarte "Hilfe" (Zugriff auf Hilfe-Menüelemente)

Feld	Beschreibung
"Über EQUOTIP3"	Steuert den Benutzerzugriff auf das Einsehen der Informationen zur EQUOTIP® 3-Hardware und -Firmware.
"Hilfeindex anzeigen"	Steuert den Benutzerzugriff auf das Einsehen des Indexes der EQUOTIP® 3 Online-Hilfe.
"Hilfeinhalte anzeigen"	Steuert den Benutzerzugriff auf das Einsehen des Inhalts der EQUOTIP® 3-Hilfdateien.
"Direkthilfe (?)"	Ermöglicht bzw. verhindert die Verwendung der Taste  zur Anzeige der kontextsensitiven Hilfedateien.

7. Registerkarte "Explorer" (Zugriff auf die Dateifunktionen des EQUOTIP® 3 Explorer)

Feld	Beschreibung
"Neuer Ordner"	Steuert den Benutzerzugriff für die Erstellung von Ordnern zur Datenspeicherung.
"Umbenennen"	Steuert den Benutzerzugriff für das Umbenennen von Ordnern zur Datenspeicherung.
"Verschieben / Ausschneiden / Einfügen"	Steuert den Benutzerzugriff hinsichtlich des Verschiebens von Ordnern im EQUOTIP® 3 Explorer.
"Löschen / Wiederherstellen"	Steuert den Benutzerzugriff auf das Löschen und Wiederherstellen von Ordnern.
"Sortieren"	Steuert den Benutzerzugriff auf das Ändern der Reihenfolge, in der Daten im EQUOTIP® 3 Explorer
"Markieren / Alle markieren"	Steuert den Benutzerzugriff auf das Markieren von Dateien und Ordnern zum Ausführen von Sammelfunktionen (d.h. Verschieben, Löschen).
"Ordnerstruktur drucken"	Steuert den Benutzerzugriff für das Drucken der Ordnerstruktur direkt über einen angeschlossenen Drucker.
"Ordner wechseln"	Steuert den Benutzerzugriff auf das Ändern des aktuell eingestellten Speicher-Ordners für die Datenspeicherung.

8. Registerkarte "Sonde" (Zugriff zwecks Verwendung verschiedener Sonden)



Feld	Beschreibung
"Alle Sonden zulassen"	Steuert die Befugnis des Benutzers, verschiedene Schlaggeräte mit dem EQUOTIP® 3 zu benutzen. Einstellung kann die Verwendung aller Schlaggeräte erlauben oder sie auf nur einen Sondentyp beschränken (d.h. D, E, G, C, DL).
"Nur diese Sonde zulassen.:"	

4.11 Hilfesystem



Die vom EQUOTIP® 3 angezeigten Fehlermeldungen erscheinen im Klartext. EQUOTIP® 3 bietet auch ein umfangreiches Online-Hilfesystem, das Erklärungen zu Fehlermeldungen und zum Betrieb des Geräts enthält.

Aufrufen des Hilfesystems

Variante 1

- ▶ Drücken Sie die  Taste, um die Seite mit der kontextsensitiven Hilfe aufzurufen. Dies bewirkt, dass das Hilfethema für die gerade aktive Bildschirmseite (oder die aktive Menüfunktion) angezeigt wird.
- ▶ Navigieren Sie mit den Pfeiltasten durch die Hilfe-Seite.
- ▶ Schließen Sie das Dialogfeld mit der Taste .

Variante 2

- ▶ Drücken Sie die Taste .
- ▶ Wählen Sie das Menü "Hilfe".
- ▶ Wählen Sie das Untermenü "Hilfeindex anzeigen...?", um den Index aufzurufen.
- ▶ Schließen Sie das Dialogfeld mit der  Taste.

Oder:

- ▶ Wählen Sie das Untermenü "Hilfeinhalte anzeigen...?", um die ausführliche Hilfe aufzurufen.

5 EQUOLINK3 Evaluierungssoftware

5.1 Beschreibung und Eigenschaften

EQUOTIP® 3 wird mit EQUOLINK3, einer eigenen Anwendungssoftware für die Kommunikation mit einem PC über Ethernet-Verbindung oder USB-Anschluss, ausgeliefert.



Abb. 5.01 EQUOLINK3

Die Software bietet folgenden Funktionalitäten:

- Anschluss von EQUOTIP® 3 an den PC
- Einfaches Herunterladen per Drag & Drop
- Herunterladen von Messreihen, Umwertungen und Protokolldateien von EQUOTIP® 3
- Lokale Dateiverwaltung in Baumstrukturansicht
- Anzeigen und Bearbeiten von Messreihen in der Tabelle
- Ändern, Drucken und Exportieren von Messreihen
- Aktualisierung der EQUOTIP® 3-Firmware

5.2 EQUOLINK3 installieren

Systemvoraussetzungen

- Windows 2000 / Windows XP / Vista
- USB-Anschluss
- Min. 5 MB verfügbarer Speicherplatz




HINWEIS

Die EQUOLINK3 Software und der USB-Treiber müssen installiert sein, bevor EQUOTIP® 3 über USB an den Computer angeschlossen werden kann.

- ▶ Schalten Sie den PC ein.
- ▶ Schließen Sie den im Lieferumfang enthaltenen USB-Memory-Stick an die USB-Schnittstelle des PC an.
- ▶ Öffnen Sie das Laufwerkverzeichnis des Memory-Sticks und starten Sie die Datei "EQUOLINK3_Setup_V_1_0_0.exe".


☞ Das folgende Dialogfeld wird angezeigt:

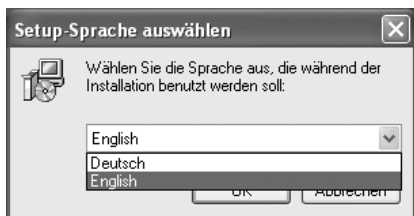

- ▶ Wählen Sie eine Sprache.
- ▶ Klicken Sie auf "OK".




- ▶ Klicken Sie auf "Weiter >".

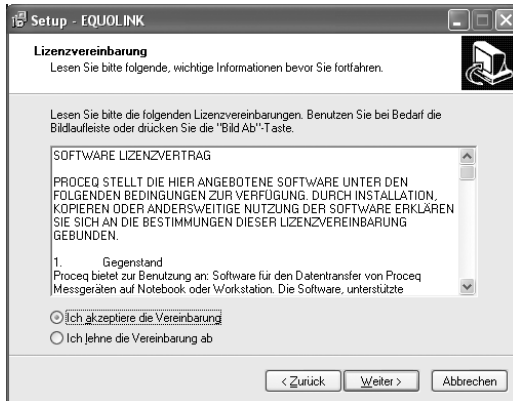


► Lesen Sie die Lizenzvereinbarung.
Wenn Sie alle Bedingungen annehmen:

- Wählen Sie "Ich akzeptiere die Vereinbarung".
- Klicken Sie auf "Weiter>".

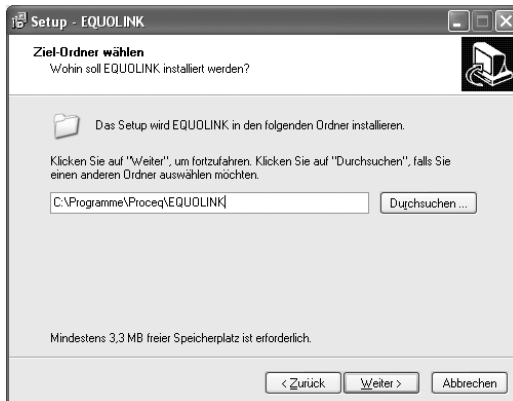

- Wählen Sie den Ziel-Ordner für die Installation.
- Klicken Sie auf "Weiter>".

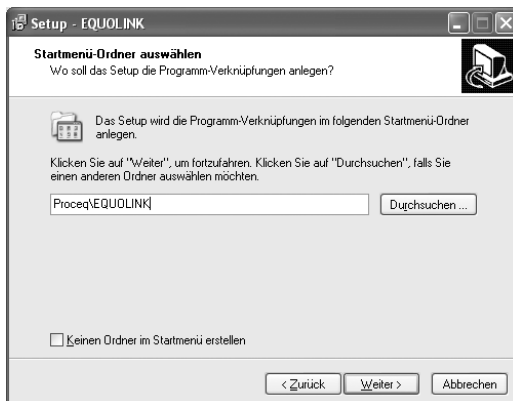


Falls notwendig:

- Wählen Sie den Ordner im Startmenü.
- Klicken Sie auf "Weiter>".



Falls notwendig:

- ▶ Wählen Sie zusätzliche Symbole.
- ▶ Klicken Sie auf "Weiter>".

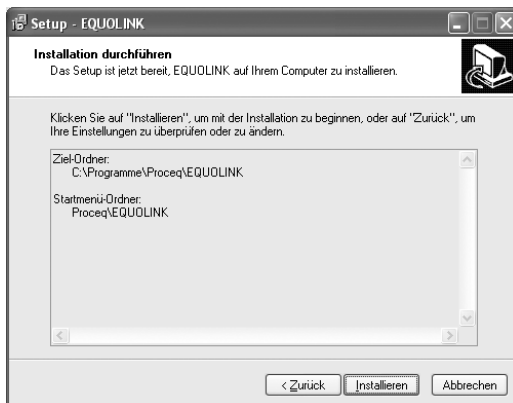

- ▶ Prüfen Sie die Einstellungen.
- ▶ Klicken Sie auf "Installieren".



- ▶ Klicken Sie auf "Fertigstellen".
- ☞ Damit ist die Installation abgeschlossen.

5.3 Erste Verbindung zwischen EQUOTIP[®] 3 und dem PC


Installation des USB-Treibers

Der USB-Treiber stellt die Verbindung zwischen dem Gerät und der PC-Software über eine USB-Schnittstelle her.


Normalerweise wird der Treiber bei der Installation der EQUOLINK3 Software automatisch mitinstalliert (siehe vorheriger Abschnitt).

Ist dies nicht der Fall, wird der Benutzer vom Betriebssystem des PC aufgefordert, den entsprechenden Treiber zu installieren, sobald das EQUOTIP[®] 3 Gerät erstmalig an den Host-PC angeschlossen wird.


- ▶ Schalten Sie EQUOTIP[®] 3 ein.
- ▶ Schließen Sie das Anzeigegerät mit dem USB-Kabel an den verwendeten PC an (siehe S. 19).
- ↳ Windows wird feststellen, dass eine neue Hardware-Komponente angeschlossen ist und startet daraufhin den "Assistent für das Suchen neuer Hardware":

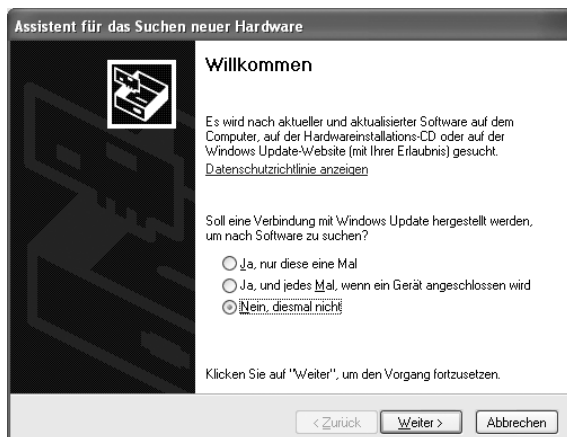

- ▶ Wählen Sie "Nein, diesmal nicht".
- ▶ Klicken Sie auf "Weiter >".

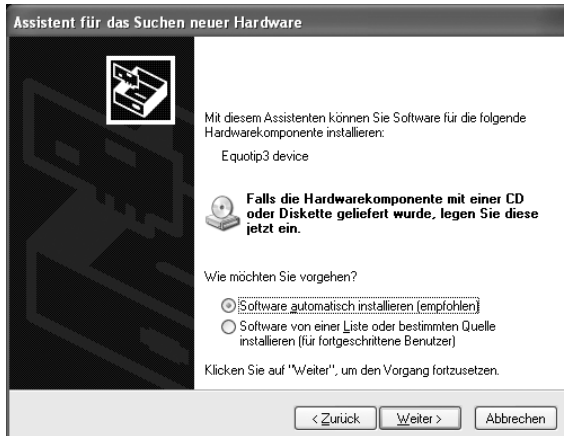

- Wählen Sie "Software automatisch installieren (empfohlen)".
- Klicken Sie auf "Weiter >".

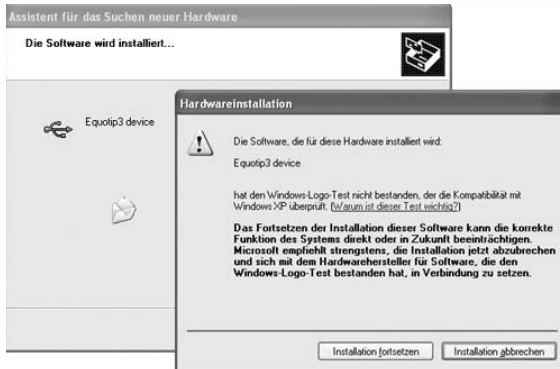


- Klicken Sie auf "Installation fortsetzen".
- ➡ Das Gerät ist nun installiert und betriebsbereit.


5.4 Arbeiten mit EQUOLINK3

Anschluss

- ▶ Schließen Sie das Anzeigegerät mit einem USB- oder Ethernet-Kabel an den verwendeten PC an (siehe S. 19).
- ▶ Starten Sie die Anwendung EQUOLINK3.
- ▶ Wählen Sie in der Menüleiste den Menüpunkt "Gerät" und im Untermenü "Gerät verbinden".


Oder:

- ▶ Klicken Sie in der Symbolleiste auf .
- ☞ Das folgende Dialogfeld wird geöffnet:

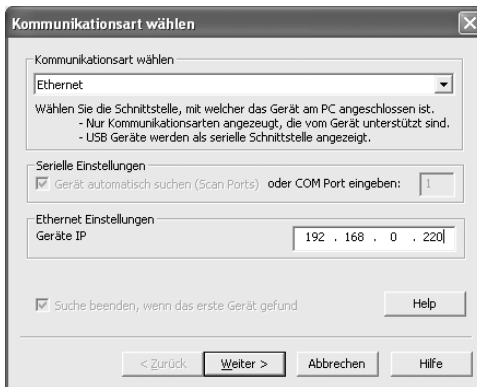

- ▶ Wählen Sie den Kommunikationstyp aus.
- Wenn Sie Ethernet wählen:
- ▶ Geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein.
 - ▶ Klicken Sie auf "Weiter >".

➤ Das folgende Dialogfeld wird geöffnet:

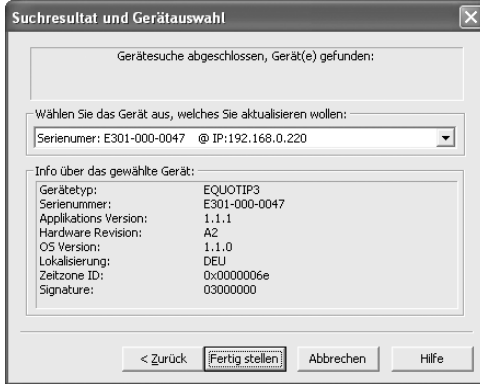

➤ Das Gerät wird gefunden.

➤ Es werden Informationen zum Gerät angezeigt.

► Klicken Sie auf "Fertig stellen".

➤ In der Baumstrukturansicht wird die Ordnerstruktur des Geräts angezeigt.

➤ Folgendes Bild erscheint in der Anzeige des Anzeigegerätes:



 


HINWEIS

Verbindungsprobleme mit EQUOLINK3

- ▶ Wählen Sie in der Menüleiste das Menü "Hilfe".
 - ▶ Wählen Sie den Untermenüpunkt "Hilfe EQUOLINK3" oder klicken Sie in der Symbolleiste auf .
- ➞ Die Online-Hilfe wird geöffnet.

5.4.1 Symbolleiste




- 1 Gerät mit PC verbinden
- 2 Geräteeinstellungen ändern
- 3 PqUpgrade starten (Betriebssystem und Firmware-Upgrade)
- 4 Ausgewählten Tabelleninhalt als Text kopieren
- 5 Ausgewählten Tabelleninhalt als Bild kopieren
- 6 Tabelleninhalt als txt-Format exportieren
- 7 Tabelleninhalt drucken
- 8 Programmeinstellungen ändern
- 9 Statistik für die ausgewählte Messreihe anzeigen/verbergen
- 10 Erweiterte Statistik für die ausgewählte Messreihe anzeigen/verbergen
- 11 Geräteeinstellungen für die ausgewählte Messreihe anzeigen/verbergen
- 12 Geräte-Informationen für die ausgewählte Messreihe anzeigen/verbergen
- 13 Kommentar für die ausgewählte Messreihe anzeigen/verbergen
- 14 Einzelwerte für die ausgewählte Messreihe anzeigen/verbergen
- 15 Hintergrundfarbe für die ausgewählte Messreihe
- 16 Hilfedatei für die EQUOLINK3-Anwendung öffnen


5.4.2 Programm Einstellungen

- Wählen Sie in der Menüleiste das Menü "Datei" und den Untermenüpunkt "Programm Einstellungen".

Oder:

- Klicken Sie in der Symbolleiste auf .

↳ Das folgende Dialogfeld wird geöffnet:

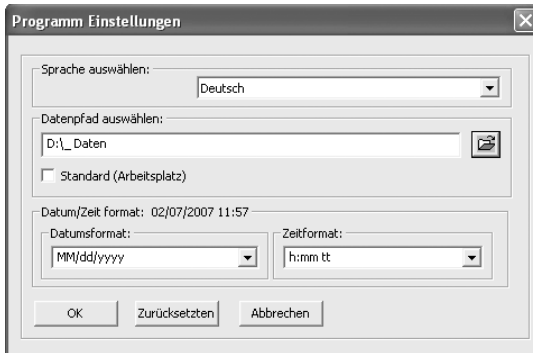

Es können mehrere Einstellungen vorgenommen werden:

- Erstes Listenfeld: Hier kann eine Sprache ausgewählt werden.
- Eingabefeld: Hier kann der Pfad des lokalen Daten-Ordners (lokal oder Server) gewählt werden. Markieren Sie das Feld, um den lokalen Ordner "Arbeitsplatz" als Standardordner einzustellen.
- Zweites und drittes Listenfeld: Hier kann das Format für die Anzeige von Zeit und Datum eingestellt werden.
- Klicken Sie auf "OK", um die Einstellungen zu bestätigen.

Oder:

- Klicken Sie auf "Zurücksetzen", um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.


Oder:

- Klicken Sie auf "Abbrechen", um die vorgenommenen Änderungen zu verwerfen.

5.4.3 Ansichten

Ansicht Geräteordnerstruktur

In der oberen Ordnerstruktur werden die Daten des angeschlossenen Anzeigege­r­äts angezeigt:

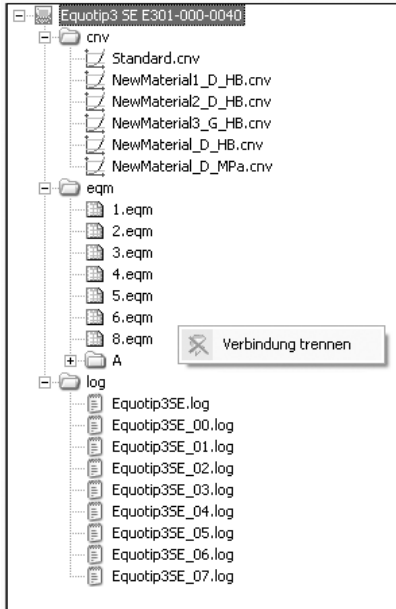

Ordner


- Ordner "cnv":
Umwertungsdateien, die im Gerät gespeichert sind
- Ordner "eqm":
Messreihendateien, die im Gerät gespeichert sind
- Ordner "log":
Protokolldateien, die im Gerät gespeichert sind

Kontextmenü

- "Verbindung trennen" zwischen Anzeige­ge­r­ät und PC

Ansicht lokale Ordnerstruktur

Die Daten des lokalen PC werden in der unteren Ordnerstruktur angezeigt. Daten können per Drag & Drop vom Gerät auf den PC kopiert werden.

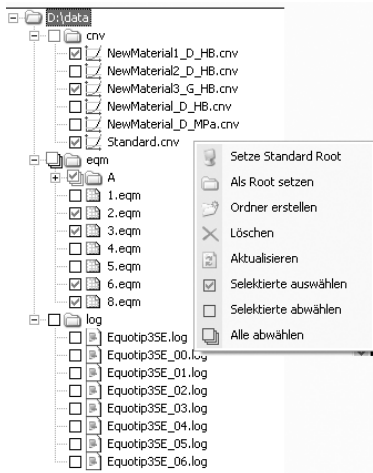

Ordner

- Ordner "cnv": Die mit einem Häkchen markierten Umwertungsdateien werden geladen und können als "kundendefiniertes" Material gewählt werden.
- Ordner "eqm": Die mit einem Häkchen markierten Messreihendateien werden in der Tabelle angezeigt.
- Ordner "log": Die mit einem Häkchen markierten Protokolldateien können in einem externen Text-Editor geöffnet werden.

Kontextmenü

- "Setze Standard Root": Stellt den Standardordner ein ("Arbeitsplatz")
- "Als Root setzen": Stellt den ausgewählten Ordner als Wurzelverzeichnis (Root) ein
- "Ordner erstellen": Ermöglicht das Erstellen neuer Ordner
- "Löschen": Löscht Ordner oder Dateien (analog zum Drücken der Taste "Entf")
- "Aktualisieren": Aktualisiert die Ordnerstruktur
- "Selektierte auswählen": Feld markieren (eqm-Datei wird in der Tabelle angezeigt)
- "Selektierte abwählen": Markierung eines Felds entfernen
- "Alle abwählen": Markierung für alle Felder entfernen

5.4.4 Tabellenfunktionen

Felder bearbeiten

Tabellenfelder mit einem Pfeil ▼ können bearbeitet werden.

Mit der Maus:

- ▶ Klicken Sie auf ein Feld, um es auszuwählen.
- ☞ Das ausgewählte Feld wird durch einen weißen Rahmen gekennzeichnet.
- ▶ Klicken Sie erneut auf das Feld, um es zu bearbeiten.
- ▶ Klicken Sie in einen Bereich außerhalb des bearbeiteten Feldes, um die Änderungen zu speichern.

Mit der Tastatur des PC:

- ▶ Wählen Sie das Feld mithilfe der Cursortasten aus.
- ▶ Drücken Sie die "LEERTASTE", um das Feld zu bearbeiten.
- ▶ Drücken Sie "ENTER" oder "ESC", um die Änderungen zu speichern.

Details anzeigen

- ▶ Doppelklicken Sie in das Namensfeld einer Messreihe, um die Ansicht zu vergrößern/verkleinern (auf-/zuzuklappen) und detaillierte Informationen anzuzeigen.

Uhrzeit/Datum ändern


- ▶ Doppelklicken Sie in das Datumsfeld.
 - ↳ Das Feld wird editierbar.
 - ▶ Ändern Sie mithilfe der Pfeiltasten das Datum.
- Oder:
- ▶ Doppelklicken Sie in das Zeitfeld.
 - ↳ Das Feld wird editierbar.
 - ▶ Ändern Sie mithilfe der Pfeiltasten die Uhrzeit.



- ▶ Klicken Sie in den Bereich außerhalb des Felds oder drücken Sie auf "ENTER", um die Änderungen zu bestätigen.

Schlagrichtung ändern

- ▶ Doppelklicken Sie in das Feld mit der Schlagrichtung.
 - ↳ Das Kontextmenü wird geöffnet.
- ▶ Wählen Sie die gewünschte Schlagrichtung aus.

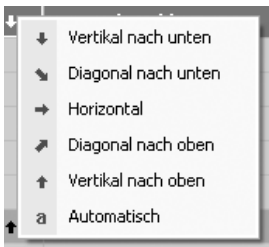


Material/Skala ändern

- ▶ Doppelklicken Sie in das Material- oder in das Skalenfeld.
- ☞ Das Kontextmenü wird geöffnet.
- ▶ Wählen Sie das gewünschte Material bzw. die gewünschte Skala aus.

HLD	Leeb D	(0 ... 999 HLD)	1	Stahl und Stahlguss	▶
HB	Brinell	(81 ... 654 HB)	2	Werkzeugstahl	▶
HV	Vickers	(81 ... 955 HV)	3	Korrosionsbeständiger Stahl	▶
HRB	Rockwell B	(38 ... 100 HRB)	4	Grauguss (GG)	▶
HRC	Rockwell C	(20 ... 68 HRC)	5	Sphäroguss (GGG)	▶
HS	Shore	(30 ... 99 HS)	6	Aluminium Gusslegierungen	▶
MPa	Zugfestigkeit	▶	7	Messing	▶
HLS	Leeb S	(374 ... 962 HLS)	8	Bronze	▶
HLE	Leeb E	(295 ... 918 HLE)	9	Kupfer Knetlegierungen	▶
HLDL	Leeb DL	(562 ... 987 HLDL)		kundenspezifisch	▶

Grenzen ändern

- ▶ Klicken Sie auf  in der Symbolleiste, um die Geräteeinstellungen in der Tabelle anzuzeigen.
- ▶ Doppelklicken Sie in das Einstellungsfeld, um die Geräteeinstellungen zu ändern.

	LimitLo: 400 HLD	LimitHi: 600 HLD ▼
	LimitLo: 400 HLD ▼	LimitHi: 600 HLD

- ▶ Klicken Sie in den Bereich außerhalb des Felds oder drücken Sie auf "ENTER", um die Einstellungen zu bestätigen.

Tabellenzeilen markieren

Um mehrere Zeilen auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Cursor über die gewünschten Zeilen.

Oder:

- ▶ Halten Sie die "Strg"-Taste gedrückt und klicken Sie auf mehrere Zeilen.

Oder:

- ▶ Wählen Sie mithilfe der Umschalt- und der Aufwärts- bzw. Abwärtstaste (Pfeiltasten) mehrere Zeilen aus.


Kontextmenü

Durch Klicken der rechten Maustaste kann in der Tabelle ein Kontextmenü aufgerufen werden. Damit können mehrere Funktionen ausgeführt werden:


- "Umwertung": Neues Material und Härteskala können eingestellt werden:



- "Schlagrichtung": Schlagrichtung kann geändert werden:

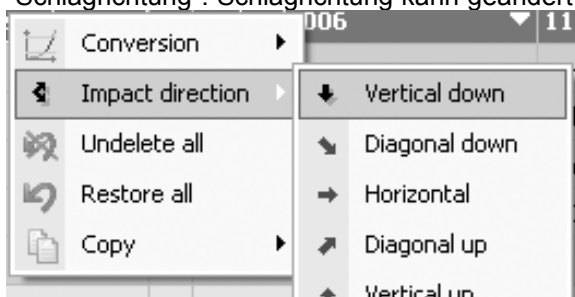

- "Alle gelöschten wiederherstellen": Gelöschte Einzelwerte werden wiederhergestellt.
- "Alles wiederherstellen": Alle Änderungen werden rückgängig gemacht.
- "Kopieren": Ausgewählte Daten werden als Text oder Bild in die Zwischenablage kopiert.

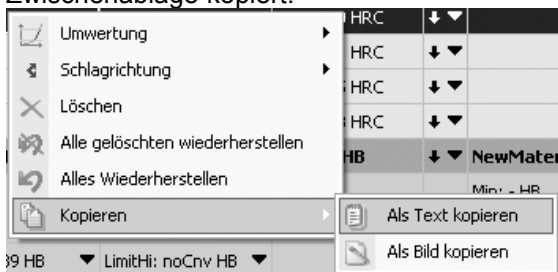


Exportieren

EQUOLINK3 stellt eine Exportschnittstelle zu handelsüblichen Programmen von Drittanbietern zur Verfügung.

Messreihendaten können in eine für MS Excel optimierte Standard-Textdatei (.txt) exportiert werden.

- ▶ Wählen Sie das Menü "Datei" und den Untermenüpunkt "Exportieren".

Oder:

- ▶ Klicken Sie in der Symbolleiste auf .

↳ Das Dialogfeld für den Datelexport wird geöffnet.

- ▶ Wählen Sie den Zielordner und klicken Sie auf "Exportieren".


↳ Alle geöffneten Messreihen werden in ein txt-Format exportiert.

Drucken

EQUOLINK3 bietet die Möglichkeit, Messdaten zu drucken:

- ▶ Wählen Sie das Menü "Datei" und den Untermenüpunkt "Drucken".

Oder:

- ▶ Klicken Sie in der Symbolleiste auf .

Es können entweder alle Daten oder nur die jeweils markierten Datenzeilen gedruckt werden.



VORSICHT

Trennung der Datenverbindung

Die Datenübertragung wird unterbrochen.

- ▶ Trennen Sie während einer Datenübertragung nicht die Verbindung zwischen Einheit und PC.

Wird die Datenübertragung unterbrochen:

↳ Verbindung wiederherstellen.

5.5 Software-Upgrade

Das Express-Upgrade ist die einfachste und empfohlene Methode zur Aktualisierung der Firmware des EQUOTIP® 3-Geräts. Das Programm PqUpgrade lädt automatisch die neueste Firmwareversion.



HINWEIS

Kommunikationstyp

Es wird ein Upgrade via TCP/IP oder USB empfohlen; die RS232-Schnittstelle ist aufgrund ihrer geringen Geschwindigkeit nicht geeignet.



HINWEIS


Langsames System

Bei einem Upgrade werden einige Sektoren des Anzeigegerätspeichers gelöscht und andere erstellt. Dies kann die Leistungsfähigkeit des Geräts für einige Minuten herabsetzen.

5.5.1 Programm-Upgrade

- ▶ Stellen Sie für den PC eine Verbindung zum Internet her.
Der PC muss während des Upgrades mit dem Internet verbunden sein, da die Upgrade-Dateien vom FTP-Server von Proceq geladen werden.
- ▶ Schließen Sie das Anzeigegerät an das TCP/IP-Netzwerk an **oder** schließen Sie es mit einem USB-Kabel an den PC an (siehe S. 19).
- ▶ Wird die Verbindung über USB hergestellt: Stellen Sie sicher, dass der USB-Treiber auf dem PC installiert ist (siehe S. 86).
- ▶ Schalten Sie die Stromversorgung für das Gerät ein.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Gerät entweder über das Hauptnetz betrieben wird oder über eine fast volle Batterie verfügt.
- ▶ Vergewissern Sie sich, dass als aktives Geräteprofil "Super-User [su]" eingestellt ist (siehe S. 75) und authentifizieren Sie sich, um das Upgrade durchzuführen (falls ein Passwort definiert ist).

- ▶ Starten Sie die Anwendung EQUOLINK3 auf dem PC.
 - ▶ Wählen Sie das Menü "Gerät" und den Untermenüpunkt "PqUpgrade".
- Oder:


- ▶ Klicken Sie in der Symbolleiste auf .
- ☞ Das folgende Dialogfeld wird geöffnet:



- ▶ Wählen Sie "Express (empfohlen)".
- ▶ Klicken Sie auf "Weiter >".



- ▶ Wählen Sie "Equotip3".
- ▶ Klicken Sie auf "Weiter >".

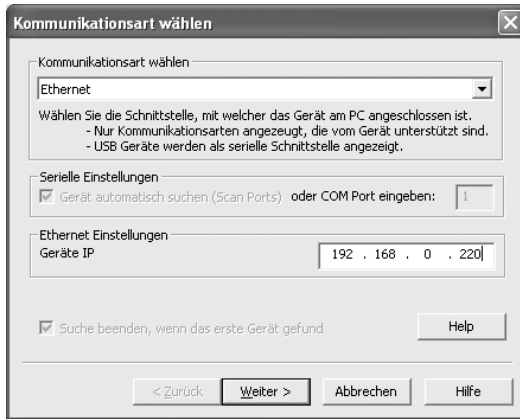

► Wählen Sie den Kommunikationstyp aus.
Wenn Sie "Ethernet" wählen:

► Geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein.

Ist die IP-Adresse nicht bekannt:

► Wählen Sie das Menü "Konfig", dann den Untermenüpunkt "System-Einstellungen" und "IP-Einstellungen".

✎ In der oberen Leiste des Dialogfelds für die IP-Einstellungen wird die aktuelle IP-Adresse angezeigt.

► Klicken Sie auf "Weiter >".

✎ Das Gerät wird im Netzwerk gefunden.


✎ Es werden Informationen zu dem Gerät angezeigt, für das das Upgrade ausgeführt werden soll.

► Klicken Sie auf "Weiter >".

Kann die Verbindung zwischen PC und Gerät nicht hergestellt werden oder werden keine Geräteinformationen angezeigt:

► Überprüfen Sie die IP-Einstellungen, das Ethernet-Kabel bzw. das USB-Kabel.




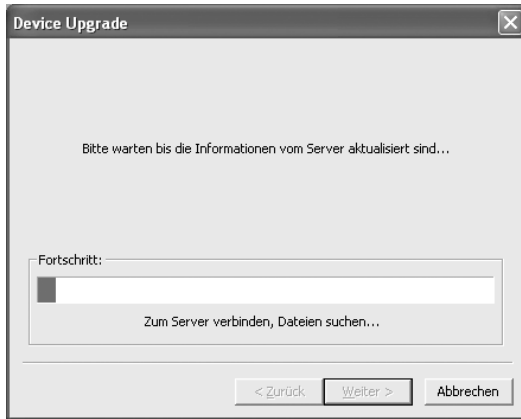


- ↪ Es wird eine Verbindung zum FTP-Server von Proceq hergestellt.
- ↪ Der Proceq-Server wird nach verfügbaren Upgrades durchsucht.



- ↪ PqUpgrade hat eine neuere Programmversion gefunden.
- ▶ Klicken Sie auf "Upgrade", um das Programm-Upgrade zu starten.

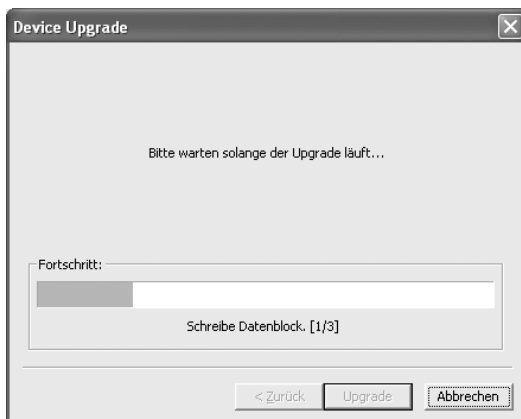

- ↪ Das Geräte-Upgrade wird nun durchgeführt.

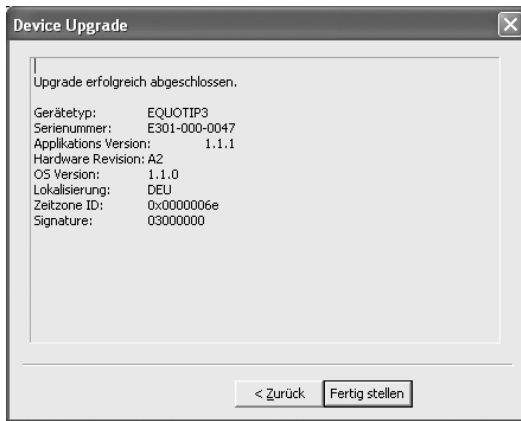

Die Installation der Aktualisierungen zur Anwendungssoftware kann einige Minuten dauern.

Wenn die Installation abgeschlossen ist:

- ▶ Klicken Sie auf "Fertig stellen".
- ▶ Starten Sie das Gerät neu.

5.5.2 Betriebssystem-Upgrade

Um das Betriebssystem des Geräts zu aktualisieren, verfahren Sie wie bereits im Abschnitt "5.5.1 Programm-Upgrade" beschrieben.

5.5.3 Benutzerdefiniertes Upgrade

Eine Aktualisierung im Modus "Benutzerdefiniert" bietet zwar mehr Optionen, wird jedoch nur für fortgeschrittene Benutzer empfohlen. Weitere Details finden Sie in den Hilfedateien zu PqUpgrade.

5.5.4 Fehlerbehebung bei Software-Upgrades

Tritt während des Upgrade-Vorgangs ein Fehler auf:

- ▶ Folgen Sie den Anweisungen der Fehlermeldung, die auf dem PC bzw. am Anzeigegerät angezeigt wird.

Zeigt das Gerät nach wie vor das Dialogfeld "Telekommunikationsinformationen" an:

- ▶ Vergewissern Sie sich, dass die Tastatur des Geräts nicht gesperrt ist.
- ▶ Ist dies der Fall, schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die EIN/AUS-Taste für mindestens 10 Sekunden gedrückt halten.



HINWEIS

In den meisten Fällen ist ein Timeout der Grund für die Fehler. Schaltet also das Gerät nach einem Betriebssystem-Upgrade automatisch ab oder startet es das neue Programm nach einem Programm-Upgrade neu, so wurde das Upgrade erfolgreich ausgeführt, selbst wenn der PC einen Fehler anzeigt.

Um die neue Softwareversion zu überprüfen, verfahren Sie wie folgt:


- ▶ Wählen Sie das Menü "Hilfe".
- ▶ Wählen Sie den Untermenüpunkt "Über EQUOTIP3...".
- ↳ Es werden nun Informationen über das Anzeigegerät angezeigt (siehe S. 44).

5.6 Hilfe zu EQUOLINK3

Die Anwendung EQUOLINK3 bietet ein umfangreiches Hilfedateisystem:

- ▶ Wählen Sie in der Menüleiste das Menü "Hilfe".
- ▶ Wählen Sie "Hilfe EQUOLINK3" oder "Hilfe PqUpgrade".

Oder:

- ▶ Klicken Sie in der Symbolleiste auf .

6 Bedienung



VORSICHT

Unzureichende Vorbereitung des Prüfverfahrens

Beschädigung des Geräts und/oder der zu messenden Probe.

Vor jeder Prüfung:

- ▶ Reinigen, falls notwendig (siehe S. 120).
- ▶ Führen Sie einen Funktionskontrolle durch (siehe S. 115).
- ▶ Prüfen oder ändern Sie die Einstellungen (Skalen, Statistik aktiviert usw.) (siehe S. 23).

6.1 Vorbereitung der Probe

Gewicht und Dicke des Teststücks

Legen Sie Testobjekte mit einem Gewicht von weniger als 5 kg (11 lbs) auf eine feste Unterlage, so dass sie durch den Schlag nicht verrutschen oder in Schwingung geraten können.

- ▶ Koppeln Sie Testobjekte, die zwischen 0.1 und 2 kg (0.2 - 4.4 lbs) wiegen, fest an eine unbeweglichen Unterlage (z.B. einer schweren Grundplatte).

Trotz der geringen Masse des Schlagkörpers und der geringen Schlagenergie, wird kurzzeitig eine relativ große Schlagkraft erzeugt, wenn der Schlagkörper auf die Messoberfläche trifft.

Schlaggerät- typen	Klassifikation der Proben			Max. Schlagkraft
	schwer	mittelschwer	leicht	
D/DC, DL, E	über 5.0 kg	2.0 - 5.0 kg	0.05 - 2.0 kg	900 N ≈ 90 kgf
G	über 15.0 kg	5.0 - 15.0 kg	0.50 - 5.0 kg	2.500 N ≈ 250 kgf
C	über 1.5 kg	0.5 - 1.5 kg	0.02 - 0.5 kg	500 N ≈ 50 kgf

Für schwere Proben mit kompakter Form sind keine besonderen Vorkehrungen notwendig. Kleinere und leichtere Proben oder Werkstücke geben bei dieser Kraft nach oder biegen sich, was zu L-Werten führt, die zu klein sind und übermäßig stark abweichen. Selbst bei großen oder schweren Werkstücken kann es vorkommen, dass dünne Seitenwände oder dünnere hervorstehende Teile beim Aufprall nachgeben. Je nach Frequenz des Nachgebens, kann der gemessene L-Wert zu klein oder zu groß sein. In vielen Situationen können mögliche Probleme verhindert werden, wenn auf Folgendes geachtet wird:

- ▶ Mittelschwere Proben und auch schwerere Proben mit hervorstehenden Teilen oder dünnen Wänden sollten so auf einer festen Unterlage platziert werden, dass sie beim Schlag nicht verrutschen oder sich biegen können.
- ▶ Leichte Proben sollten mit einer unnachgiebigen Unterlage wie einer schweren Grundplatte gekoppelt werden, um zu gewährleisten, dass sie starr sind. Ein Befestigen mit einer Schraubzwinge ist nicht sinnvoll, da die Proben Spannungen ausgesetzt werden und weil eine völlige Steifigkeit nie erreicht wird, was zur Folge hat, dass die gemessenen L-Werte zu hoch wären und übermäßige Abweichungen aufweisen würden.



HINWEIS

Falsche Messwerte

Beim Aufprall können dünne Bereiche oder Teile leicht vibrieren, selbst wenn es sich um schwere oder mittelschwere Werkstücke handelt. Dies kann zu falschen Messwerten und Klappergeräuschen führen, wenn ein Schlag ausgeführt wird.

Koppeln

Für die Kopplung müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:

- Die Kontaktfläche der Probe und die Oberfläche der Grundplatte müssen waagerecht, eben und glatt geschliffen sein.
- Der Schlag muss im rechten Winkel zur gekoppelten Oberfläche ausgeführt werden.

Schlaggerättypen	Mindestdicke der Probe für Kopplung
D, DC, DL, E	3 mm / $\frac{1}{8}$ in
G	10 mm / $\frac{1}{2.5}$ in
C	1 mm / $\frac{1}{25}$ in

Kopplungsverfahren



Abb. 6.01 Auftragen der Koppelpaste

- Bringen Sie eine dünne Schicht der Koppelpaste auf die Kontaktfläche des Testobjekts auf.



Abb. 6.02 Aufeinandersetzen beider Teile

- Drücken Sie das Testobjekt fest auf die Grundplatte und verteilen Sie die Paste durch kreisförmige Bewegungen.
- ↪ Der Kopplungsprozess ist dann richtig ausgeführt, wenn es zwischen den Teilen keinen metallischen Kontakt mehr gibt.

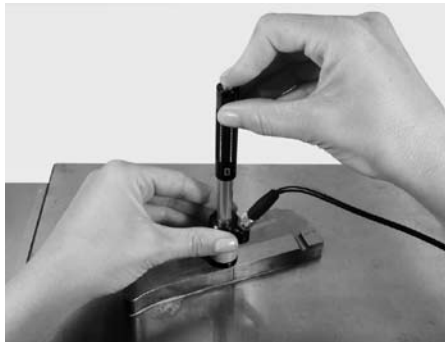


Abb. 6.03 Gekoppeltes Testobjekt

► Führen Sie den Schlag vertikal auf das Testobjekt aus (siehe S. 108).

↪ Die Kopplung gewährleistet eine starre Verbindung zwischen den beiden Teilen, das Ausbleiben einer Oberflächenspannung auf dem Testobjekt und damit zuverlässige Testwerte.

Ungenügend gekoppelte Proben führen zu großen Abweichungen einzelner Messwerte und zu hohen L-Werten. Der Vorgang ist durch ein Klappergeräusch beim Auftreffen der Prüfspitze gekennzeichnet.

Oberflächenkrümmung des Teststücks



VORSICHT

Krümmungsradius des Teststücks

Falsche Messwerte.

► Stellen Sie sicher, dass der Krümmungsradius der Probenoberflächen nicht kleiner als 30 mm (1.2 in) ist.

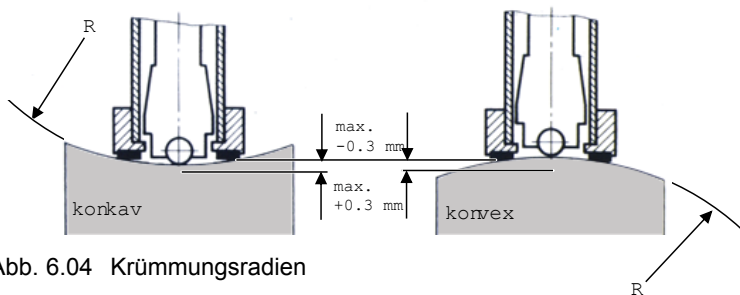


Abb. 6.04 Krümmungsradien

Die Einheit kann nur einwandfrei arbeiten, wenn sich der Testkörper zu dem Zeitpunkt, zu dem der Aufprall auf die Testoberfläche erfolgt, in einer bestimmten Position im Führungsrohr befindet. In der Standardposition befindet sich die Spitze des Schlagkörpers genau am Ende des Rohres. Werden konvexe oder konkave Oberflächen getestet, verlässt der Schlagkörper entweder das Testrohr nicht ganz oder er kommt zu weit heraus.

Schlaggerättypen	Radius
Schlaggerättyp G	$R_{\min} = 50 \text{ mm} / 2.0 \text{ in}$
Schlaggerättypen D/DC, C und E	$R_{\min} = 30 \text{ mm} / 1.2 \text{ in}$

(Besondere Anschlagkappen sind verfügbar, die für kleinere Radien auf konvexen oder konkaven Oberflächen eingesetzt werden können, siehe S. 130.)

6.2 Auslösen des Schlags



VORSICHT

Inkorrekte Auslösung des Schlags

Falsche Messwerte.

Wird der Schlag nicht korrekt ausgelöst (z.B. weil das Schlaggerät nicht korrekt positioniert ist), können die Messwerte inkorrekt sein.

- ▶ Laden Sie das Gerät und lösen Sie den Schlag in zwei separaten Bewegungen aus.
- ▶ Führen Sie keinen Schlag in einem Bereich aus, der bereits durch einen anderen Schlag verformt wurde.

Messverfahren



VORSICHT

Laden des Schlaggeräts

Beschädigung des Schlaggeräts.

Nachdem Sie das Laderohr bis zum unteren Anschlag herunter gedrückt haben (siehe Abb. 6.05 "Laden"), lassen Sie es **langsam** in seine Ausgangsposition zurückkehren (Aufwärtsbewegung), ohne dabei das Rohr loszulassen. Lassen Sie das Laderohr nicht zurückschnellen. Dies gilt für alle EQUOTIP®-Schlaggeräte mit Ausnahme des Schlaggeräts "DC".



Abb. 6.05 Laden

- ▶ Drücken Sie das Laderohr vorsichtig herunter, bis Sie einen Widerstand fühlen.
 - ▶ Lassen Sie es langsam in die Ausgangsposition zurückkehren.
- ↪ Das Gerät ist nun für das Ausführen des Härtetests bereit.



Abb. 6.06 Positionierung

- ▶ Halten Sie das Schlaggerät dicht an der Anschlagkappe und stellen Sie es fest auf die Testoberfläche auf.



Abb. 6.07 Prüfung


- Lösen Sie den Schlag durch leichtes Drücken auf den Auslöseknopf aus (achten Sie darauf, dass Sie die Feder nicht zusammendrücken).

↪ Das Spannfutter gibt den Schlagkörper frei, der mit einer vordefinierten Kraft auf die Testoberfläche beschleunigt wird. Das Ergebnis ist sofort in der gewählten Härteskala auf der Anzeige zu sehen.


↪ Befand sich das Anzeigegerät zuvor im Standby-Modus (leeres Display), ist es nun durch den Messvorgang wieder betriebsbereit (ein gemessener Wert wird nicht angezeigt).

- Wiederholen Sie den Vorgang für einen weiteren Schlag.

↪ Nach Abschluss der Messreihe wird die Statistik automatisch berechnet und das Ergebnis angezeigt:

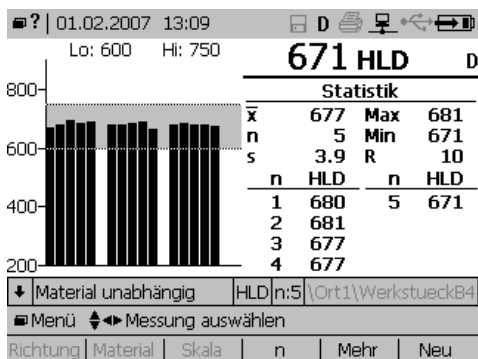

- ↪ Ist eine Messung fehlgeschlagen, erscheint eine Meldung auf dem Display (und je nach Sound-Einstellungen gibt es auch ein akustisches Signal):

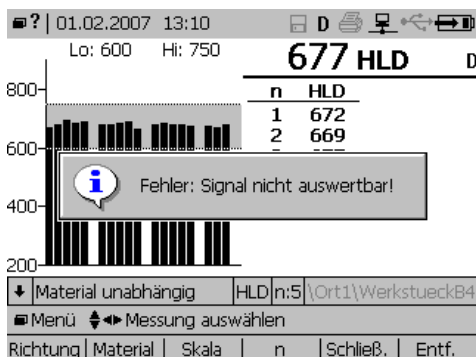

Reaktivierung im Ruhemodus

Das Anzeigegerät schaltet nach einer voreingestellten Zeitspanne in den Ruhezustand (siehe S. 20).

Um das Anzeigegerät zu reaktivieren:

- ▶ Laden Sie das Schlaggerät, lösen Sie einen Schlag aus oder drücken Sie eine beliebige Taste.
- ↪ Es werden vorherige Werte angezeigt.



HINWEIS

Handhabung des Schlaggeräts DC





- ▶ Platzieren Sie den Ladestab neben dem Testbereich.
- ▶ Stülpen Sie die Vorderseite des Schlaggeräts (Spulenseite) über den Stab und drücken Sie es bis zur Anschlagposition nach unten.
- ↪ Das Gerät ist nun betriebsbereit.

6.3 Umwertungsabweichungen

Messungen mit einer voreingestellten Umwertung führen zu einer Streuung. Die Umwertungsabweichung ist die Abweichung, die sich aus dem Vergleich der gemessenen Werte ergibt, die mit verschiedenen Härteprüfverfahren ermittelt wurden. Sie setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Der größere Anteil entsteht aufgrund der Tatsache, dass es keine klare physikalische Beziehung zwischen den diversen Methoden gibt. Die zweite Komponente ergibt sich aus dem Umstand, dass der Vergleich von Härtewerten (z.B. L-Wert und Brinell) auch die Messabweichung der Methode miteinbezieht, mit der verglichen wird. Darum ist ein Vergleich von Härtewerten von Anfang an ungenau.

Dies gilt nicht nur für die Umwertung der L-Werte in statische Eindruckhärtewerte, sondern auch für die Umwertung einer statischen Härteprüfmethode in eine andere. Die Umwertungsabweichungen (\pm HB, \pm HV, usw.) stellen "Standardabweichungen" dar, d.h. 68% aller bisher getesteten Materialien fallen in den angegebenen Abweichungsbereich. Ein Vergleich von Härtewerten miteinander ist darum stets mit Ungenauigkeiten behaftet. Dies gilt nicht nur für die Umwertung von L-Werten in statische Härtewerte, sondern auch für die Umwertung eines statischen Härtewerts in einen anderen.

Solange eine Messreihe noch nicht abgeschlossen ist, kann jederzeit eine Umwertungsskala ausgewählt werden, also vor, während oder nach dem Messvorgang (drücken Sie auf "Mehr" zum erneuten Öffnen).

- ▶ Drücken Sie die Taste .
- ▶ Wählen Sie ein Material aus.
- ▶ Bestätigen Sie die Auswahl mit .
- ▶ Drücken Sie die Taste .
- ▶ Wählen Sie eine Härteskala aus.
- ▶ Bestätigen Sie die Auswahl mit .
- ☞ Die neue Umwertung ist eingestellt.




HINWEIS

Automatischer Datenspeicher

Unabhängig von den Messeinstellungen werden alle Daten automatisch als originale L-Werte mit Schlagrichtung und Datum/Uhrzeit abgespeichert. Bei der Umwertung der Werte in andere Skalen entstehen keine zusätzlichen Umwertungsfehler ein.

Einstellen einer neuen Umwertung nach Berechnung der Statistik

- ▶ Drücken Sie die Taste  .
- ▶ Gehen Sie vor, wie zuvor beschrieben.
- ↪ Nachdem Sie die Auswahl des neuen Materials und der neuen Härteskala bestätigt haben, wird auf dem Display folgende Warnmeldung angezeigt: "Ihre Material-/Skalenauswahl beeinflusst alle Messungen dieser Messreihe!" Härtewerte, die außerhalb einer Umwertung liegen, werden mit "kUmw" gekennzeichnet.

Anzahl der Schläge pro Messfläche

- ▶ Testen Sie jede Messfläche durch mindestens 3-5 Schläge.
 - ▶ Führen Sie keinen Schlag zweimal auf derselben Stelle aus.
 - ↪ Der Mittelwert " \bar{x} ", die Standardabweichung "s" und die Spannweite "R" werden angezeigt.
- Überschreitet die Spannweite innerhalb der gleichen Messfläche $R \geq 30 L$:
- ▶ Überprüfen Sie, ob die Oberfläche der Probe ausreichend geschliffen ist oder ob die Probe nachgibt oder sich beim Prüfschlag biegt.

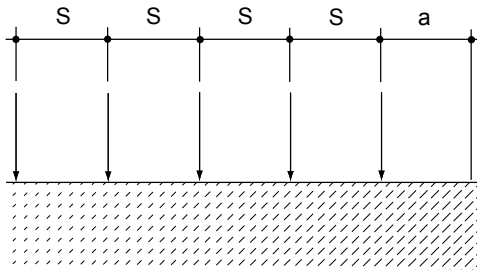


Abb. 6.08 Schlagpunkte

Mindestabstand zwischen Schlagpunkten


Schlaggerättypen	s		a	
	mm	in	mm	in
D/DC, DL, E	3	1/8	5	1/5
G	4	1/6	8	1/3
C	2	1/12	4	1/6

6.4 Berechnung des mittleren Härtewerts

Mit EQUOTIP® 3 können Statistiken berechnet werden. Alle Daten werden im Gerät gespeichert und können mittels USB-Kabel oder Ethernet an einen PC übertragen werden. Der Mittelwert aus bis zu 9999 Messungen kann in den verfügbaren Härteskalen bestimmt werden.



HINWEIS

Die Messreihe wird automatisch abgeschlossen, wenn die aktuell eingestellte Anzahl von Messungen pro Reihe (n) erreicht ist. Die folgende Messung ist dann der erste Wert der neuen Messreihe. Die Reihe kann auch manuell geschlossen werden. Drücken Sie hierfür auf "Schließen" (mit der Taste ).

7 Wartung, Aufbewahrung und Pflege

7.1 Funktionskontrolle (vor jeder Verwendung)

Die Funktionskontrolle prüft die mechanische und elektronische Funktionstüchtigkeit des Schlaggeräts und des Anzeigegeräts. Dies geschieht durch Messung des Härtevalues L der für den jeweiligen Schlaggerättyp geeigneten Kontrollplatte (siehe S. 119).

7.1.1 Anzeigegerät

- ▶ Prüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Displays (siehe S. 19).
- ▶ Prüfen Sie den Ladezustand der Batterie (siehe S. 21).

7.1.2 Mechanische und elektronische Tests

Die Funktionskontrolle der Einheit sollte wie folgt ausgeführt werden:

- Bei Dauerbetrieb mindestens einmal pro Tag bzw. mindestens alle 1000 Schläge
- Bei gelegentlichem Betrieb vor Beginn und nach dem Ende einer Testreihe

Die Funktionskontrolle wird durch Messung des Härtevalues L auf der Kontrollplatte ausgeführt.

- ▶ Reinigen Sie das Schlaggerät (siehe S. 120).
- ▶ Führen Sie auf einer Kontrollplatte Schläge im Abstand von 35 mm (etwa 3-5 Schläge) aus.
- ▶ Lesen Sie den mittleren L-Wert ab und vergleichen Sie ihn mit dem Härtevalue, der auf der Kontrollplatte markiert ist.

Das Schlaggerät funktioniert korrekt, wenn der Mittelwert innerhalb der Toleranzen von ± 6 HL liegt und die Spannweite R den Wert 16 HL nicht überschreitet. Tritt eine Abweichung von den erwähnten Toleranzen auf:

Mittelwert zu hoch:

► Wechseln Sie den Schlagkörper aus.

Bei Verwendung des automatischen Richtungsausgleichs:

► Wählen Sie als Schlagrichtung [vertikal nach unten].

► Wiederholen Sie den Test.

► Prüfen Sie den Verschleiß und den Sitz der Anschlagkappe und ersetzen Sie sie, falls nötig.

► Reinigen Sie das Schlaggerät und wiederholen Sie den Test.

Mittelwert zu niedrig:

► Wechseln Sie das Schlaggerät und wiederholen Sie den Test.

Zeigt das Schlaggerät immer noch übermäßige Abweichungen:

► Verwenden Sie das Schlaggerät nicht mehr und schicken Sie es zur Prüfung an den Hersteller.

Bei kleineren Abweichungen kann der L-Wert bis zum nächsten Service gemäß folgender Formel korrigiert werden:

$$L_k = L * \frac{L_{ref}}{L_{actual}}$$

$$\text{Beispiel: } L_k = 582 * \frac{764}{774} = 574 \text{ L}$$

L_k	= korrigierter Mittelwert	574 L
L	= ausgelesener Mittelwert während der Prüfung einer Probe	582 L
L_{ref}	= Referenzwert von Standard-Kontrollplatte	764 L
L_{actual}	= Istwert beim Durchführen der Messung an der Kontrollplatte	774 L

7.2 Wartung



VORSICHT

Falsch ausgeführte Wartungsarbeiten

Aufhebung der Garantie und Ausschluss von Haftungsansprüchen.

- ▶ Schicken Sie fehlerhafte Geräte immer an ein autorisiertes Proceq Service-Center ein.
- ▶ Stellen Sie regelmäßig auf einer kalibrierten Kontrollplatte die einwandfreie Funktion sicher.
- ▶ Lassen Sie die Einheit einmal jährlich von einem autorisierten Proceq Service-Center kalibrieren.



HINWEIS

Wartung durch einen Fachhändler

Internationale Qualitätsstandards empfehlen eine jährliche allgemeine Prüfung und Neukalibrierung von EQUOTIP® 3 durch einen Fachhändler.

Jede durch Proceq ausgeführte Reparatur wird gemäß dem Qualitätsmanagementsystem der ISO 9001 durchgeführt und umfasst die folgenden Leistungen:

- Eingangsprüfung
- Fehlersuche und Diagnose
- Kostenvoranschlag, falls gewünscht
- Vollständige Reinigung
- Reparatur gemäß Spezifikationen
- Kalibrierung und Justierung
- Ausgangsprüfung

Wartung des Schlagkörpers

Um zu gewährleisten, dass sich der Schlagkörper in einem guten Zustand befindet, sollte er regelmäßig auf einer Kontrollplatte getestet werden (Funktionskontrolle, siehe S. 115). Der Schlagkörper ist ein Verschleißteil und kann leicht und kostengünstig vom Benutzer ausgetauscht werden (Kalibrierung des Schlaggeräts ist notwendig, siehe S. 49).

Der Schlagkörper ist auf eine besondere Weise mit kritischer Präzision zusammengebaut und kann nicht repariert werden.

7.2.1 Batteriewechsel



VORSICHT

Batteriewechsel

Rücksetzung der Lebensdaueranzeige, selbst wenn die Batterie voll aufgeladen ist.

- ▶ Entnehmen Sie die Lithium-Ionen-Batterie nicht und legen Sie sie nicht ein, während das Gerät über ein externes Netzteil versorgt wird.

Die Lebensdaueranzeige kann neu kalibriert werden (siehe unten).

Das Batteriefach befindet sich auf der rechten Seite unten am Anzeigegerät (siehe S. 9).

- ▶ Drücken Sie den Deckel des Batteriefachs ein und drehen Sie ihn dabei entgegen dem Uhrzeigersinn.

☞ Das Fach ist geöffnet und die Batterie kann ausgewechselt werden.

Die Batterie kann mit einer anderen von Proceq gelieferten Lithium-Ionen-Batterie oder mit 3 Standardbatterien (Alkali-, NiCd- oder NiMH-Batterien), Größe "C", ersetzt werden.



HINWEIS

Interne Batterieladung

Nur die im Lieferumfang von Proceq enthaltene Lithium-Ionen-Batterie kann im EQUOTIP® 3-Anzeigegerät aufgeladen werden.

- ▶ Verschließen Sie das Fach mit dem Deckel.
- ▶ Richten Sie die Stifte auf die Schlitz aus.
- ▶ Drücken Sie den Deckel herunter und drehen Sie ihn dabei im Uhrzeigersinn, bis die Ausgangsposition wieder erreicht ist.



Die im Lieferumfang enthaltenen Lithium-Ionen-Batterien sind recyclingfähig.

Neukalibrierung der Lebensdaueranzeige

- ▶ Entladen Sie die Batterie vollständig (lassen Sie das Gerät bei voller Batterieleistung laufen, bis es sich automatisch abschaltet).
- ▶ Laden Sie die Batterie wieder ganz auf, während das Gerät läuft.
- ▶ Um den Batteriezustand zu prüfen, wählen Sie den Menüpunkt "System-Info anzeigen..." und sehen Sie sich die Zeitmarken für das Laden und Entladen der Batterie sowie die verbleibende Lebensdauer der Batterie in Prozent an.



GEFAHR

Falsche Handhabung von Lithium-Ionen-Batterien

Verletzungen/Umweltverschmutzung

- ▶ Nicht zerquetschen.
- ▶ Nicht erhitzen oder verbrennen.
- ▶ Nicht kurzschließen.
- ▶ Nicht zerlegen.
- ▶ Nicht in Flüssigkeit eintauchen, da Gase austreten können oder die Batterie platzen kann.
- ▶ Ladevorschriften beachten.
- ▶ Nicht unter 0 °C oder über 45 °C aufladen.
- ▶ Nur in einem Temperaturbereich zwischen -20 °C und 50 °C entladen.

7.2.2 EQUOTIP® Kontrollplatte mit Proceq-Kalibrierung

EQUOTIP® Prüfblöcke werden mit Standardgeräten gemäß der EQUOTIP® Kalibrierungsgrundlage von Proceq SA kalibriert und tragen ein Kalibrierungszertifikat.

Die EQUOTIP® Kalibrierungsgrundlage entspricht dem Standard des Qualitätsmanagementsystems ISO 9001:1994 / Kap. 11 und wird regelmäßig kontrolliert. Die strikte Einhaltung der auf der Kontrollplatte markierten Werte gewährleistet die korrekte Funktionsweise des Schlaggeräts und des Anzeigegegeräts im gesamten Messbereich.



HINWEIS

EQUOTIP® Prüfblöcke

Die EQUOTIP®-Prüfblöcke sind mit dem Typ, der eindeutigen Seriennummer und Referenzwerten beschriftet (siehe S. 129).



HINWEIS

Schleifen von Standard-Prüfblöcken

Dicht mit Prüfeindrücken belegte Standard-Prüfblöcke können nicht durch Schleifen wiederhergestellt werden. Die ursprüngliche Härte wird durch Schleifen uneinheitlich und unkontrolliert verändert. Standard-Prüfblöcke können darum weder für einen neuen Mittelwert noch für eine annehmbare \pm -Toleranz kalibriert werden.

7.3 Aufbewahrung

- ▶ Bewahren Sie EQUOTIP® 3 nur in der Originalpackung und in einem trockenen, möglichst staubfreien Raum auf.

7.4 Reinigung (nach jeder Verwendung)



VORSICHT

Flüssigkeiten und ätzende Substanzen

Beschädigung der Einheit.

- ▶ Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser ein und reinigen Sie sie nicht unter laufendem Wasser.
- ▶ Verwenden Sie keine Scheuer-, Lösungs- oder Schmiermittel zum Reinigen des Geräts.

Die Geräte erfordern keine besondere Pflege. Lediglich der Schlagkörper und das Führungsrohr sollten regelmäßig gereinigt werden, nachdem etwa 1000 - 2000 Prüfungen durchgeführt wurden.



HINWEIS

Proceq-Website

Wichtige Informationen zur Wartung und Pflege Ihres Geräts finden Sie auch unter www.proceq.com.

7.4.1 Führungsrohr

- ▶ Lösen Sie die Anschlagkappe.
- ▶ Nehmen Sie den Schlagkörper aus dem Führungsrohr heraus.
- ▶ Entfernen Sie jeglichen Schmutz und Metallpulver vom Schlagkörper.
- ▶ Reinigen Sie das Führungsrohr mithilfe der Reinigungsbürste (Zubehör).
- ▶ Säubern Sie ggf. die Ritzen mit einer Luftpumpe (keine Pressluft!).
- ▶ Tragen Sie auf keinen Teil des Schlaggeräts Öl, Fett oder andere Schmiermittel auf.

Nach der Reinigung:

- ▶ Prüfen Sie die Kalibrierung des Schlaggeräts (siehe S. 49) und kalibrieren Sie es bei Bedarf neu.

7.4.2 Anzeigegerät

- ▶ Reinigen Sie das Display nach mit einem sauberen, trockenen Tuch.
- ▶ Säubern Sie verschmutzte Eingangsbuchsen mit einer sauberen, trockenen Bürste.

8 Fehlerbehebung

Problembeschreibung	Problemlösung
Keine Anzeige	<p>Das Anzeigegerät befindet sich im Standby-Modus.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Eine beliebige Taste drücken, das Schlaggerät laden. <p>Oder:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Eine Messung durchführen. <p>Batterie leer.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Batterie laden (siehe S. 21). <p>Anzeigegerät ist zu kalt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ In einen wärmeren Raum gehen. <p>Schlechter Kabelkontakt oder Kabel defekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kabel ganz einstecken oder Kabel austauschen. <p>Gerät ist abgestürzt oder hat nicht vollständig abgeschaltet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ EIN/AUS-Taste drücken und für mindestens 10 Sekunden gedrückt halten. ▶ EIN/AUS-Taste erneut drücken, um das Anzeigegerät einzuschalten.
Kein Schlag	<p>Schlagkörper ist entweder falsch oder gar nicht in das Schlaggerät eingesteckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Schlagkörper korrekt einstecken. <p>Schlagkörper wird nicht freigegeben oder kann nicht geladen werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Neuen Schlagkörper verwenden. ▶ Schlaggerät überprüfen lassen oder Schlaggerät ersetzen.
Gemessene Werte sind nicht korrekt.	<p>Schlag wurde nicht korrekt ausgeführt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ladebewegung ausführen und Schlag in zwei getrennten Bewegungen auslösen (siehe S. 108).




Problembeschreibung	Problemlösung
Einzelne Werte streuen sehr stark oder konstant zu niedrig.	Die Prüfstelle ist unzureichend vorbereitet. ▶ Prüfstelle und Probe sorgfältig für den Schlag vorbereiten (siehe S. 104). Probe ist ungenügend aufgelagert.
L-Werte auf Kontrollplatte sind konstant zu niedrig.	Schlaggerät ist verschmutzt. Schlagkörper ist beschädigt. ▶ Schlagkörper ersetzen.
L-Werte auf Kontrollplatte sind konstant zu hoch.	Prüfspitze ist abgeflacht. ▶ Schlagkörper ersetzen. Kontrollplatte ist verschlissen. ▶ Kontrollplatte ersetzen.
LED geht nicht aus, obwohl die Batterie mehrere Tage lang geladen wurde (Abschnitt 3.4, siehe S. 21).	Die Lebensdauer der Batterie ist abgelaufen. ▶ Batterie ersetzen (siehe S. 118).
Es wurden falsche Messeinstellungen vorgenommen.	▶ Schlag ausführen. ▶ Einstellungen wiederholen.
Anzeigegerät lässt sich nicht ausschalten: keine Reaktion.	Die EQUOTIP® Betriebssystemsoftware ist abgestürzt. ▶ EIN/AUS-Taste drücken und für mindestens 10 Sekunden gedrückt halten. ▶ EIN/AUS-Taste erneut drücken, um das Anzeigegerät einzuschalten.

Problembeschreibung	Problemlösung
<p>Anwendung reagiert sehr langsam. (Beispiele: Tasten müssen mehrere Sekunden lang gedrückt werden, bis der Tastendruck registriert wird oder Messungen werden mit einer Verzögerung von mehreren Sekunden angezeigt.)</p>	<p>Ein System-Thread ("Compaction Thread") säubert die Flash-Disk, wenn es zu viele ungültige Sektoren gibt. Dies ist eine übliche und notwendige Maßnahme.</p> <p>► Einige Minuten warten.</p> <p>Oder:</p> <p>► Die Arbeit in diesem Sonderzustand fortsetzen.</p> <p>Je häufiger Sie etwas in den Flash-Speicher schreiben (Messreihen, Gerätestart, Geräte-Upgrade- und -Abschaltzyklen), desto häufiger tritt dieser Zustand auf.</p>

9 Teile und Zubehör

9.1 Bestellinformationen


9.1.1 Einheiten


Einheit	Beschreibung	Teile-Nr.
Einheit D 	Beinhaltet EQUOTIP® 3 Anzeigegerät, EQUOTIP® Schlaggerät D, Kontrollplatte D, Tragekoffer, USB-Kabel, USB-Memory-Stick, Reinigungsbürste, Netzteil, Koppelpaste, Anschlagkappe D6 und D6a, Betriebsanleitung, Kurzanleitung und Kalibrierungszertifikat.	353 10 100
Einheit G 	Beinhaltet EQUOTIP® 3 Anzeigegerät, EQUOTIP® Schlaggerät G, Kontrollplatte G, Tragekoffer, USB-Kabel, USB-Memory-Stick, Reinigungsbürste, Netzteil, Betriebsanleitung, Kurzanleitung und Kalibrierungszertifikat.	353 10 300
Basiseinheit 	Beinhaltet EQUOTIP® 3 Anzeigegerät, Tragekoffer, USB-Kabel, USB-Memory-Stick, Netzteil, Betriebsanleitung und Kurzanleitung. Zusätzlich zu der EQUOTIP® Basiseinheit muss der Kunde das passende Schlaggerät und den entsprechenden Kontrollplatte erwerben (siehe nächste Seite).	353 10 050
Die EQUOTIP® 3 Basiseinheit (Teile-Nr. 353 10 050) bietet dem Kunden die Möglichkeit, sein eigenes EQUOTIP® Härteprüfgerät zusammenzustellen, das auf seine spezifischen Messanforderungen abgestimmt ist.		


9.1.2 Zubehör


Teile-Nr.	Beschreibung
353 00 083	Schlaggerätkabel für Anschluss des vorhandenen EQ2-Schlaggeräts zum neuen EQ3-Anzeigegerät
353 00 084	Schlaggerätkabel für Anschluss des neuen EQ3-Schlaggeräts zum vorhandenen EQ2-Anzeigegerät
353 00 080	EQ3-Schlaggerätkabel, 1.5 m, 4-polig
353 00 086	EQ3-Schlaggerät-Verlängerungskabel, 5 m, 4-polig
351 90 018	USB-Kabel, 1.8 m
353 00 082	EQUOTIP® 3 RS232-Adapterkabel zum Anschluss an einen Drucker
353 00 029	Wiederaufladbare EQ3-Batterie
353 00 085	Netzteil (AC-Adapter)
353 99 011	EQUOTIP® 3 Tragekoffer mit Aussparung für Kontrollplatte (außer G) und Zubehör
353 00 037	EQUOTIP® 3 Schulter-/Handtrageriemen
350 01 009	Anschlagkappe D6*
350 01 010	Anschlagkappe D6a*
350 01 008	Reinigungsbürste D
350 08 004	Anschlagkappe G6*
350 08 005	Anschlagkappe G6a*
350 08 006	Reinigungsbürste G
350 01 015	Koppelpaste (Dose)
350 01 007	Ladestab, Schlaggerät DC
* Verschleißteile	


9.2 Schlaggeräte


Schlaggerät D (Baugruppe) Teile-Nr. 353 00 100 	Beschreibung (verfügbar als Einzelteil)	Teile-Nr.
	EQUOTIP® 3 Basiseinheit Schlaggerät D ohne Schlagkörper, Anschlagkappen, Reinigungsbürste, Kabel (4-polig)	353 00 101
	EQUOTIP® Schlagkörper D/DC	350 01 004
	Anschlagkappe D6	350 01 009
	Anschlagkappe D6a	350 01 010
	Reinigungsbürste D	350 01 008
	1.5 m langes 4-poliges Anschlusskabel zwischen EQ3-Anzeigegerät und Schlaggerät	353 00 080


Schlaggerät G (Baugruppe) Teile-Nr. 353 00 300 	Beschreibung (verfügbar als Einzelteil)	Teile-Nr.
	EQUOTIP® 3 Basiseinheit Schlaggerät G ohne Schlagkörper, Anschlagkappen, Reinigungsbürste, Kabel (4-polig)	353 00 301
	EQUOTIP® Schlagkörper G	350 08 002
	Anschlagkappe G6	350 08 004
	Anschlagkappe G6a	350 08 005
	Reinigungsbürste G	350 08 006
	1.5 m langes 4-poliges Anschlusskabel zwischen EQ3-Anzeigegerät und Schlaggerät	353 00 080

Schlaggerät DC (Baugruppe) Teile-Nr. 353 00 110 	Beschreibung (verfügbar als Einzelteil)	Teile-Nr.
	EQUOTIP® 3 Basiseinheit Schlaggerät DC ohne Schlagkörper, Anschlagkappen, Reinigungsbürste, Kabel (4-polig)	353 00 111
	EQUOTIP® Schlagkörper D/DC	350 01 004
	Anschlagkappe D6	350 01 009
	Anschlagkappe D6a	350 01 010
	Ladestab	350 01 007
	Reinigungsbürste D	350 01 008
	1.5 m langes 4-poliges Anschlusskabel zwischen EQ3-Anzeigegerät und Schlaggerät	353 00 080

Schlaggerät DL (Baugruppe) Teile-Nr. 353 00 120 	Beschreibung (verfügbar als Einzelteil)	Teile-Nr.
	EQUOTIP® 3 Basiseinheit Schlaggerät DL ohne Schlagkörper, Anschlagkappen, Reinigungsbürste, Kabel (4-polig)	353 00 121
	EQUOTIP® Schlagkörper DL	350 71 311
	Anschlagkappe DL	350 71 314
	Plexiglashülse	350 71 316
	Reinigungsbürste D	350 01 008
	1.5 m langes 4-poliges Anschlusskabel zwischen EQ3-Anzeigegerät und Schlaggerät	353 00 080

Schlaggerät E (Baugruppe) Teile-Nr. 353 00 400 	Beschreibung (verfügbar als Einzelteil)	Teile-Nr.
	EQUOTIP® 3 Basiseinheit Schlaggerät E ohne Schlagkörper, Anschlagkappen, Reinigungsbürste, Kabel (4-polig)	353 00 401
	EQUOTIP® Schlagkörper E	350 07 002
	Anschlagkappe D6	350 01 009
	Anschlagkappe D6a	350 01 010
	Reinigungsbürste D	350 01 008
	1.5 m langes 4-poliges Anschlusskabel zwischen EQ3-Anzeigegerät und Schlaggerät	353 00 080

Schlaggerät C (Baugruppe) Teile-Nr. 353 00 500 	Beschreibung (verfügbar als Einzelteil)	Teile-Nr.
	EQUOTIP® 3 Basiseinheit Schlaggerät C ohne Schlagkörper, Anschlagkappen, Reinigungsbürste, Kabel (4-polig)	353 00 501
	EQUOTIP® Schlagkörper C	350 05 003
	Anschlagkappe D6	350 01 009
	Anschlagkappe D6a	350 01 010
	Reinigungsbürste D	350 01 008
	1.5 m langes 4-poliges Anschlusskabel zwischen EQ3-Anzeigegerät und Schlaggerät	353 00 080

Schlaggerät S (Baugruppe) Teile-Nr. 353 00 200 	Beschreibung (verfügbar als Einzelteil)	Teile-Nr.
	EQUOTIP® 3 Basiseinheit Schlaggerät S ohne Schlagkörper, Anschlagkappen, Reinigungsbürste, Kabel (4-polig)	353 00 201
	EQUOTIP® Schlagkörper S	350 71 413
	Anschlagkappe D6	350 01 009
	Anschlagkappe D6a	350 01 010
	Reinigungsbürste D	350 01 008
	1.5 m langes 4-poliges Anschlusskabel zwischen EQ3-Anzeigegerät und Schlaggerät	353 00 080

9.3 Prüfblöcke

9.3.1 EQUOTIP® Prüfblöcke mit Kalibrierungszertifikat von Proceq

Kontrollplatte	Schlaggerät kalibriert mit	Auch geeignet für Verwendung mit	Andere auf der Kontrollplatte markierte Skalen
D Kalibriert durch Proceq ca. 765 LD / 55 HRC Teile-Nr. 350 01 140	D DC	DL CES	HRC
G Kalibriert durch Proceq ca. 572 LG / 340 HB Teile-Nr. 350 08 008	G	D	HBW 5/750

9.3.2 EQUOTIP® Prüfblöcke mit Zertifikat von MPA

Die Prüfblöcke D/MPA, G/MPA, E/MPA und S/MPA werden von Proceq SA gemäß dem dynamischen Härtewert L und von einem unabhängigen Prüflabor auf den statischen Härtewert nach Rockwell (HRC) oder Brinell (HB) rückführbar kalibriert. Diese Prüfblöcke werden mit 2 separaten Zertifikaten geliefert: ein Zertifikat nach dem EQUOTIP® L-Wert (Proceq SA) und eins nach Brinell oder Rockwell (MPA). Typ, Kennung, Referenzwerte usw. werden auf den Prüfblöcken eingraviert; siehe Beispiele unten.

Kontrollplatte	Schlaggerät kalibriert mit	Auch geeignet für Verwendung mit	Andere auf der Kontrollplatte markierte Skalen
D Kalibriert durch MPA ca. 765 LD / 55 HRC Teile-Nr. 350 01 139	D DC	DL C E S	HRC
G Kalibriert durch MPA ca. 572 LG / 340 HB Teile-Nr. 350 08 009	G	D	HBW 5/750

Kontrollplatte	Schlaggerät kalibriert mit	Auch geeignet für Verwendung mit	Andere auf der Kontrollplatte markierte Skalen
E Nur verfügbar mit Kalibrierung durch MPA ca. 813 LE / 64 HRC Teile-Nr. 350 01 135	E	entfällt	HRC
S Nur verfügbar mit Kalibrierung durch MPA ca. 876 LS / 64 HRC Teile-Nr. 350 01 125	S	entfällt	HRC

9.4 Anschlagkappen

9.4.1 Standardanschlagkappen

Bild	Beschreibung	Teile-Nr.
	Anschlagkappe D6	350 01 009
	Anschlagkappe D6a	350 01 010
	Anschlagkappe G6	350 08 004
	Anschlagkappe G6a	350 08 005
	Anschlagkappe DL	350 71 314

9.4.2 Optionale Anschlagkappen für gebogene oder besondere Geometrien

Bild	Beschreibung	Teile-Nr.
	Anschlagkappensatz (12 Stk)	350 03 000
	Anschlagkappe Z 10-15	350 03 001
	Anschlagkappe Z 14.5-30	350 03 002
	Anschlagkappe Z 25-50	350 03 003
	Anschlagkappe HZ 11-13	350 03 004
	Anschlagkappe HZ 12.5-17	350 03 005
	Anschlagkappe HZ 16.5-30	350 03 006
	Anschlagkappe K 10-15	350 03 007
	Anschlagkappe K 14.5-30	350 03 008

Bild	Beschreibung	Teile-Nr.
	Anschlagkappe HK 11-13	350 03 009
	Anschlagkappe HK 12.5-17	350 03 010
	Anschlagkappe HK 16.5-30	350 03 011
	Anschlagkappe UN	350 03 012

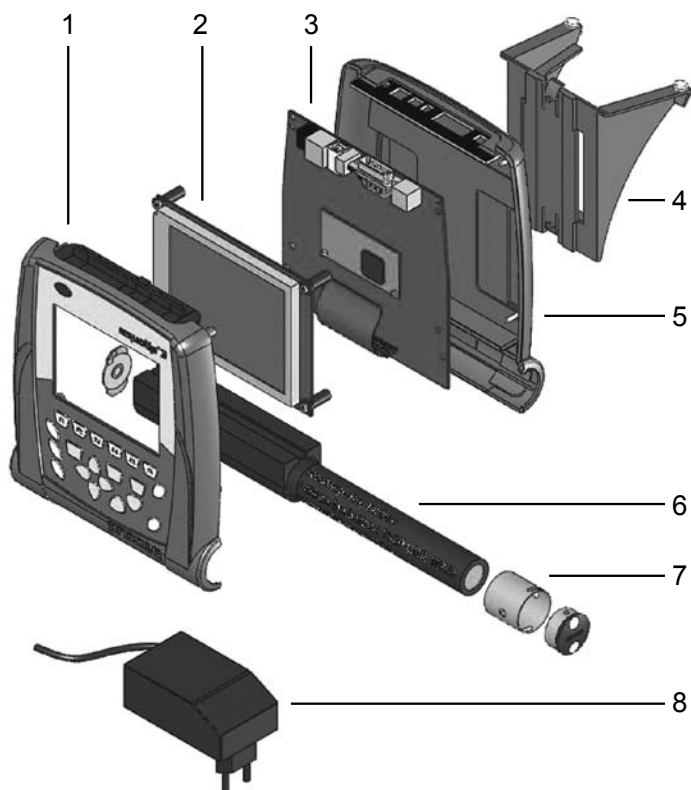



Abb. 9.01 Explosionszeichnung EQUOTIP® 3 Anzeigegerät

Art. Nr.	Beschreibung	Teile-Nr.
1	Oberteil, Baugruppe Gehäuse	353 00 036
2	Baugruppe LCD-Display	353 00 031
3	Platine	353 00 030
4	Baugruppe Ständer	353 00 010
5	Gehäuseunterteil	353 00 025
6	Wiederaufladbare EQ3-Batterie	353 00 029
7	Baugruppe Batterie	353 00 034
8	Netzteil (AC-Adapter)	353 00 085

9.5 Technische Daten

Anzeigegerät

Abmessungen	170 x 200 x 45 mm (6.7 x 7.9 x 1.8 in)
Gewicht	780 g zzgl. etwa 120 g für Akku
Gerätematerial	Schlagfester ABS-Kunststoff
Gerätedisplay	QVGA-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung, 12 cm
Auflösung	1 HL; 1 HV; 1 HB; 0.1 HRC; 0.1 HRB; 0.1 HS; 1 MPa (N/mm ²)
Interner Datenspeicher	Über 100 000 gemessene Werte
Batterietyp	PQ-EQ3 Teile-Nr. 35300029
	Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie 1S2P CGR 18650
	 Recyclingfähig
Nennspannung Batterie	3.7 V
Maximale Ladespannung Batterie	4.2 V
Nennkapazität Batterie	4.3 Ah
Betriebszeit der Batterie, wenn voll aufgeladen	Normal 10 Stunden
Eingangsspannung	9-16 V DC
Max. Eingangsstrom bei 12 V Eingangsspannung	1 A
Max. Eingangsstrom bei 9.4 V Eingangsspannung	1.3 A
Betriebstemperatur	0 bis +50 °C (32 bis 122 °F)
Lagertemperatur	-10 to +60°C (14 bis 140°F)
Luftfeuchtigkeit	Nicht kondensierend, max. 90%
Schnittstellen	RS232, Ethernet, USB 1.1
Eingangsbuchse Schlaggerät	20-polig
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	DIN EN 61000-6-2; 61000-6-3; 61000-4-2 bis 61000-4-6 61000-4-11; DIN EN 55022



PRODUKTREGISTRIERUNG

Garantiekarte

Produkt

Gerätetyp: **EQUOTIP 3**

Gerätenummer:

Kaufdatum:

Gekauft bei (Proceq Agent):

Ort:

Kundeninformation

Name:

Adresse:

Ort:

Telefon:

E-Mail:

An Proceq faxen:

Proceq Europe: Fax +41-(0)43-355-38-12

Proceq USA, Inc.: Fax +1-724-512-0331

Proceq Asia Pte Ltd: Fax +65-6382-3307

Online-Registrierung:

Link zur Online-Registrierung: www.proceq.com/

- Kontinent wählen (North/South America, Europe/Africa, Asia/Pacific)
- Link "Registrieren" anklicken

